



Fylkesmannen
i Oslo og Akershus

Stena Recycling AS
Postboks 63
2017 FROGNER

Miljøvernavdelingen

Tordenskioldsgate 12
Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO
Telefon 22 00 35 00
fmoapostmottak@fylkesmannen.no
www.fmoa.no
Organisasjonsnummer NO 974 761 319

Deres ref.:
Deres dato:
Vår ref.: 2016/16994-2 M-FO
Saksbehandler: Kjersti Aastorp Hirth
Direktetelefon: 22 00 36 70

Dato: 29.09.2016

Stena Recycling AS filial Ausenfjellet - Kontrollrapport

Anleggsnr. 0226.0021.01 Kontrollnr. 2016.006.R.FMOA Saksnr. 2016/16994 Rapportdato: 29/09-2016

Opplysninger om virksomheten

Navn	Stena Recycling AS filial Ausenfjellet
Organisasjonsnr.	983594506
Bedriftsnr.	983658520
Kommune/Kom.nr.	Sørum 0226
UTM 32-koordinater	Øst: 619252 Nord: 6653479
Besøksadresse	Tretjerndalsveien 70, 2016 Frogner
Postadresse	Postboks 63, 2016 Frogner
Telefonnr.	63 86 86 00
E-post	patric.witting@stenarecycling.com heidi.spenning@stenarecycling.com
NACE-kode	38.320 – Sortering og bearbeiding av avfall for materialgjenvinning

Opplysninger om kontrollen

Kontrolldatoer	20. og 23. september 2016
Virksomhetens representanter	Listet opp på neste side
Fylkesmannens kontrollører	Ingvil Grande Kjersti Aastorp Hirth
Bakgrunn for kontrollen	Oppfølging av de to siste tilsynene fra 2014 og 2015
Tema for kontrollen	Utslippskontroll og overvannshåndtering

Sammendrag av resultat

Fylkesmannen avdekket 3 avvik under kontrollen. Disse er:

1. Stena Recycling AS lagrer EE-avfall uten klimavern med fare for forurensning
2. Stena Recycling AS har mangelfull utslippskontroll
3. Stena Recycling AS har ulovlig utslipp til bekk



Bakgrunn

På generelt grunnlag fører Fylkesmannen tilsyn for å forebygge og avdekke forurensning av ytre miljø.

Kontrollen besto av et 2-dagers tilsyn på basert på oppfølging av de to siste tilsynene som er gjort på filial Ausenfjellet.

Dag 1. Befaring og oppfølging av tiltaksplaner/handlingsplaner som er meldt inn etter kontroll i 2014; Oppfølging av brann og utslipp til grunn og vann (2014/21228), og kontroll i 2015; Avrenning til grunn og vann fra sorteringsanlegg (2015/23423).

Dag 2. Møte med ledelsen med gjennomgang av funn fra befaringen, og oppfølging av virksomhetens videre arbeid med utslippskontroll og overvannshåndtering (jmfør brev datert 2.mai 2016; Avslutning av tilsyn – Stena Recycling AS Ausenfjellet).

Virksomhetens representanter dag 1	Patric Witting (filialsjef) Heidi Spenning (HMSK koordinator) Ole Erik Sønsterud (vedlikehold) Bjørn Lorentzen (ØVA/papir) Jon Erling Terjesen (farlig avfall)
Virksomhetens representanter dag 2	Fredrik Eide Aass (direktør, Region Øst) Snorre Kolseth (teknisk sjef, produksjon) Heidi Spenning (HMSK koordinator) Ole Erik Sønsterud (vedlikehold) Bjørn Lorentzen (ØVA/papir) Marcin Sieradzan (WEEE avdeling)

Kontrollrapporten beskriver de avvik og anmerkninger som ble konstatert under kontrollen. Rapporten gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Hovedtema for kontrollen var:

- Utslippskontroll
- Overvannshåndtering

Definisjoner

Avvik: Defineres som mangel på oppfyllelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse, miljø- og sikkerhetslovgivningen. Dette innebærer for eksempel overtredelse av krav i forurensningsloven, forskrifter hjemlet i forurensningsloven eller krav og vilkår i utslippstillatelser eller dispensasjoner.

 
Anmerkning: Defineres som et forhold tilsynsetatene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse, miljø og sikkerhet, og som ikke omfattes av definisjonen for avvik. Dette kan f.eks. være mangler eller svake punkter ved virksomhetens utstyr, styresystemer eller arbeidsmåte.

Dokumentunderlag og regelverk

- *Utslippstillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Stena Metall AS, Ausenfjellet, Sørum kommune.* Endret tillatelse er datert 1. oktober 2010.



- *Lov om forurensninger og om avfall (forurensningsloven)*, av 13. mars 1981, med senere endringer
- *Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)*, av 1. juni 2004, med senere endringer
- *Forskrift om systematisk, helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)*, av 6. desember 1996, med senere endringer.
- *Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)*, av 1. juni 2004, med senere endringer.



Resultat fra kontrollen

Det ble gitt 3 avvik under kontrollen.

Avvik 1: Stena Recycling AS lagrer EE-avfall uten klimavern med fare for forurensning

Avvik fra:

- Tillatelsen punkt 2.8.3 og 4.1
- Avfallsforskriften § 1-22

Funn:

- Virksomheten lagrer sanert EE-avfall (sanert kretskort B-C) ute i binger uten klimavern
- Det er ikke tak/klimavern ved utløp av bånd med sanert EE-avfall utfra produksjonshall
- Virksomheten lagrer kabler i binger med sluk uten klimavern
- Virksomheten lagrer hvitevarer ute uten klimavern
- Virksomheten har ikke noe renseanlegg på plass i forhold til forurenset overvann

Kommentarer:

Lagring og behandling av EE-avfall skal kun foregå på plasser med tett dekke, med nødvendig anlegg for oppsamling og rensing av overvann, samt nødvendig tak og klimavern.

Tilsendt handlingsplan fra kontroll i 2014 hadde satt opp en rekke tiltak med frister i 2015. Tiltak med bygging av tak på binger med kabel med frist 15.september 2015 var ikke fullført. Tiltak med bygging av tak på utløp fra Weee produksjon og kretskortbinger var utsatt til 1.oktober 2016. Det ble opplyst under kontrollen at tak over kabelbinger og utløp fra Weee produksjon skulle på plass innen frist. Derimot er ikke det planlagt tak over binger med sanert kretskort B-C.

Stena Recycling AS opplyste om at prosjektet med filter i kummer er avsluttet, da dette ikke fungerte. Virksomheten har bestilt et renseanlegg som skal ta for seg rensing av forurenset overvann fra anlegget og som skal leveres i desember 2016.

Avvik 2: Stena Recycling AS har mangelfull utslippskontroll

Avvik fra:

- Tillatelsen punkt 2.2
- Internkontrollforskriften § 5 2.ledd punkt 6 og 7

Funn:

- Virksomheten følger opp måleprogrammet med hyppigere uttak enn tidligere (hver 14.dag) av prøver fra ulike kummer og bekk
- Virksomheten opplyser at det er utfordringer med representative prøveuttak i perioder ved lite nedbør, og for prøveuttak fra kum 7 (område ØVA) som tas på stillestående vann
- Virksomheten har ikke tilstrekkelig oversikt over måleresultater, trender og mulige kilder
- Virksomheten kan ikke dokumentere vha. journal eller loggføring at de har økt frekvensen på rengjøring av kummer og sandfang
- Virksomheten opplyser at de ser lite effekt på utslippsmengden av metaller, utfra tiltak som er utført på anlegget



Kommentarer:

Stena Recycling AS gjør hyppigere målinger enn før og resultatene blir gjennomgått av HMSK koordinator.

Det er utfordringer med representative prøver fra de ulike prøvepunktene på anlegget, som er basert på prøveuttak i kummer og er veldig arbeidskrevende. Feilkilder/usikkerhet ved prøveuttak fører til usikre måleresultat. Dette kan være årsaken til at det er vanskelig å si noe om kilder og trender, og at virksomheten ser lite effekt på utslippsmålingene etter at tiltak er utført på anlegget.

Avvik 3: Stena Recycling AS har ulovlig utslipp til bekk**Avvik fra:**

- Forurensningsloven § 7

- Tillatelsen punkt 2.8.3

Funn:

Virksomheten har fortsatt ulovlig utslipp til resipient og har ingen renseløsning på plass i forhold til forurenset overvann.

Kommentarer:

Det viktigste er å stoppe kilden til forurensning, og anlegget skal ikke ha utslippspunkter som kan føre til uønsket forurensning til resipienter. Hovedmålet må være å redusere mengde vann som blir forurenset og skille ut regnvann før det når bakken.

Oppfølging med nødvendige tiltak og tidsfrister

1. Alt EE-avfall må under tak/klimavern
 - Tak må monteres over kabelbinger og utløp fra Weee produksjonen.
 - Det skal ikke være avrenning fra sluk i kabelbinger.
 - Håndtering av sanert EE-avfall (fraksjon kretskort B-C) må ha klimavern.

Frist for tak og klimavern: 10.okober 2016.

Fylkesmannen vil stanse inntaket av EE-avfall dersom fristen ikke overholdes.

2. Renseløsning for forurenset overvann må etableres på anlegget
 - Renseløsningen må dimensjoneres med tilstrekkelig kapasitet slik at tilfredsstillende rensesgrad oppnås.
 - Det må etableres tilfredsstillende prøvetakingspunkt som sikrer representative prøver.
3. ØVA varer
 - Restavfall og papir på anlegget må håndteres og lagres innendørs under tak.
 - Alt takvann skal avskjæres og ledes i separat system til infiltrasjon.

Fremdriftsplan for etablering av komplett rensenanlegg og innbygging av ØVA varer sendes Fylkesmannen innen 18.november 2016.

