



Bråten Bilco AS
Boks 296
3300 HOKKSUND

Rapport etter forurensningstilsyn ved Bråten Bilco AS

Sammendrag

Fylkesmannen gjennomførte 15. juni 2011 forurensningstilsyn ved Bråten Bilco AS. Tilsynet ble gjennomført som en inspeksjon. Denne rapporten omhandler avvik, anmerkninger og andre forhold som ble avdekket under inspeksjonen. Rapporten omhandler også oppfølging etter inspeksjonen. Den er å anse som endelig hvis vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen 15. juli 2011.

Fylkesmannen avdekket **4 avvik og 1 anmerkning** under inspeksjonen.

Avvikene gjaldt:

- Bilvrak og bildeler som inneholdt væsker var lagret utenfor faste dekker
- Utslippskontroll med rensed vann fra oljeutskiller er ikke tilfredsstillende
- Avviksbehandling for ytre miljø har mangler
- Risikovurdering for ytre miljø har mangler

Anmerkningen gjaldt:

- Kvikksølvbrytere er ikke levert inn på flere år

Avvikene og anmerkningene er nærmere beskrevet i rapporten.

Vi ber om at virksomheten innen 1. oktober 2011 sender Fylkesmannen en skriftlig bekreftelse på at avvikene er rettet. Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet under eget punkt.

Virksomheten skal betale 11 400 kr i gebyr for inspeksjonen.

Agnes Bjellvåg Bjørnstad
seniorrådgiver

Irene Tronrud
kontrollør

Diverse informasjon

Dato for inspeksjonen: 15. juni 2011	Rapportnummer: 2011.018.I
Forrige inspeksjon: 30.august 2006	
Kontaktperson for virksomheten: Trine B. Paulsen	Tilstede fra Fylkesmannen: Marianne Seland Irene Tronrud

Kontrollert virksomhet

Navn: Bråten Bilco AS	E-post: trine@bratensbilco.no
Besøksadresse: Hasselbakken 2, 3300 Hokksund	Telefon: 32 75 52 99/ 922 17 110
Organisasjonsnr. (underenhet): 933 250 172	Kommune: Øvre Eiker
Eies av (organisasjonsnr.): 933 250 172	Anleggsnr.: 024.0011.01
Anleggsaktivitet: Kasserte kjøretøy	Tillatelse gitt: 19.9.2005
Risikoklasse: 3. Vedtak risikoklasse sendes i eget brev.	Tillatelse sist endret:

Bakgrunn for inspeksjonen

Fylkesmannen gjennomførte inspeksjonen for å kontrollere om Bråten Bilco AS overholder gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven og produktkontrollloven. Inspeksjonen inngår i en landsdekkende tilsynsaksjon av biloppsamlingsplasser i regi av Klima- og forurensningsdirektoratet.

Tema for inspeksjonen var som følger:

- internkontroll
- risikovurdering
- utslippskontroll
- farlig avfall
- tillatelse

Rapporten beskriver avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen, innen områder der Fylkesmannen er forurensningsmyndighet. Rapporten gir altså ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: et forhold som Fylkesmannen mener er nødvendig å påpeke for å ivareta det ytre miljøet, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Resultater fra inspeksjonen

Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1

Bilvrak og bildeler som inneholdt væsker var lagret utenfor faste dekker

Avvik fra: Avfallsforskriften § 4-7 Vedlegg 1

Kommentarer:

Bilvrak og bildeler som ikke er tappet for væske, og som skal lagres over tid skal lagres på fast dekke. Hensikten er å hindre grunnforurensning og å sikre at forurenset væske samles opp og håndteres forsvarlig. Områder for lagring av kasserte kjøretøy før behandling skal være utstyrt med fast, ugjennomtrengelig dekke, jf avfallsforskriften § 4-7 Vedlegg 1.

Under tilsynet ble det på virksomhetens oppstillingsplass for miljøsanerte kjøretøy avdekket tre kjøretøy som i ikke var ferdig miljøsanert. Bil merket med nr. 3284 inneholdt spylevæske, bil nr. 3897 inneholdt kjølevæske og bil nr. 3247 var ikke tappet for bremsevæske. Ved en sjekk av disse bilene i virksomhetens journalsystem var bilene ennå ikke kvittert ut som ferdig miljøsanert, men stod allikevel lagret på området for ferdig sanerte biler uten fast dekke. Virksomheten må sørge for å flytte gjeldende biler til område med fast ugjennomtrengelig dekke umiddelbart.

Bråten Bilco AS lagret motorer i eget lagerbygg med betonggulv. På grunn av plassmangel var noen av motorene under tilsynet lagret like utenfor lagerbygget hvor underlaget var asfaltdekke. Det var tydelige oljeflekker på asfaltdekket som stammet fra motorene. Asfalt er ikke å regne som fast ugjennomtrengelig dekke, oljen vil over tid passere igjennom asfaltdekket og forårsake grunnforurensning. Bråten Bilco AS informerte under tilsynet at de innen 1. oktober 2011 vil ha etablert tilfredsstillende lagerplass for alle motorer ved virksomheten i tråd med kravene i avfallsforskriften.

Avvik 2

Utslippkontroll med rensed vann fra oljeutskiller er ikke tilfredsstillende

Avvik fra: Internkontrollforskriftens § 5 andre ledd punkt 7

Kommentarer:

Virksomhetens faste dekker er tilknyttet tre oljeutskillere. Utslippsvannet fra oljeutskilleren går på kommunalt nett. Bråten Bilco AS har avtale med Promitek AS for driftsoppfølging av oljeutskillerne. Det ble under tilsynet imidlertid avdekket at rutine for prøvetaking av utløp fra oljeutskilleren ikke praktiseres, virksomheten kunne derfor ikke legge frem dokumentasjon på hvorvidt oljeutskilleren fungerer etter hensikten eller ikke. Det er fra Øvre Eiker kommunes side stilt krav om at oljeinnholdet i utslippsvannet fra oljeutskillerne ikke skal oversige 50 mg/liter.

Etter internkontrollforskriftens § 5 andre ledd punkt 7 må virksomheten etablere en skriftlig rutine som sikrer dokumentasjon av prøvetaking av utløpsvannet fra oljeutskilleren, frist 1. oktober 2011. Bråten Bilco AS tok kontakt med Promitek AS under tilsynet, for å iverksette oppstart av prøvetaking.

Avvik 3**Avviksbehandling for ytre miljø har mangler**

Avvik fra: Internkontrollforskriftens § 5 punkt 7

Kommentarer:

Det kom frem under tilsynet at virksomheten ikke har etablert et systematisk skriftlig avviksbehandlingssystem for ytre miljø. En dokumentert registrering av avvikene vil vise hvor virksomheten har forbedringspotensiale og vil videre være en del av grunnlaget for utarbeiding av en risikovurdering og utarbeiding av gode rutiner for drift av anlegget. Noen avvik ble dokumentert gjennom referater fra interne møter, men det ble ikke gjort systematisk som en måte å dokumentere og håndtere avvik på.

Etter internkontrollforskriftens § 5 andre ledd punkt 7 skal virksomheten iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivingen. Dette inkluderer avviksskriving og håndtering av avvik. Avviksregistrering og håndtering må dokumenteres skriftlig. Virksomheten må oppdatere sitt internkontrollsystem og etablere skriftlige rutiner som sikrer at de for eksempel oppdager svikt ved lagring av ikke ferdig miljøsanerte biler (enkelte ikke ferdig miljøsanerte biler ble under tilsynet lagret på grusdekke og ikke på fast dekke). Virksomheten er ansvarlig for og systematisk evaluere og ajourføre egne rutiner i forhold til mulige forbedringer og eller endringer i driftsforhold på anlegget, jf tillatelsens punkt 2.2.10.

Avvik 4**Risikovurdering for ytre miljø har mangler**

Avvik fra: Internkontrollforskriftens § 5 andre ledd punkt 6

Kommentarer:

Ved gjennomgang av internkontrolldokumentasjon under tilsynet, ble det avdekket at virksomhetens risikokartlegging av ytre miljø ikke var fullstendig. I permen Internkontroll del 1 punkt 1.3 stod det en del om risiko, men dette er ikke tilstrekkelig. Den manglet blant annet risikovurdering av hvorvidt miljøsaneringen utføres forsvarlig/ tilstrekkelig, om fare for forurensning til omgivelsene herunder om fast dekke virker etter hensikten, om oljeutskilleren virker etter hensikten og om farlig avfall kan komme på avveie. Virksomheten har gjennomført en rekke risikoreduserende tiltak i forhold til ytre miljø ved biloppsamlingsplassen, men den risikoreduserende effekten av dem er ikke dokumentert skriftlig. Bråten Bilco AS må derfor utarbeide en fullstendig risikovurdering og dokumentere denne. I risikovurderingen bør det fremgå hvilke risikoreduserende tiltak som er gjennomført, og hvordan dette har påvirket risikoen.

I følge internkontrollforskriftens § 5 punkt 6 skal virksomheten kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene. Miljørisikovurderingen skal omfatte hele virksomheten og være dokumentert. Uakseptable risikoforhold skal reduseres. Frist for virksomheten til å utarbeide fullstendig risikokartlegging for ytre miljø, 1. oktober 2011.

Anmerkninger

Vi anmerket følgende forhold under inspeksjonen:

Anmerkning 1**Kvikksølvbrytere er ikke levert inn på flere år****Kommentarer:**

Virksomheten opplyste under tilsynet at kvikksølvbrytere har blitt lagret i eget låsbart skap på anlegget i flere år. De får inn svært få vrak med kvikksølvbrytere, slik at mengden nesten er konstant. Bråten Bilco var usikre på mengden lagret.

Alle bedrifter der det oppstår mer enn en kilo farlig avfall i løpet av året har plikt til å levere avfallet minst en gang årlig. Selv om mengden med kvikksølvbrytere er svært liten, bør de leveres inn hvert år. Kvikksølvet har stort forurensningspotensial. Bråten Bilco bør derfor levere inn kvikksølvbryterne umiddelbart.

Oppfølging etter inspeksjonen

Bråten Bilco AS plikter snarest å få rettet avvikene som er beskrevet i denne rapporten. For at Fylkesmannen skal kunne avslutte saken, må virksomheten innen 1. oktober 2011 sende oss en skriftlig bekreftelse med dokumentasjon som viser at avvikene er rettet.

Vi ber om at dere sender tilbakemeldinger per e-post til postmottak@fmbu.no, eller per e-post til kontrolløren (itr@fmbu.no). Eventuelt kan dere sende tilbakemeldinger per post til Fylkesmannen i Buskerud, postboks 1604, 3007 Drammen.

Gebyr for inspeksjonen

Fylkesmannen er pålagt å kreve gebyr for gjennomførte inspeksjoner i virksomheter med tillatelse etter forurensningsloven. Gebyret skal dekke kostnadene for gjennomføringen av inspeksjonene. Bråten Bilco AS er plassert i risikoklasse 3. Dette innebærer at virksomheten skal betale 11 400 kr i gebyr for inspeksjonen, jamfør forurensningsforskriften § 39-6. Faktura med innbetalingsblankett ettersendes.

Offentlighet i forvaltningen

Den endelige inspeksjonsrapporten vil være tilgjengelig for offentligheten på www.fmbu.no, jamfør offentleglova.

Dokumentunderlag

Dokumentunderlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med forskrifter
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen
- virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige driften og til forhold av betydning for helse, miljø og sikkerhet
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Bråten Bilco AS, gitt 19.9.2005.

Informasjon til virksomheten

Regelverk som Fylkesmannen informerte om:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)
- Forskrift om begrenning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

Brosjyrer/faktaark sendt ut i forkant av tilsynet:

- Biloppsamlingsplasser (ta 2787)
- Eksport av brukte produkter (ta 2627)