



FYLKESMANNEN I FINNMARK
Miljøvern avdelingen

	INSPEKSJON VED Finnmark Miljøtjeneste AS	RAPPORT NR. 1/05
--	---	-----------------------------------

Bedriftens adresse:	Laatasveien 9700 LAKSELV	Arkivkode:	472
Utslippstillatelse av:	16.09.99	Forrige kontroll:	
Bransjenr.:		Tidsrom for kontrollen:	11. - 13.01.2005
Kontrollklasse:		Inspektør:	Evy Jørgensen Stig Moen
Tilstede fra bedriften:	Se vedlegg	Andre tilstede:	Alf Bratteng Arbeidstilsynet

Rapportens innhold :

Denne rapporten beskriver de avvik og anmerkninger som ble avdekket innen følgende kontrollerte områder.

- Mellomlagring av avfall og farlig avfall, i forhold til tillatelsen til drift av avfallsanlegg av 16.09.99, forskrift om gjevinning og behandling av avfall av 01.06.2004, og forurensningsloven av 13.03.1981.

Utarbeidet dato : 07.06.05

Evy Jørgensen
seksjonsleder MVA

Stig Moen
overingeniør

1. Innledning

Inspeksjonen gjennomføres i hovedsak for å verifisere at gjeldene krav med hensyn til ivaretagelse av ytre miljø overholdes. Inspeksjonen fokuserer på overholdelse av krav, og rapporten beskriver eventuelle avvik og anmerkninger som ble avdekket under kontrollen. Rapporten gir således ingen fullstendig tilstandsvurdering av bedriftens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner på et avvik og en anmerkning er som følger:

- AVVIK defineres som overtredelse av vilkår gitt i utslippstillatelsen eller gjeldende lover og forskrifter, eller på bedriftens egne prosedyrer og instruksjoner som har relevans for å ivareta det ytre miljø.
- ANMERKNING er et forhold som ikke omfattes av definisjonen for avvik, men som Fylkesmannen i Finnmark mener det er riktig å påpeke for å ivareta og forbedre det ytre miljø.

2. Dokumentunderlag

Dokumentunderlag for kontrollen var:

- Forurensningsloven av 13.mars 1981, forskrift om farlig avfall av 20.desember 2002, forskrift om begrensning i bruk av enkelte farlige kjemikalier av 20. desember 2002
- Utslippstillatelse av 16.09.99

3. Omfang

Følgende områder ble dekket under inspeksjonen:

- Overholdelse av tillatelsens rammer
- Delvis gjennomgang av dokumentasjon

Fylkesmannens har under inspeksjonen ikke vurdert andre områder av bedriftens virksomhet.

4. Avvik

Følgende avvik ble avdekket under inspeksjonen:

Avvik 1:

Bedriften har ikke forsvarlig oppbevaring av farlig avfall.

Avvik fra

Avfallsforskriften, kap farlig avfall § 5

Kommentarer

I lagerhallen på Gairasmoen blir det lagret spillolje, og flis/zugol innblandet spillolje på umerkede fat.

Ved publikumssorteringen på Gairasmoen er buret for farlig avfall ikke merket. I tillegg er det ikke sikret mot avrenning samt at det er plassert på grusunderlag.

Høyspent strømtransformatorer blir lagret utendørs, uten at de er sikret mot nedbør, påkjørsel fra maskiner eller uten at de er sikret mot avrenning.

I lagerhallen på Gairasmoen var det ikke tilstrekkelig merking av ee-avfall.

Avvik 2

Bedriften har ikke gode nok rutiner for behandling og kontroll av sigevann, samt overvåking av grunnvann.

Avvik fra

Utslippstillatelsens kap 3,2,1 "Vannforurensning".

Kommentarer

Bedriften kan ikke legge fram dokumentasjon på at det ikke er lekkasje av sigevann fra deponiet.

Bedriften skal gjennomføre en kontroll av sammensetningen av sigevannet gjennom et analyseprogram som består av et basisprogram som skal gjennomføres minimum 4 ganger i året, og et utvidet program som skal gjennomføres minimum 2 ganger i året.

For det utvidete programmet blir det ikke analysert for to av komponentene. Disse er adsorberte haletonerte organiske forbindelser (AOX) og mineralolje.

Bedriften skal overvåke grunnvann og drikkevannskilder i området gjennom et basisprogram. Hvis det blir påvist forhøyede verdier av én av parametrene skal den samme prøven også analyseres mht det utvidete programmet. I vannprøver som er tatt 24. juni 2003 er det for 3 av prøvestasjonene forhøyede verdier uten at det er fortatt utvidet program.

Sigevannet måles ikke kontinuerlig, og det journalføres ikke daglig som angitt i utslippstillatelsen. Sigevannet ble pumpet fra sigevannstanken til deponiet og loggført 14 ganger i 2004. Bedriftens egne rutiner tilsa returpumping hver 10 dag. Målingen av sigevannsproduksjon blir ikke målt direkte, men foretas som en beregning med bakgrunn i pumpens kapasitet ved retur pumping.

Avvik 3

Bedriften overvåker ikke gassproduksjonen i deponiet.

Avvik fra

Utslippstillatelsens kap. 3.2.2 "Utslipp til luft"

Kommentarer

Bedriften driver ikke deponiet slik at deponigassen kan samles opp. Bedriften kan ikke dokumentere at de overvåker og dokumenterer gassproduksjonen i deponiet.

Avvik 4

Sluk i sorteringsanlegget på Klubben har direkte utslipp til sjø.

Avvik fra

Forurensningslovens §7

Kommentar

Avrenning fra avfall og rengjøring av sorteringsbånd på sorteringsanlegget blir skylt ut i sluk som blir oppgitt å ha direkte utslipp til sjø.

Avvik 5

Bedriften har ikke rutiner for å forebygge overtredelser av krav, dvs utføre tiltak for å hindre at avvik gjentar seg. Bedriften har ingen rutiner for registrering og håndtering av klager/naboklager.

Avvik fra

Interkontrollforskriftens §5 andre ledd nr 7.

Kommentar

Av totalt 17 avvik samlet i perm, fra 08.03.04 til 22.12.04, var kun 7 avvik lukket. Det blir i liten grad gitt tilbakemelding til den som har registrert avviket om avviket er lukket.

Det er ingen samlet oversikt over avvikene, og avvikene mangler entydig merking.

Avvikskjema blir ikke fylt ut iht bedriftens egne rubrikker for utfylling, eks manglet i mange tilfeller utfylling av "avvik mot", "tidsfrist for tiltak", "årsak", "meldt kontrollmyndighet", "konsekvensgradering".

Det er ikke foretatt en gjennomgang og vurdering av om "tiltak for å hindre gjentagelse" fungerer.

Klager blir kun håndtert muntlig og fulgt opp av driftsingeniør. Det finnes ingen rutine for å registrere disse skriftlig, og det er ikke beskrevet rutiner for registrering og håndtering av disse.

Avvik 6

Risikokartlegging mht ytre miljø er ikke tilfredstillende, og den mangler tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene. Bedriften har for dårlig kontroll mht risiko for utlekking av sivevannet.

Avvik fra

Interkontrollforskriftens §5 andre ledd nr 6.

Kommentar

I "risikovurdering – ytre miljø" pkt sigevann, er det ikke beskrevet hvordan en skal forhindre at sigevann slippes ut i grunnen. Det er ingen rutiner på inspeksjon av sigevannstanken.

Returpumping foretas manuelt og iht dokumentasjon/loggføring ikke hver 10. dag som beskrevet i bedriftens prosedyrer. Det er f.eks. pumpet 29.07.04 og neste gang 27.09.04.

17.06.04 var returpumpingen på beregnet volum 21,6 m³, dvs opp mot tankens toppvolum på 25 m³. Det er ikke beskrevet hvordan de skal sikre seg at sigevannstanken ikke blir overfylt, og dermed hindre overløp av sigevann.

Det er ikke foretatt og foretas ikke rutinemessig beregning av vannbalansen for deponi som kontroll på utlekkasje av sigevann.

Risikovurdering mht ytre miljø av virksomheten på Klubben – Billefjord er ikke utført.

Avvik 7

Bedriften har ikke fastsatt konkrete mål for arbeidsmiljø og ytre miljø.

Avvik fra

Interkontrollforskriftens §5 andre ledd nr 4.

Kommentar

I bedriftens systemdel Kap 2.1 generell målsetning, mangler mål for ytre miljø. I kap 2.2. Konkrete mål – er det beskrevet generelle mål for ytre miljø og arbeidsmiljø.

Konkrete mål skal være målbare og satt for en gitt tidsperiode. De skal være utformet iht. bedriftens konkrete ønsker om/målsetting for helse, miljø og sikkerhet. Det kan være hensiktsmessig å revidere målsetningen i forbindelse med den interne revisjon av internkontrollsystemet.

5. Anmerkninger

Anmerkning 1

Bedriftens årlige revisjonsmøte skal baseres på en faktisk gjennomført intern revisjon i tillegg til de kulepkt som er angitt i kap 8.2 i bedriftens styringsdel.

Anmerkning 2

Bedriften har ikke lett tilgjengelig en oversikt over hvor mye farlig avfall som til enhver tid befinner seg på lager. Det blir først ført oversikt over dette når det farlige avfallet sendes ut fra Gairasmoen. Da samkjøres deklarasjonsskjema med de manuelt førte logger over farlig avfall.

Anmerkning 3

Deklarasjonsskjema var ikke tilfredsstillende utfylt. To skjema mangler angivelse av avfallsbesitter, og ett skjema manglet dato.

Anmerkning 4

Det finnes ingen dokumentstyring på, og oversikt over vedleggene til styringsdel eller gjennomføringsdel. Det er for eksempel ikke referert til at det finnes perm med avviksskjema eller hvilke andre vedlegg som tilhører internkontrollsystemet.

6. Dokumentasjon

Følgende dokumentasjon fra inspeksjonen er vedlagt:

- Deltagere på Miljøvernavdelingens kontroll

VEDLEGG TIL INSPEKSJONSRAPPORT

Deltagere på Miljøvernavdelingens kontroll

Følgende personer fra virksomheten har deltatt på åpningsmøte, intervju og sluttmøte.

Navn	Funksjon	Åpningsmøte	Intervju	Sluttmøte
Arvid Beldo	daglig leder	X	X	X
Anne Birgit Fosli	driftsingeniør	X	X	X
Sven-Erik Hellberg	arbeidsleder	X	X	X
Tove Fossen	vektoperatør	X	X	
Idar Persen	fagarbeider	X	X	X
Roy-Kjetil Olsen	fagarbeider	X	X	X
Asbjørn Kollvåg	fagarbeider	X	X	X
Petter Jackobsen	fagarbeider		X	