



FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS
Miljøvern avdelingen

**FOLLO TRUCKUTLEIE AVD. REGNBUEEN GJENVINNING-
KONTROLLRAPPORT**

Anleggsnr.
0213.0027.01

Kontrollnr.
2013.317.I.FMOA

Saksnr.
2013/20116

Rapportdato:
28.10.2013

Opplysninger om virksomheten

Navn	Follo truckutleie avd. Regnbuen gjenvinning
Organisasjonsnr.	923667377
Bedriftsnr.	971856904
UTM(32)-koordinater	Øst: 603 797. Nord: 6 627 272
Besøksadresse	Regnbueveien 4
Postadresse	1405 Langhus
Telefonnr.	64 85 97 02
E-post	post@follotruckutleie.no
NACE-kode	38.110 innsamling av ikke-farlig avfall

Opplysninger om kontrollen

Kontrolldato	24.9.2013
Virksomhetens representant	Jon Riiser (driftsleder, HMS-ansvarlig) Jan Wells Bjørheim (markedskonsulent)- tilstede deler av kontrollen Bjørn Prytz (daglig leder)- tilstede deler av kontrollen Atle Sørum (ansvarlig farlig avfall) - tilstede deler av kontrollen
Fylkesmannens kontrollører	Kjersti Aastorp Hirth og Anne Stine Zakariassen
Bakgrunn for kontrollen	Nasjonal kontrollaksjon: Mottak og mellomlagring av farlig avfall
Tema for kontrollen	<ul style="list-style-type: none">• Mottakskontroll• Håndtering – herunder lagring av farlig avfall• Viderelevering av farlig avfall• Utslippskontroll• Avviksbehandling• Risikovurdering

Sammendrag av resultat

Fylkesmannen avdekket 4 avvik under kontrollen. Disse er:

- Avvik 1: Regnbuen gjenvinning sin journal og kontroll av deklarasjonsskjema er mangelfull.
- Avvik 2: Regnbuen gjenvinning håndterer ikke sitt farlige avfall i henhold til krav.

Postadresse:
Postboks 8111 Dep
0032 OSLO

Besøksadresse:
Tordenskiolds gt 12
Inngang sjøsiden

Telefon: 22 00 35 00
Telefaks: 22 00 36 58
Internett: www.fylkesmannen.no/OsloOgAkershus

Saksbehandler:
Anne Stine Zakariassen
Direkte telefon: 22 00 36 87
E-post: postmottak@fmoa.no
Org.nummer: NO 974 761 319

- Avvik 3: Regnbuen gjenvinning har mangelfull utslippskontroll .
- Avvik 4: Regnbuen gjenvinning har mangelfull internkontroll.

Avvikene er beskrevet på sidene 3 - 7.

Det er i tillegg gitt 1 anmerkninger. Disse er:

- Anmerkning 1: Lagring av EE-avfall bør forbedres.

Frist for tilbakemelding er satt til 20.12.2013.

Kontrollrapporten beskriver de avvik og anmerkninger som ble konstatert under kontrollen. Rapporten gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

For definisjon på avvik og anmerkning, se under.

Bakgrunn

Kontrollen inngår i en landsomfattende aksjon initiert av Miljødirektoratet. Fylkesmennene i alle fylker kontrollerer om anlegg for mottak og mellomlagring av farlig avfall følger krav fra myndighetene og miljøregelverket, og om virksomhetene håndterer farlig avfall forsvarlig.

Aktuelt regelverk

- Tillatelse til mottak og mellomlagring av spesialavfall for AS Follo Truckutleie avd. Regnbuen Gjenvinning. Datert 21.12.2001.
- Forskrift om systematisk, helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) §§ 4 og 5.
- Lov om forurensinger og om avfall (forurensningsloven) § 7.
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften), kapittel 11 farlig avfall, med vedlegg.

Se www.klif.no/regelverk/ eller www.regelhjelp.no.

Definisjoner

Avvik: Defineres som mangel på oppfyllelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse, miljø- og sikkerhetslovgivningen. Dette innebærer for eksempel overtredelse av krav i forurensningsloven, forskrifter hjemlet i forurensningsloven eller krav og vilkår i utslippstillatelser eller dispensasjoner.

Anmerkning: Defineres som et forhold tilsynsetatene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse, miljø og sikkerhet, og som ikke omfattes av definisjonen for avvik. Dette kan f.eks. være mangler eller svake punkter ved virksomhetens utstyr, styresystemer eller arbeidsmåte.

Resultat fra kontrollen

Avvik

Det ble funnet følgende avvik som resultat av Fylkesmannens kontroll:

Avvik 1: Regnbuen gjenvinning sin journal og kontroll av deklarasjonsskjema er mangelfull

Avvik fra:

- *Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) kapittel 11 (§ 11-13).*
- *Tillatelsens pkt 2.3.2F, 2.3.3K.*

Kommentar:

Den som håndterer farlig avfall, er ansvarlig for å påse at avfallet som mottas fra virksomheter, er deklarerert og skal sørge for at deklarasjonsskjema følger alle leveranser ved viderelevering.

Det kom fram under tilsynet at alle henvendelser gikk til vekta. Ferdig sorterte fraksjoner av farlig byggavfall ble veid og henvist til tømning på nedre plan. Mindre mengder ”ordinært” farlig avfall blir stående på pall - og deklarerert etter kunden har dratt. Ingen deklarasjonsskjema er underskrevet.

Det skal føres journal over håndtering av farlig avfall. Slik informasjon er svært viktig i forhold til å overholde mottaksgrenser og krav til lagringstid, og ved eventuelle ulykker og beredskap. Under tilsynet kom det fram at det blir håndskrevet journal over ”ordinært” farlig avfall inn og ut. Farlig byggavfallsfraksjoner inngikk ikke i denne journalen.

Oppfølging og tilbakemelding:

Dokumentasjon på rutiner for mottak og deklarasjon av farlig avfall må sendes Fylkesmannen innen tilbakemeldingsfristen.

Avvik 2: Regnbuen gjenvinning håndterer ikke sitt farlige avfall i henhold til krav.

Avvik fra:

- *Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) kapittel 11 (§ 11-5)*
- *Forurensningsloven § 7*
- *Tillatelsen pkt. 2.3.2A, 2.3.3B, 2.3.3F*

Kommentar:

Farlig avfall skal håndteres forsvarlig. I følge tillatelsen skal all håndtering av spesialavfall (farlig avfall) skje under tak og beskyttet mot nedbør. Avfallet skal oppbevares på beholdere

som hindrer avrenning og samt være plassert på fast dekke. I tillegg skal området for håndtering av farlig avfall være fysisk adskilt fra all annen virksomhet ved bedriftens anlegg.

Under tilsynet kom det fram at mindre mengder farlig avfall som kommer inn med miljøbilen, eller blir levert av enkelt kunder settes utenfor - farlig avfallsmottak - som er i eget bygg.

Farlig byggavfallsfraksjoner som kommer inn sortert, blir henvist til tømning på dekket på nedre område. Legges i ulike båser som ikke har tak. Kjøres ut når det er samlet nok til et lass ut. Det vil si at farlig byggavfall blir liggende uten beskyttelse mot nedbør. Overvann fra området drenerer til sandfang, oljeutskiller og videre direkte til lokal bekk.



Lagring av tungmasser



Lagring av impregnet trevirke



Lagring av vinyl/ftalater



Lagring av takpapp/tjærepapp

Alle foto: Fylkesmannens miljøvernavdeling

Oppfølging og tilbakemelding:

Dokumentasjon på at alt farlig avfall lagres med klimavern (dvs. under tak, tildekket eller i lukkede containere) og er adskilt fra annet avfall må sendes Fylkesmannen innen tilbakemeldingsfristen.

Avvik 3: Regnbuen gjenvinning har mangelfull utslippskontroll

Avvik fra:

- *Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5 2.ledd nr.6*
- *Forurensningsloven § 7*
- *Tillatelsen pkt. 2.3.1*

Kommentar:

Virksomheten skal innrettes og drives på en slik måte at vann- eller grunnforurensning ikke oppstår.

Under tilsynet kom det fram at hele virksomheten drives på en støpt plate som drenerer til 20 sandfang som går videre via 2 oljeutskiller (på hhv 18 og 21 m³) og direkte til lokal bekk som passerer gjennom området. Bekken (Stallerudbekken/Bjønnyrbekken) munner ut i Tussetjern som drenerer videre til Gjersjøen.

Det tas årlig prøver av bekken både ovenfor og nedenfor virksomhetsområdet. Det er i følge risikovurderingen påvist at det enkelte år er signifikant tilførsel av næringsalter og tungmetaller. Fylkesmannen presiserer at selv om overflatevann hos Regnbuen gjenvinning ledes til sandfang og oljeutskiller - så vil det i hovedsak fjerne oljen mens tungmetaller/miljøgifter vil kunne renne igjennom oljeutskiller og til lokal bekk. Det mangler målinger av utløp fra oljeutskiller for å kunne si noe om type og mengde utslipp fra plata.



Bildet viser rør fra oljeutskiller til bekk



Bildet viser avrenning fra området som ikke går via oljeutskiller

Oppfølging:

- Dokumentasjon på utslipp/avrenning fra oljeutskiller
- Helhetlig vurdering av utslipp til bekk fra anlegget. Denne må inngå i fornyet risikovurdering for anlegget (se avvik 4).

Avvik 4: Regnbuen gjenvinning har mangelfull internkontroll.

Avvik fra:

- *Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5 2.ledd nr.1,5,7 og 8.*
- *Tillatelsen pkt. 2.3.3H, 2.3.3J, 2.3.3J.*

Kommentar:

Regnbuen gjenvinning skal kjenne sine plikter for håndtering av sitt farlige avfall og ha dokumenterte rutiner for dette. Det skal finnes skriftlig oversikt over hvordan ansvar er fordelt med hensyn til HMS, og for jevnlig gjennomgang av internkontrollen. Bedriftens beredskapsplan skal beskrive nødvendige tiltak ved uhell/utlekking til grunn/overvannskummer og nærliggende bekk.

Under kontrollen kom det fram at det på grunn av brannen ikke finnes dokumenterte skriftlig rutiner (se også avvik 2). Det avholdes møter hver morgen hvor de ansatte samkjøres, men HMS er ikke eget tema. Det er trykket opp egne avviksblokker som ligger i vekta – og som hver ansatt skal ha tilgjengelig. Det kan ikke vises til noen skriftlig logg over avvik eller håndteringen av disse.

Det er laget en risikovurdering som ble sendt inn i forbindelse med forrige kontroll. Denne skal oppdateres i høst av ny HMS ansvarlig (Jon Riiser).

Oppfølging og tilbakemelding:

Dokumentasjon bakgrunn av nåværende og tidligere kontroll som må sendes Fylkesmannen innen tilbakemeldingsfristen er:

- skriftlig oversikt over hvordan ansvar er fordelt med hensyn til HMS, og rutine for jevnlig gjennomgang av internkontrollen
- beredskapsplan - med oversikt over mengder farlig avfall
- kart over området, deriblant eiendomskart hvor de ulike aktivitetene er avmerket, samt alle kummer, ledningsnett, sandfang/oljeutskiller
- skriftlige rutiner for mottak, sortering, mellomlagring og viderelevering av farlig avfall/byggavfall
- kompetanseplan for ansatte som arbeider med farlig avfall
- oppdatert risikovurdering

Anmerkninger

Fylkesmannen har en anmerkning.

Anmerkning 1: Lagring av EE-avfall bør forbedres.

Oppbevaring av EE-avfall skal ikke innebære fare for forurensning eller skade på mennesker eller dyr. Muligheten for ombruk, gjenvinning og utsortering av komponenter i EE-avfallet skal ikke reduseres.

Det innebærer blant annet at kjøleskap må behandles slik at KFK-gasser forblir i kjøleskapet, og at lystoffrør og andre lyskilder som er lett knuselige ikke skal legges sammen med annet EE-avfall.

Alt EE-avfall bør lagres med klimavern (under tak, tildekket eller i lukkede containere).

Under tilsyn ble det observert uheldig lagring av kjøleskap og annet EE-avfall. Se bilder under.



Lagring av hvitevarer



Lagring av EE-avfall

Andre forhold /kommentarer

AS Follo truckutleie har tillegg til tillatelsen til mottak og mellomlagring av spesialavfall en tillatelse til omlasting, sortering og mellomlagring avfall (gitt 26.11.2007). Fylkesmannen i Oslo og Akershus ser det som hensiktsmessig at disse tillatelsene samkjøres til en felles tillatelse.

I Brønnøysundregisteret står Follo Truck avdeling Regnbuen (971856904) registrert med beliggenhetsadresse på Kråkstad. Denne bør endres til riktig beliggenhet (Regnbuveien 4, Ski).

Det brant ved Follo Truck avdeling Regnbuen natt til 8. februar 2013. Administrasjonsbygget med alle arkiver brant ned til grunnen. Det pågikk etterslukking helt fram til mai 2013. Det er ikke sendt melding om brannen til Fylkesmannen, men den ble nevnt ved innsending av årsrapport. Alt innen internkontroll, arbeidsinstrukser og rutiner har kun vært på papir – og har dermed forsvunnet i brannen. Det er nå satt i gang et prosjekt hvor alt av interne dokumenter skal legges ut i ”nettsky”.