



Fylkesmannen i Trøndelag

Trööndelagen fylhkenålma

FOSEN GJENVINNING AS
Stokksundveien 1432
7177 Revsnes

Trondheim, 10. april 2019

Deres ref.:
Knut Grinde

Vår ref.:
2018/7889
Saksbehandler:
Sigrid Lund Drage

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Fosen Gjenvinning AS

Kontrollnummer: 2019.009.I.FMTL

Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

Fra virksomheten:

Knut Grinde, driftsleder

Fra Fylkesmannen i Trøndelag:

Sigrid Lund Drage

Andre deltagere fra virksomheten:

Christine Løvvik, HMS/KS-leder Hermod
Teigen AS

*Andre deltagere fra Fylkesmannen i
Trøndelag:*

Ida Frøya Svendsen

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Fosen Gjenvinning AS den 27.03.2019. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Fylkesmannen i Trøndelag avdekket 10 avvik og ga 2 anmerkninger under inspeksjonen. Fylkesmannen ser alvorlig på avvik 2 (det er svært mange tanker på anlegget som kan inneholde farlig avfall og ikke oppfyller kravene i forskriften om tanklagring).

Avvik:

- Dokumentasjon på kartlegging av avfall og farlig avfall i forkant av skipshuggingen er mangelfull
- Dokumentasjon på tilstand, og merking av tanker er ikke tilfredsstillende
- Restavfall fra hugging av skrog er samlet i hauger på anlegget
- Det mangler måling av utslipp, samt tømning og kontroll av utslipp fra renseanlegg for 2018
- Bedriften skal ha en oppdatert risikovurdering og en beredskapsplan som viser alle aktiviteter ved anlegget
- Bedriften har ikke utarbeidet støysonekart

- EE-avfall lagres på en slik måte at muligheten for utsortering av komponenter til ombruk og materialgjenvinning kan reduseres
- Merking og lagring av farlig avfall er mangelfull og ikke tilstrekkelig sikker
- Bedriften har ikke en skriftlig kompetanseplan
- Tilstanden på betongdekket er stedvis svært dårlig

Anmerkninger:

- Finansiell garanti
- Området fremstår som uryddig og uoversiktlig

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 5 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 4.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

10.4.2019	Sigrid Lund Drage	Marit Lorvik (e.f)
dato	kontrollør	seksjonsleder
	Fylkesmannen i Trøndelag	

Kopi av rapporten sendes til:

- Åfjord kommune
- Miljødirektoratet

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: FOSEN GJENVINNING AS	
Organisasjonsnr.: 972 381 985	Eies av: 868 998 822
Bransjenr. (NACE-kode): 38.320 - Sortering og bearbeiding av avfall for materialgjenvinning	

Kontrollert enhet

Navn: Fosen Gjenvinning AS	Anleggsnr.: 5018.0005.01
Kommune: Åfjord	Fylke: Trøndelag
Anleggsaktivitet: Gjenvinning av metall- og EE-avfall	
Tillatelse gitt: 14.3.2006	Pålegg om prøvetaking: 7.1.2015

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen gjennomføres for å følge opp melding om spesielle hendelser.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

Inspeksjonstema

- Internkontroll
- Utslipp til vann
- Sedimenter og grunnforurensning
- Avfall
- Støy
- Finansiell garanti
- Årsrapport
- Tilpasning til ny forskrift om gjenvinning av skip og flyttbare innretninger

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfølging etter inspeksjonen

Fosen Gjenvinning AS plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten.

For at Fylkesmannen skal kunne avslutte saken, må Fosen Gjenvinning AS innen **15. juni 2019** sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.

Vi ber også om at virksomheten sender inn en kort redegjørelse for hvordan anmerkningene er vurdert, eventuelt hvordan de vil bli fulgt opp.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (fmtlpost@fylkesmannen.no) til Fylkesmannen i Trøndelag v/Sigrid Lund Drage.

4. Pålegg om opplysninger

Fosen Gjenvinning AS må sende Fylkesmannen i Trøndelag følgende opplysninger innen 15. juni 2019 (*jf. forurensningsloven § 49*) :

- En plan for screening av utslippet fra oljeutskillerne.
Bedriften er selv ansvarlig for at de analyserer på de stoffene som er relevante for sin aktivitet og sitt utslipp. Bedriften må lage en plan for å undersøke hvilke stoffer som slippes ut fra anlegget, og analysepakke for prøvetaking. Listen over prioriterte stoffer fra Miljødirektoratet oppdateres med jevne mellomrom, og en ny liste vil bli gjeldende for bedriften når ny tillatelse blir vedtatt.
- Opplysninger til å utarbeide ny tillatelse.
Bedriftens tillatelse er eldre en 10 år, og det er behov for oppdatering av vilkår. Bedriften må innen fristen sende de opplysninger som er nødvendig for at Fylkesmannen kan utarbeide en ny tillatelse. Mange av opplysningene det er behov for er omtalt i inspeksjonsrapporten.

Klageadgang

Dere har rett til å klage på pålegg om opplysninger dersom dere mener at dere ikke har plikt eller lovlig adgang til å gi opplysningene. En klage bør begrunnes og skal sendes Fylkesmannen i Trøndelag senest 3 dager etter mottakelsen av denne rapporten (*jf. forvaltningsloven § 14*). En klage kan fremsettes både skriftlig og muntlig.

5. Varsel om pålegg om undersøkelser

Fylkesmannen varsler herved at vi vil pålegge Fosen Gjenvinning AS å gjennomføre undersøkelser på bedriftens område på land og i sedimentene utenfor anlegget. Fosen Gjenvinning AS må lage en plan for å foreta følgende undersøkelser innen 15. juni 2019 (*jf. forurensningsloven § 51*) :

- Undersøkelser av mulig forurenset grunn på bedriftens område på land.
- Undersøkelse av sedimenter utenfor skipsopphuggeriet.

Det har vært stort fokus på undersøkelser på land og i sjø ved skipsverft i Norge de siste årene. Bedriften i Stokksundet har ikke gjort undersøkelser. Frist for

gjennomføring av pålegget settes i samråd med bedriften etter at plan for gjennomføring er utarbeidet. Undersøkelsene skal registreres i Miljødirektoratet sin database for grunnforurensning www.grunnforurensning.no. Både undersøkelser og registrering vil bli gitt som vilkår i ny tillatelse.

Dere har anledning til å kommentere dette varselet. Eventuelle kommentarer må sendes til Fylkesmannen i Trøndelag innen to uker etter at denne rapporten er mottatt.

6. Vedtak om gebyr

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 26. februar 2019. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Fylkesmannen i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Fosen Gjenvinning AS bli ilagt et gebyr på kr 26 300,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8. Dette tilsvarer gebyrsats 2 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser forøvrig til forurensningsforskriften kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Klageadgang

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet, jf. § 28 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Fylkesmannen i Trøndelag. Fylkesmannen vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

7. Innsyn

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Fylkesmannen i Trøndelag (jf. offentleglova).

8. Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1

Det mangler skriftlig dokumentasjon på kartlegging av avfall og farlig avfall i forkant av skipshuggingen

Avvik fra:

Tillatelsen av 14.3.2006, *vilkår 6 internkontroll og planer for drift av skipsopphuggeriet*

Kommentarer:

Fosen Gjenvinning AS kan på tilsynsdagen ikke vise frem en oversikt over hvilke komponenter som skal fjernes før skip hugges.

Innhold av farlig avfall skal kartlegges før hugging, og det skal utarbeides en oversikt over hva som faktisk fjernes av farlig avfall fra hvert skip i forbindelse med sanering og hugging. Det bør også vurderes hvilke andre typer avfall som vil oppstå ved huggingen. Rutine for kartlegging, dokumentasjon og fjerning skal inngå som en del av bedriftens internkontrollsystem.

Bedriften må utarbeide en skipsgjenvinningsplan for skipet før hugging av alle skip. Det skal også være en skipsgjenvinningsplan for anlegget, omtalt i tillatelsen vilkår 6 som driftsinstruks.

Fosen Gjenvinning AS er i en prosess for å stå på den europeiske listen over anlegg som er godkjent for å hugge/gjenvinne skip og flyttbare innretninger over 500 tonn. Forskrift om gjenvinning av skip og flyttbare innretninger, artikkel 7, 13 og 14 må være oppfylt for å stå på listen. Fylkesmannen kan ikke se at kravet i forskriften, artikkel 7 er oppfylt på tilsynsdagen.

For skip over 500 tonn skal skipsgjenvinningsplanen godkjennes av Miljødirektoratet.

Ved neste tilsyn vil Fylkesmannen kontrollerer at sjekklisten (skipsgjenvinningsplan) er tatt i bruk, og at det blir registrert hvilke typer og mengder av farlig avfall som er fjernet fra hvert enkelt skip.

For å lukke avviket må Fosen Gjenvinning AS oversende en rutine for hugging av skip ved anlegget. Rutinen må vise en sjekkliste for hvilke komponenter farlig avfall og annet avfall som skal kartlegges før hugging.

Rutinen og sjekklisten (skipsgjenvinningsplanen) må sendes Fylkesmannen innen fristen.

Avvik 2

Dokumentasjon på tilstand og merking av tanker er ikke tilfredsstillende, krav til tanker som inneholder farlig avfall fyller ikke kravene i forskriften

Avvik fra:

Forurensningsforskriften kapittel 18, *tanklagring av farlige kjemikalier og farlig avfall*

Kommentarer:

På tilsynsdagen har bedriften mange tanker av varierende størrelse stående rundt på anlegget. Minst en tank er over 10 m³ (bilde 1).

Bedriften opplyser at tanken er tom, men kan ikke dokumentere dette. Tanken er ikke merket, risikovurdert eller sikret med nødvendige barrierer mot ulike typer hendelser som kan medføre forurensning. Tanken er ikke merket eller plombert på en slik måte at den ikke kan brukes ved et uhell eller en misforståelse.

På et annet sted på anlegget, plassert nær kaikanten, er det mange tanker i ulik størrelse (bilde 2).

Bedriften kan ikke dokumentere størrelse eller tilstand på disse. Tankene er i bruk, hovedsakelig til mellomlagring av spillolje.

Tanker for lagring av farlig avfall over 2 m³ er omfattet av tankforskriften. Tankene har ikke oppsamlingsanordning. Plassering og bruk er ikke risikovurdert. Tankene er ikke merket med hverken størrelse eller innhold.

Tankene er plassert på et område med avrenning til oljeutskiller, men dette er ikke en tilfredsstillende barriere mot utslipp i sjø ved større uhell.

Utenfor det faste dekket med avrenning til oljeutskiller er det også plassert tanker (bilde 3 og 4). Plassering og bruk er ikke risikovurdert. De større tankene er antakelig over 2 m³ og brukes til spillolje, de er omfattet av kravene i tankforskriften.



Bilde 1



Bilde 2



Bilde 3



Bilde 4

For å lukke avviket må bedriften oppfylle kravene i tankforskriften. Bedriften må sende Fylkesmannen dokumentasjon på dette innen fristen.

Avvik 3

Restavfall fra hugging av skrog er samlet i hauger på anlegget

Avvik fra:

Tillatelsen av 14.3.2006, *vilkår 4 nærmiljølemper, forsøpling*

Kommentarer:

På tilsynsdagen lå blandet avfall i en eller flere hauger på anlegget (bilde 5). Tillatelsen stiller krav om at driften ikke skal virke skjemmende for omgivelsene, og at det om nødvendig skal iverksettes tiltak for å hindre flygeavfall. Fylkesmannen mener lagring av avfall i hauger på bedriftens uteområde ikke oppfyller kravet i tillatelsen.

Lagring av blandet restavfall som skal videre til godkjent anlegg må omtales i bedriftens risikovurdering.

For å lukke avviket må bedriften risikovurdere lagringen og dokumentere hvilke tiltak som er satt i verk innen fristen.



Bilde 5

Avvik 4

Det mangler måling av utslipp, samt tømning og kontroll av utslipp fra renseanlegg for 2018

Avvik fra:

Pålegg om prøvetaking av utslipp fra oljeutskiller, av 7.1.2015

Kommentarer:

I pålegget fra 2015 viser Fylkesmannen til forurensningsforskriften kapittel 15, «krav til påslipp av oljeholdig avløpsvann». Virkeområde er bla verksteder og anlegg som har vaskeplass, smørehall, servicehall eller lignende.

Kommunen er normalt myndighet, men i de tilfeller Fylkesmannen har stilt som vilkår at avrenning fra hele eller deler av virksomhetens areal skal ledes til oljeutskiller, stiller Fylkesmannen også krav om drift og prøvetaking av oljeutskilleren i tråd med kapittel 15.

Fosen Gjenvinning AS har krav om at utslipp fra oljeutskilleren skal prøvetas to ganger pr år. Sammen med sandfang utgjør oljeutskilleren bedriftens renseanlegg som skal hindre utslipp av partikler, olje og tungmetaller til sjø. Det skal analyseres på olje og enkelte tungmetaller. Bedriften har tre oljeutskillerer på anlegget. I 2018 er oljeutskillerne prøvetatt kun en gang. Det er ikke analysert på metaller i tråd med pålegget fra 2015.

Bedriften kunne på tilsynsdagen ikke vise dokumentasjon på at de forskjellige oljeutskillerne har tilstrekkelig kapasitet til å håndtere overflateavrenning for de områdene de dekker.

Bedriften må utarbeide rutiner for drift og vedlikehold av oljeutskillerne. Rutinen må inneholde tømning og kontroll av sandfang og oljeutskiller. Prøvetaking skal dokumentere at renseanlegget har en tilstrekkelig rensekapasitet.

Resultater og vurdering av prøvetaking skal sendes sammen med årsrapporten hvert år. Dokumentasjon på kapasitet på oljeutskilleren må være tilgjengelig ved tilsyn.

Bedriften må sende rutine for drift og vedlikehold av renseanlegg (sandfang og oljeutskiller) til Fylkesmannen innen fristen.

Avvik 5

Bedriften skal ha en oppdatert risikovurdering og en beredskapsplan som viser alle aktiviteter ved anlegget

Avvik fra:

Internkontrollforskriften § 5, *innholdet i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet, krav til dokumentasjon, andre ledd punkt 6 og 7*
Tillatelsen av 14.3.2006, vilkår 6 *internkontroll og planer for drift av skipsopphuggeriet*

Kommentarer:

Bedriften kan ikke på tilsynsdagen vise fram en oppdatert risikovurdering for driften ved anlegget.

En miljørisikovurdering skal vise alle aktiviteter ved virksomheten som kan medføre fare for forurensning av ytre miljø. Risikovurderingen må synliggjøre hva bedriften legger i begrepene sannsynlighet og konsekvens. Tiltak og ansvarlig må komme frem samt frister for gjennomføring av nødvendige tiltak.

Bedriften må utarbeide en miljørisikovurdering for driften ved anlegget. Alle deler av driften må synliggjøres, blant annet mottak og hugging av skip, og mellomlagring av avfall og deler. Risikovurderingen må også synliggjøre forhold som kan endre seg med klimaendringer og hendelser med ekstremvær. Risikovurderingen må gjennomgås minst en gang pr år, og oppdateres ved vesentlige endringer i drift eller anlegg.

Bedriften skal ha en beredskapsplan for å håndtere utslipp som kan medføre akutt forurensning.

Bedriften må sende en oppdatert risikovurdering og beredskapsplan til Fylkesmannen innen fristen.

Avvik 6

Bedriften har ikke utarbeidet støysonekart

Avvik fra:

Tillatelsen av 14.3.2006, *vilkår 4 nærmiljølemper, støy*

Kommentarer:

Fosen Gjenvinning AS har støykrav i tillatelsen som de skal overholde innenfor gitte driftstider. Bedriften har ikke utført støymålinger eller utarbeidet et støykart/støyberegninger som viser at de overholder kravene.

Bedriften må utarbeide et støysonekart/støyberegning som viser at bedriften holder seg innenfor kravene i tillatelsen.

Støysonekart og beregningene må oversendes Fylkesmannen innen fristen.

Avvik 7

EE-avfall lagres på en slik måte at muligheten for utsortering av komponenter til ombruk og materialgjenvinning reduseres

Avvik fra:

Interkontrollforskriften § 5, andre ledd punkt 6

Kommentarer:

Bedriften mellomlagrer EE-avfall ute (bilde 6 og 7). EE-avfall kan inneholde komponenter som er farlig avfall. EE-avfall skal oppbevares på en slik måte at muligheten for ombruk eller materialgjenvinning ikke reduseres. Lagring av EE-avfall må synliggjøres i bedriftens miljørisikovurdering.



Bilde 6



Bilde 7

Bedriften må risikovurdere lagring av EE-avfall, og utarbeide rutiner for mellomlagring. Risikovurdering og rutine må oversendes Fylkesmannen innen fristen.

Avvik 8

Merking og lagring av farlig avfall er mangelfull og ikke tilstrekkelig sikker

Avvik fra:

Interkontrollforskriften § 5, andre ledd punkt 6

Avfallsforskriften § 11-5, *forsvarlig oppbevaring mv. av farlig avfall*

Kommentarer:

Bedriften skal kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene. Farlig avfall skal tas hånd om på en forsvarlig måte.

Bedriften manglet merking på farlig avfall som var oppbevart inne i hallen (bilde 9 og 10). Bedriften har ikke risikovurdert lagring av farlig avfall på tanker eller i hallen.



Bilde 9



Bilde 10

En oppdatert risikovurdering skal sendes inn innen fristen. Dokumentasjon på at farlig avfall er merket og oppbevart i tråd med kravene, og i samsvar med bedriftens risikovurdering skal sendes inn innen fristen.

Avvik 9

Bedriften har ikke en skriftlig kompetanseplan

Avvik fra:

Avfallsforskriften kapittel 11 om farlig avfall, §11-5 *forsvarlig oppbevaring mv. av farlig avfall*

Tillatelsen av 11.6.2015, vilkår 9, *andre forhold, generelle vilkår*

Kommentarer:

Den som håndterer farlig avfall, skal på forespørsel fremvise skriftlig dokumentasjon som viser at vedkommende har tilstrekkelig kompetanse til å ta hånd om avfallet. Oversikt over kompetanse skal inngå som en del av internkontrollen.

Bedriften kan på tilsynsdagen ikke vise frem dokumentasjon på opplæring av de ansatte. Det finnes heller ikke noen plan over hvilken kompetanse som er tilstrekkelig til å håndtere farlig avfall som kan komme inn på anlegget.

De personer som har sitt virke ved mottaket, skal holde seg oppdatert i forhold til gjeldende regler og normer samt utvikle sin kompetanse om farlig avfall som kan komme inn på anlegget.

Bedriften må dokumentere en kompetanseplan for de ansatte, og vise hvordan tilstrekkelig kompetanse dokumenteres i internkontrollen innen fristen.

Avvik 10

Tilstanden på betongdekket er stedvis svært dårlig

Avvik fra:

Tillatelsen av 11.6.2015, vilkår 3.2, *krav til faste dekker tilknyttet oljeutskiller*

Kommentarer:

Anlegget skal drives på en slik måte at vann- eller grunnforurensning ikke oppstår. For at renseanlegget med sandfang og oljeutskiller skal fungere etter hensikten er det viktig at betongdekket er tett og har riktig helling. Betongdekket er stedvis i svært dårlig forfatning (bilde 11 og 12).



Bilde 11



Bilde 12

Bedriften må sende inn en plan for utbedring av dekket innen fristen.

9. Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:

Anmerkning 1

Finansiell garanti

Kommentarer:

Bedriften har ikke etablert finansiell garanti i tråd med krav i tillatelsen fra 2006. Fosen Gjenvinning AS er ikke et godkjent mottak for farlig avfall, bedriften mellomlagrer kun farlig avfall som oppstår som en del av annen virksomhet ved anlegget. Etter endring i forskriften om farlig avfall gjeldende fra 1.1.2016 er ikke Fosen Gjenvinning AS et anlegg som skal stille finansiell garanti. Fylkesmannen bekrefter med dette at vilkår om finansiell garanti, vilkår 9, ikke lengre er gjeldende for bedriften.

Anmerkning 2

Området fremstår som uryddig og uoversiktlig

Kommentarer:

Anlegget disponerer et stort areal og har stor aktivitet knyttet til plukking og salg av deler fra skip som senere hugges. Fylkesmannen har forståelse for at delene oppbevares utendørs, men opplever oppbevaringen som noe uoversiktlig (bilde 13). Bedriften bør ha gode rutiner for lagring av deler, slik at deler som kan medføre forurensning ikke lagres utenfor fast dekke. Eller at avfall/returmetaller som kan forårsake grunnforurensning ikke lagres utenfor fast dekke (bilde 14).



Bilde 13



Bilde 14

10. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Fylkesmannen
- Pålegg/vedtak i korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen

11. Informasjon til virksomheten

Regelverk som det ble informert om:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Liste over prioriterte stoffer, prioritetslisten