



Fylkesmannen  
i Oslo og Akershus

Ragn-Sells AS avd Gardermoen  
Postboks 59  
2001 LILLESTRØM

#### Miljøvernavdelingen

Tordenskioldsgate 12  
Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO  
Telefon 22 00 35 00  
fmoapostmottak@fylkesmannen.no  
www.fmoa.no  
Organisasjonsnummer NO 974 761 319

Deres ref.:  
Deres dato:  
Vår ref.: 2015/3661-1 M-FO  
Saksbehandler: Anne Stine Zakariassen  
Direktetelefon: 22 00 36 87

Dato: 20.04.2015

## Ragn-Sells AS avd Gardermoen- Kontrollrapport

Anleggsnr.	Kontrollnr.	Saksnr.	Rapportdato:
0235.0033.01	2015.052.I.FMOA	2015/3661	20/4-2015

### Opplysninger om virksomheten

Navn	Ragn-Sells AS avd Gardermoen
Organisasjonsnr.	952187627
Bedriftsnr.	978664350
Gårdsnr./Bruksnr./Kommune/Kom.nr.	137/2/Ullensaker
UTM-koordinater	Ø 620143, N 6673140
Besøksadresse	Næringsparkveien 158, 2067 Jessheim
Postadresse	Postboks 49, 2001 LILLESTRØM
Telefonnr.	63 98 07 77
E-post	info@ragnsells.no
NACE-kode	38.110 Innsamling av ikke-farlig avfall

### Opplysninger om kontrollen

Kontrolldato	13.2.2015
Virksomhetens representanter	Jan Petter Eid (kvalitet og miljørådgiver) Raymond Borgersen (regionsjef øst) Kenneth Andersen (avdelingsleder avd. Jessheim) Terje Øvereng (driftsleder)
Kommunens representanter	Silje Djupvik (Spesialkonsulent næring, industri og påslipp) Anette Åkerstrøm (miljørådgiver)
Fylkesmannens kontrollører	Anne Stine Zakariassen og Helene Mathisen Ingvil Grande (saksbehandler)
Bakgrunn for kontrollen	Melding til kommunen om avvik i forbindelse med overvannshåndtering
Tema for kontrollen	Lagring, avrenning



## Sammendrag av resultat

Fylkesmannen avdekket 3 avvik under kontrollen. Disse er:

- Avvik 1: Farlig byggavfall samt annet avfall lagres utendørs med fare for avrenning
- Avvik 2: Det er ikke skriftlig redegjort for Fylkesmannen for årsak og avbøtende tiltak i forbindelse med «tett/overfylt» oljeutskiller.
- Avvik 3: Håndtering av EE-avfallet medfører fare for avrenning.
- Avvik 4: Ragn-Sells kunne ikke vise til skriftlig avtale for samordning av internkontroll

Det ble videre gitt 1 anmerkning:

- Anmerkning 1: Eksisterende risikovurdering og tilhørende beredskapsplan inneholder ikke vurdering av slokkevann fra brann.

Virksomheten skal sende skriftlig tilbakemelding på tiltak som er eller er planlagt gjennomført innen **1.6.2015**.

## Innledning/Bakgrunn

På generelt grunnlag fører Fylkesmannen tilsyn for å forebygge og avdekke forurensning av ytre miljø.

Kontrollrapporten beskriver de avvik og anmerkninger som ble konstatert under kontrollen. Rapporten gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus. Hovedtema for kontrollen var:

- lagring av avfall
- overvannshåndtering

## Definisjoner

**Avvik:** Defineres som mangel på oppfyllelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse, miljø- og sikkerhetslovgivningen. Dette innebærer for eksempel overtredelse av krav i forurensningsloven, forskrifter hjemlet i forurensningsloven eller krav og vilkår i utslippstillatelser eller dispensasjoner.

**Anmerkning:** Defineres som et forhold tilsynsetatene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse, miljø og sikkerhet, og som ikke omfattes av definisjonen for avvik. Dette kan f.eks. være mangler eller svake punkter ved virksomhetens utstyr, styresystemer eller arbeidsmåte.

## Dokumentunderlag og regelverk

- Tillatelse etter forurensningsloven for Ragn-Sells AS avd. Gardermoem. Tillatelsen er datert 15.8.2012.
- *Lov om forurensninger og om avfall (forurensningsloven)*, av 13. mars 1981, med senere endringer
- *Forskrift om begrenset av forurensning (forurensningsforskriften)*, av 1. juni 2004, med senere endringer



- *Forskrift om systematisk, helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)*, av 6. desember 1996, med senere endringer.
- *Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)*, av 1. juni 2004, med senere endringer.

## Resultat fra kontrollen

Det ble gitt 3 avvik under kontrollen.


### Avvik 1: Farlig byggavfall samt annet avfall lagres utendørs med fare for avrenning

**Avvik fra:** Tillatelsen punkt 7.2.  
Internkontrollforskriften § 5, 2. ledd, punkt 6.

**Kommentar:** I henhold til tillatelsen skal mottak og mellomlagring av farlig byggavfall skje forsvarlig slik at fare for helse, miljø og sikkerhet unngås. All håndtering skal skje på områder med fast dekke utformet slik at alt søl og spill kan samles opp. Avrenning skal ikke kunne oppstå.

### Funn:

1. Vinylbelegg lagres utendørs i åpne konteiner på asfaltert dekke (åpent taknedløp i bakkant av konteiner).
2. Forurenset masse med ukjent forurensningsgrad lagres i åpne konteinere.
3. Vinduer med PCB/Klorparafiner lagres utendørs på asfaltert dekke.
4. Taknedløp føres åpent ut på de asfalterte områdene.
5. Kreosotsviller lagres utendørs.
6. Det kom fram under tilsynet at avrenning fra deler av området går til lukket kum, som må tømmes manuelt. Det er ikke utført analyser av avrenningsvann/slam.
7. Det kom fram under tilsynet at virksomheten ikke har utarbeidet egne kart over type dekke de ulike områdene består av – eller hvor det er kummer og hvor eventuell avrenning føres. Virksomheten viser til kommunens kart over området og hadde ellers et bilde med oversikt over aktivitetene hengende på veggen.

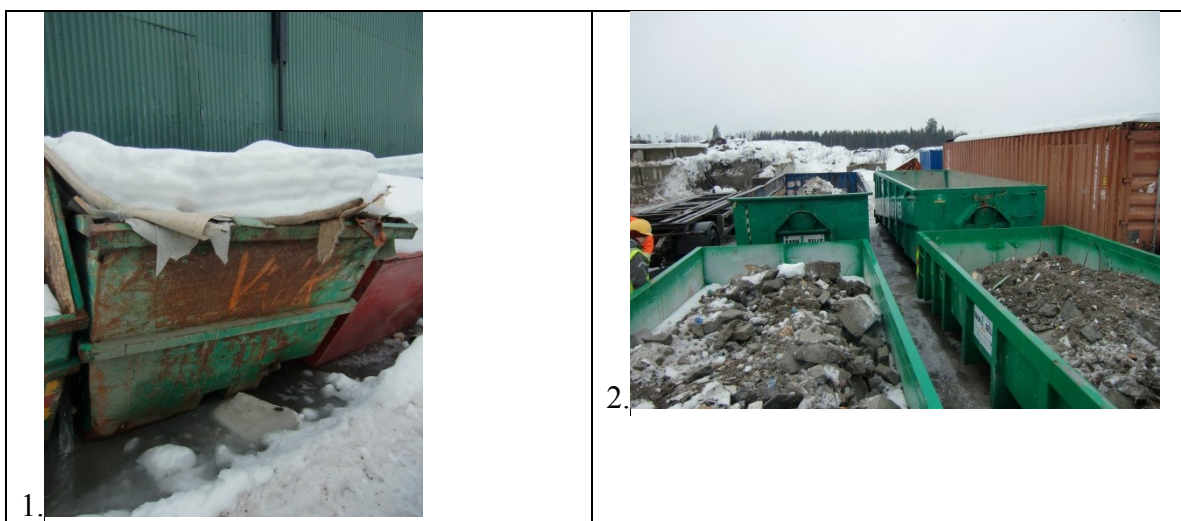



### Oppfølging:

Avfall skal lagres slik at forurenset avrenning eller annen forurensning til ytre miljø ikke oppstår. Bedriften må blant annet oppdatere risikovurderinger og tiltaksplaner i forhold til dette. Det må gå tydelig fram - også på kart over området - type dekke de ulike områdene består av – hvor det er kummer, prøvepunkter og hvor eventuell avrenning føres. Oppdaterte kart sendes Fylkesmannen innen fastsatt tidsfrist. Fylkesmannen ønsker også å få oversendt analyseresultater for vann og slam - samt dokumentasjon på hvor dette leveres.

### Avvik 2: Det er ikke skriftlig redegjort for Fylkesmannen for årsak og avbøtende tiltak i forbindelse med «tett/overfylt» oljeutskiller.

**Avvik fra:** Tillatelsen punkt 2.4.

**Kommentarer:** Fylkesmannen skal varsles dersom det oppstår unormale driftsforhold eller ulykker (f.eks. teknisk svikt, brann etc.) med forurensningsfare innenfor de områder som tillatelsen omhandler. Det skal redegjøres skriftlig for årsak og hvilke avbøtende tiltak som er iverksatt eller som er under iverksettelse.

### Funn:

Bedriften har skrevet avvik på «hendelsen», men det forelå ingen skriftlig tiltaksplan i forbindelse med lukking av avvik. Fylkesmannen ble ikke direkte varslet, men mottok kun en kopi av brev som ble sendt fra Ragn-Sells til Ullensaker kommune et halvt år etter hendelsen.

### Oppfølging:

Skriftlig tiltaksplan sendes Fylkesmannen innen fastsatt frist.



**Avvik 3: Håndtering av EE-avfallet medfører fare for avrenning.****Avvik fra:** Tillatelsen punkt 5.2**Kommentarer:**

Mottak, mellomlagring og omlasting av EE-avfallet skal skje forsvarlig slik at EE-avfallets gjenvinningsverdi ikke reduseres, og slik at helse- og miljøfarlige stoffer ikke lekker ut og spres. Håndteringen skal skje på områder med fast dekke utformet slik at alt søl og spill kan samles opp. Avrenning skal ikke kunne oppstå.

**Funn:**

- EE-avfall som er mottatt i bur er knust og ødelagt.
- Lagring av EE-avfall i kontakt med vann/snø (se bilder under)




**Avvik 4: Ragn-Sells kunne ikke vise til skriftlig avtale for samordning av internkontroll****Avvik fra:** Internkontrollforskriften § 6 Samordning**Kommentarer:**

Virksomheter som samtidig utfører arbeid på samme arbeidsplass skal ha skriftlig avtale om hvem av dem som skal ha ansvaret for å samordne internkontroll for felles aktiviteter eller områder. Bakgrunnen er det åpenbare behovet for at noen ivaretar og har oversikt over det totale helse-, miljø- og sikkerhetsbildet på slike arbeidsplasser. Foruten å fastslå hvilken virksomhet som har samordningsansvaret, bør avtalen også inneholde en oversikt over hvilke områder og/eller aktiviteter som inngår i samordningsansvaret med tanke på fare for forurensing til ytre miljø.

**Funn:**

1. Et område av eiendommen er utleid til Nokas som driver gjenvinning av kasserte dekk. Ragn-Sells har ikke risikovurdert denne aktiviteten med tanke på fare for forurensing til ytre miljø.
2. Under befaringen ble det observert oljesøl fra maskiner som drenerer ned til overvannskum på Ragn-Sells sitt område.
3. Store mengder forurenset snø brøytes og lagres utenfor området.

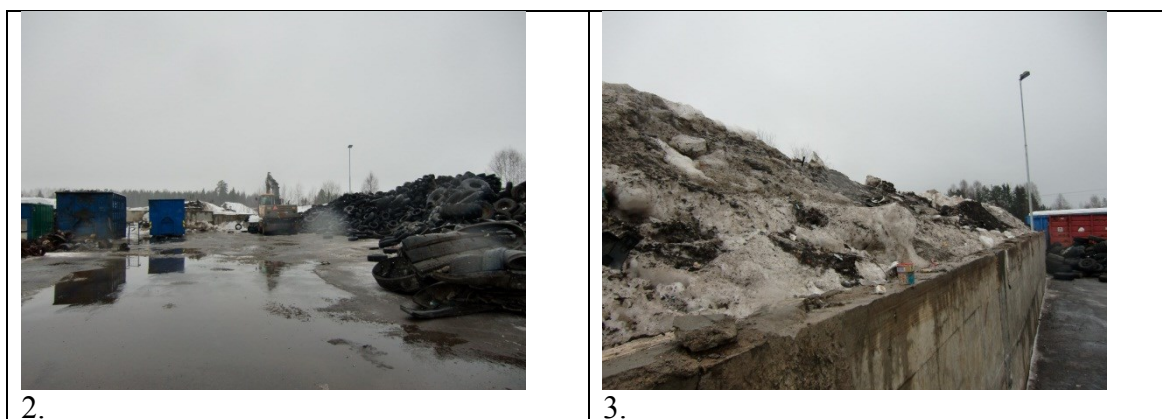**Anmerkninger**

Det ble gitt 1 anmerking under kontrollen.

**Anmerkning 1: Eksisterende risikovurdering og tilhørende beredskapsplan inneholder ikke vurdering av sløkkevann fra brann.**

Det lagres store mengder brennbart og farlig avfall på området.



## Andre forhold

Fylkesmannen er informert om at Ragn Sells er i prosess med kommunen i forhold til å endre avløpssystemet for anlegget. I den forbindelse ønsker vi å informere om at kommunen er påslippsmyndighet og kan stille krav til påslippet der dette går til kommunalt avløpsanlegg for å sikre drift m.v. av avløpssystemet, jf. forurensningsforskriftens § 15 A-4. Fylkesmannen er forurensningsmyndighet for utslipp av forurenset overvann som er eller kan tillates ført til lokal resipient via avløpsanlegget. Dette innebærer at utslipp som føres fra overvannsledning til lokal resipient må avklares med Fylkesmannen.

Etter våre opplysninger er det planer om å infiltrere vann til grunnen. Fylkesmannen ser derfor behov for at Ragn-Sells sender en søknad om endring av eksisterende tillatelse innen 1.9.2015.

