



RAGN SELLS AS AVD JESSHEIM
Postboks 453
1471 Lørenskog

Saksbehandler:

Kjersti Aastorp Hirth

Inspeksjonsrapport

Inspeksjon ved Ragn-Sells AS avd. Gardermoen - Hovinmovegen 158 Kontrollnummer: 2020.064.I.FMOV

Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

Fra virksomheten:

Morten Bekkelien (avdelingsleder)

Fra Fylkesmannen i Oslo og Viken:

Kjersti Aastorp Hirth

Andre deltagere fra virksomheten:

Thomas Holmsen (HMSK Ragn Sells)

Joakim Weme (HMSK rådgiver)

Terje Øvereng (driftsleder)

Andre deltagere fra Fylkesmannen i Oslo og Viken:

Trine Celius

Leif Mange Lye (ØRB)

Odd-Ola Berg (ØRB)

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Ragn-Sells AS avdeling Gardermoen (Ragn-Sells Gardermoen) den 13. oktober 2020. Inspeksjonen var et felles tilsyn med Øvre Romerike Brann og Redning (ØRB) Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Fylkesmannen i Oslo og Viken avdekket 3 avvik og ga 1 anmerkninger under inspeksjonen.

Avvik:

1. Ragn-Sells Gardermoen sin dokumentasjon knyttet til risikovurdering og beredskap er mangelfull når det gjelder utslipp av slokkevann til ytre miljø
2. Ragn-Sells Gardermoen har mangelfull avvikshåndtering for utslipp til vann i forhold til krav i tillatelsen
3. Ragn-Sells Gardermoen lagrer plast uten klimavern

Anmerkninger:

1. Virksomhetens lokale beredskapsplan kan forbedres

Øvre Romerike Brann og Redning avdekket 1 avvik og ga 5 anmerkninger under inspeksjonen.

Avvik:

1. Ragn-Sells Gardermoen kjenner ikke kravene til brannsikkerhet som gjelder for byggverkene for avfallshåndtering på anlegget.

Anmerkninger:

1. Ragn Sells Gardermoen sin brannrisikovurdering er mangelfull.
2. Ragn Sells Gardermoen sin lokale beredskapsplan bør gjennomgås og oppdateres i forhold til naboer og andre interessenter, samt oversikt over alarmsystemer.
3. Ragn-Sells Gardermoen må gjennomgå og oppdatere sjekkpunktene for egenkontroll av branntekniske installasjoner for de enkelte byggverkene.
4. Ragn-Sells Gardermoen må sørge for at automatisk slukkeanlegg i farlig avfallscontainer blir kontrollert og vedlikeholdt slik at det fungerer som forutsatt.
5. Ragn-Sells Gardermoen bør sikre at alle ansatte har enkel tilgang til avvikshåndteringssystemet, og oppfordre de ansatte til å melde avvik. Ragn-Sells bør også sikre at de med brannvernansvar involveres i avvikshåndteringen og at det ved avvik alltid vurderes om det skal gjøres tiltak for å forhindre at lignende forhold gjentas.

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 5 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 4.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

| | | |
|------------------|-----------------------|--------------|
| 2. november 2020 | Kjersti Aastorp Hirth | Kari Skogen |
| dato | kontrollør | seksjonssjef |

Fylkesmannen i Oslo og Viken

Kopi av rapporten sendes til:

- Ullensaker kommune
- Øvre Romerike Brann og redning

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

| | |
|--|---------------------------|
| Navn: RAGN SELLS AS AVD JESSHEIM | |
| Organisasjonsnr.: 978664350 | Eies av: 952187627 |
| Bransjenr. (NACE-kode): 38.110 - Innsamling av ikke-farlig avfall | |

Kontrollert enhet

| | |
|---|-------------------------------------|
| Navn: Ragn-Sells - anlegg for kasserte kjøretøy – sorteringsanlegg - Hovinmovegen 158 | Anleggsnr.: 3033.0033.03 |
| Kommune: Ullensaker | Fylke: Viken |
| Anleggsaktivitet: Mottak av farlig avfall og kasserte kjøretøy | |
| Tillatelse gitt: 11. desember 2018 | Sist endret: 20. august 2019 |

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av om forurensningsloven og brann- og eksplosjonsvernloven overholdes. Avfallsanlegget er registrert som særskilt brannobjekt jf. brann- og eksplosjonsvernloven § 13, 1. ledd.

Inspeksjonen inngår i en felles tilsynsaksjon om branner i avfallsanlegg, mellom Miljødirektoratet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Tilsynsaksjonen er landsomfattende, og målsettingen er å redusere branner og miljøpåvirkningen av branner i avfallsanlegg.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48 og brann- og eksplosjonsvernloven § 13.

Inspeksjonstema

Hensikten er å kontrollere at avfallsanlegget jobber forsvarlig med brannforebyggende arbeid for å hindre at branner skjer, og for å redusere miljøpåvirkningen dersom brannen først oppstår.

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfølging etter inspeksjonen

Ragn-Sells Gardermoen plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten.

For at **Fylkesmannen** skal kunne avslutte saken, må Ragn-Sells Gardermoen innen 18. desember 2020 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (fmovpost@fylkesmannen.no) til Fylkesmannen i Oslo og Viken v/Kjersti Aastorp Hirth.

Øvre Romerike Brann og redning ber om en skriftlig tilbakemelding med fremdriftsplan som viser hvordan og når påpekte avvik vil bli rettet, og eventuelt hvordan og når anmerkningene blir fulgt opp. Fristen for tilbakemeldingen/fremdriftsplanen, settes til 27. november 2020. Dette tas med i vurderingen av hvilken frist for retting av avviket som blir satt (og om det blir fattet pålegg om retting).

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (postmottak@orbrann.no) til Øvre Romerike Brann og Redning merket saksnummer 2020/209.

4. Vedtak om gebyr

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 13. oktober 2020. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Fylkesmannen i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Ragn-Sells Gardermoen bli ilagt et gebyr på kr 26 700,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften § 39-7. Dette tilsvarer gebyrsats 2 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser for øvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Klageadgang

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet innen 3 uker, jf. §§ 28 og 29 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Fylkesmannen i Oslo og Viken. Fylkesmannen vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

5. Innsyn

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Fylkesmannen i Oslo og Viken (jf. offentleglova).

6. Fylkesmannen fant følgende avvik og anmerkninger

Avvik funnet under inspeksjonen

Avvik 1

Ragn-Sells Gardermoen sin dokumentasjon knyttet til risikovurdering og beredskap er mangelfull når det gjelder utslipp av slokkevann til ytre miljø

Avvik fra:

- Tillatelse (tillatelsen) etter forurensningsloven til Ragn-Sells AS for drift av gjenvinningsanlegg i Hovinmovegen 158 i Ullensaker kommune (datert 11. desember 2018) punkt 3.6.1 og 10.1
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5, 2. ledd punkt 6

Kommentarer:

Virksomheten skal vurdere om aktivitetene ved virksomheten kan medføre fare for forurensning av det ytre miljø og vurdere resultatene opp mot akseptabel miljørisiko. Risikovurderingen skal være dokumentert, og skal omfatte alle forhold ved virksomheten som kan medføre forurensning av vann, grunn og luft. Ved endringer i driften skal risikovurderingen oppdateres. Virksomheten skal ha oversikt over de miljøressurser som kan bli berørt av forurensning, inkludert akutt forurensning, og de helse- og miljømessige konsekvenser forurensningen kan medføre.

Med utgangspunkt i risikovurderingen skal virksomheten om nødvendig iverksette risikoreduserende tiltak. Både sannsynlighetsreduserende og konsekvensreduserende tiltak skal vurderes. Virksomheten skal ha en oppdatert oversikt over de forebyggende tiltakene.

Virksomheten skal etablere og vedlikeholde en beredskap mot akutt forurensning. Beredskapen skal være tilpasset den miljørisikoen som virksomheten til enhver tid representerer. Brann i avfallsanlegg må anses å være en påregnelig risiko med dertil utslipp til ytre miljø. Utslipp av slokkevann/brannskum kan anses som akutt forurensning jmfør forurensningsloven.

Ragn-Sells Gardermoen har dokumenterte risikovurderinger for ytre miljø og en risiko- og sårbarhetsvurdering (ROS) ved en storbrann. Miljørisikovurderingen viser at brann er vurdert for ulike typer aktiviteter (for eksempel for EE-telt, sorteringshall, dieseltank osv.) og noen eksisterende barrierer er beskrevet. Oversikt over tiltak og beredskap for å hindre, oppdage, stanse, fjerne og begrense virkningen når det gjelder håndtering av slokkevann er lite synliggjort i fremlagt dokumentasjon.

Ut fra gjennomgangen som ble gjort på tilsynet påpeker vi følgende mangler:

- Oppdatert oversikt over de forebyggende tiltakene på anlegget når det gjelder utslipp av slokkevann/brannskum
- I ROS-analysen er det beskrevet tiltak som nødstopppå overvanns pumpekum for å forhindre at slukkevann pumpes til infiltreringsbasseng og deretter grunnvann. Det manglet både ansvarlig og tidsfrist for tiltaket, men ved befaringen ble det verifisert at nødstopppå er etablert og skilt for merking er bestilt.

HMSK-rådgiver opplyste på tilsynet at de er på gang med å endre modellen for risikovurderinger som benyttes i Ragn-Sells AS (hvor de skal se mer på farene og ikke kun aktiviteten), og som også innebærer mere involvering lokalt på anleggene.

Avvik 2

Ragn-Sells Gardermoen har mangelfull avvikshåndtering for utslipp til vann i forhold til krav i tillatelsen

Avvik fra:

Tillatelsen punkt 3.6.3

Kommentarer:

Virksomheten skal ha et avvikssystem som innebærer rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav. Dette inkluderer undersøkelse av at årsak til avvikene har skjedd, vurdering og iverksetting av strakstiltak for å rette avvikene, og tiltak for å hindre at lignende avvik skal skje på nytt. Avvikshåndtering skal dokumenteres skriftlig.

Ragn-Sells AS har tatt i bruk et nytt hendelsesbasert system i 2019 som tar for seg rapportering av uønskede hendelser og observasjoner, og med mulighet for også å gi forbedringsforslag. I dette systemet skal det også rapporteres avvik i forhold til krav satt i tillatelser.

Egenkontrollrapporteringen fra virksomheten for 2019 til Fylkesmannen viste brudd på utslippskrav til vann for suspendert stoff til kommunalt avløpsnett og lokal resipient. Dette avviket i forhold til ytre miljø er ikke registrert og avvikshåndtert i dette systemet. Det ble ikke opplyst om brudd på kravet var registrert eller håndtert andre steder i virksomhetens internkontrollsystem.

Avvik 3

Ragn-Sells Gardermoen lagrer plast uten klimavern

Avvik fra:

Tillatelsen punkt 1.4

Kommentarer:

Alt mottak, omlasting, sortering og lagring av avfall skal skje på fast eller fast ugjennomtrengelig dekke. Plast fra næring skal lagres med klimavern fra 1. januar 2020 og maksimal lagringstid er 12 måneder.

I forbindelse med konsesjonsbehandlingen fikk vi oversendt en oppdatert tiltaksplan ifm. oppfølging og overvåking av utslipp til vann, fra Ragn-Sells AS datert 15. januar 2020. Der var det beskrevet at det skal bygges tak på deler av området for lagring av plast med frist 31. desember 2019.

Ragn- Sells Gardermoen lagrer flere typer plast på sitt anlegg. Virksomheten tar imot bl.a. plast fra gjenvinningsstasjoner og landbruksplast. Plasten presses og stropes og lagres i baller på anlegget, før viderelevering.

Ved befaringen var det kun noe av plasten («Oslo-plast») som ble lagret under tak, mens mesteparten var lagret utendørs uten klimavern.



Landbruksplast



Presset og ballet plast



Plast lagret under tak



Presset og ballet plast

Lagring av plast på anlegget. Foto: Fylkesmannen i Oslo og Viken

Forhold anmerket under inspeksjonen

Anmerkning 1

Virksomhetens lokale beredskapsplan kan forbedres

Kommentarer:

Lokal beredskapsplan ble tilsendt før tilsynet og gjennomgått på tilsynet. Beredskapsplanen var ikke oppdatert på følgende:

- Nytt telefonnummer til Fylkesmannen i Oslo og Viken (tlf. 69 24 70 00)
- Industrivernleder er ikke satt opp i telefonlisten
- Områdekart/foto er ikke oppdatert med dagens anlegg (mangler bla. hall til kasserte kjøretøy og fordrøyingsbasseng).

Andre forhold

EE-avfall

Ragn-Sells AS Gardermoen har tillatelse til å mottak, mellomlagring og sortering av næringsavfall inkludert elektrisk- og elektronisk avfall (EE-avfall) og farlig avfall. Virksomheten oppgir at de klipper ledninger fra EE-avfall. Vi gjør oppmerksom på at dette betraktes som behandling av EE-avfall fra returselskapene, noe som ikke er tillatt utfra dagens tillatelse.

Lagring av plast

Dersom virksomheten ønsker at krav i tillatelsen skal endres kan det søkes om endring. Ved søknaden må det da vedlegges en risikovurdering med hensyn til fare for forurensning til ytre miljø ved lagring av ulike type plast på anlegget. Fare ved evt. avrenning og mikroplast må inkluderes.

7. Øvre Romerike Brann og redning fant følgende avvik og anmerkninger

Følgende avvik ble konstatert under tilsynet

Avvik 1

Ragn-Sells Gardemoen kjenner ikke kravene til brannsikkerhet som gjelder for byggverkene for avfallshåndtering på anlegget.

Avvik fra:

Forskrift om brannforebygging § 4, jf. § 10 og internkontrollforskriften § 5 annet ledd, punkt 1.

Kommentarer:

Eieren skal vite om og ha en forståelse av kravene til brannsikkerhet og forutsetningene som gjelder for byggverket. Når byggverket prosjekteres og oppføres for å oppfylle kravene i

gjeldende regelverk, blir det etablert *forutsetninger og begrensninger* som må være oppfylt for at brannsikkerheten skal være ivaretatt. De som planlegger og oppfører bygninger tar utgangspunkt i egenskapene til materialer, utstyr og lignende. På bakgrunn av disse egenskapene beregner de den samlede brannsikkerheten, og til slutt må de velge løsninger som oppfyller alle branntekniske krav. Eksempel på forutsetninger kan være brannmotstanden i materialer, etablering/plassering av brannskiller og et maksimalt antall personer som kan oppholde seg i byggverket i forhold til dimensjonering og utforming av rømningsveiene. Andre begrensninger kan være knyttet til maksimal brannbelastning og lagringshøyde av varer etc. Endringer i disse forutsetningene kan redusere brannsikkerheten.

Ragn-Sells kunne ikke på forhånd sende oss dokumenter som sier noe om kravene til brannsikkerhet for byggverkene. Under tilsynet framkom det at det finnes en del dokumenter fra byggesaker som ikke er digitalisert. Ragn-Sells sentralt har håndtert byggesakene, og ikke alle dokumenter foreligger på avdelingen på Gardermoen. Det ble opplyst om at det trolig ikke foreligger mye om brannsikkerhet for telthallen som er behandlet som enkle byggesaker (delvis som midlertidige byggverk). Dette gjelder også for den omtrent ett år gamle telthallen for bilsanering, da det er en midlertidig bygning for 5 år. Etter tilsynet har Ragn-Sells levert fram, scannet og sendt oss en del byggesaksdokumenter. Det framkommer at pressehallen (og kontorbygningen) er brannprosjektert, uten at den dokumentasjonen for de konkrete vurderingene og løsningene foreligger.

Ragn-Sells har opplyst at linjedeteksjonen i pressehallen for tre år siden er koblet ut og erstattet av termisk kameraovervåkning. Dette skal være basert på en risikovurdering fra Ragn-Sells sentralt om at alle deres anlegg skal ha kameradeteksjon. Det synes altså ikke å være basert på en konkret reprojektering av denne konkrete bygningen. Ragn-Sells har senere vurdert og bestemt at det skal installeres flere kamera, som skal dekke flere bygninger og større deler av utearealene. Dette er etter hva vi forstår heller ikke planlagt prosjektert gjennom en ansvarsbelagt byggesak.

Når det gjelder den nyeste telthallen, så er det viktig å understreke at det i byggteknisk forskrift ikke er lempeligheter i forhold til sikkerhet ved brann for midlertidige bygninger.

Konsekvensen av å ikke kjenne kravene er at det ikke er mulig å sikre at kravene til brannsikkerhet for byggverkene blir overholdt, jf. forskrift om brannforebygging § 9 a), § 11a) og § 12 a).

For den nyeste telthallen skal det være mulig å etterspørre dokumentasjon for ivaretagelse av kapittel 11 i byggteknisk forskrift om sikkerhet ved brann, fra de ansvarlige prosjekterende foretak i byggesaken. Når det gjelder de eldre bygningene kan det være mer utfordrende. En løsning er å få et kompetent foretak (brannrådgiver) til å gjennomføre en brannteknisk tilstandsanalyse/-vurdering for å finne ut hvilke krav til brannsikkerhet som gjelder for byggverkene, og eventuelt bistå med å prosjektere eventuelle nødvendige tiltak for å ivareta kravene.

Følgende forhold ble anmerket under tilsynet

Anmerkning 1

Ragn-Sells Gardermoen sin brannrisikovurdering er mangelfull.

Kommentarer:

Den tilsendte brannrisikovurderingen har identifisert avfallstyper med storbrannpotensiale, og relevante brannårsaker for disse. Sannsynlighet for brannårsakene for de ulike avfallstypene er så fastsatt. Så er eksisterende barrierer oppgitt med vurderte effekter, noe som resulterer i sannsynlighet for brannspredning. Konklusjonen er at det er høy sannsynlighet for spredning av brann for restavfall, metaller, trevirke bildekk og EE-avfall. I andre del av risikovurderingen er det utarbeidet en konsekvens og sårbarhetsvurdering for tredjeparter. Aktuelle virksomheter i ulike soner rundt Ragn-Sells er kartlagt, og konsekvenser ved storbrann er vurdert. Det samme er gjort for miljøkonsekvenser. Brannrisikovurderingen avsluttes med tiltak som skal iverksettes for å redusere risiko. Ragn-Sells har fastsatt de aller fleste brannårsaker som veldig lav sannsynlighet (vil mest sannsynlig ikke skje, aldri hørt om). De resterende er satt til lav sannsynlighet (vil mest sannsynlig ikke skje, men har hørt om). Ragn-Sells innrømte under tilsyn at disse vurderingene er dårlige. De er basert på historiske tall på avdelingen på Ragn-Sells avdeling Gardermoen, og de er basert på en forståelse av sannsynlighet for at storbrann vil skje som følge av de ulike brannårsaker, og ikke basert på sannsynlighet for alle antennelser/branntilløp (også de som blir stanset før storbrann).

Ragn-Sells innrømmer også at konklusjonen i kapittelet om konsekvenser for tredjeparter er mangelfull. Brannrisikovurderingen er laget i en gammel dårlig mal, og det skrives risiko for storbrann i stedet for risiko ved storbrann.

De oppførte tiltak synes å være basert på allerede planlagte tiltak og ikke være basert på konklusjonene i de to delene av brannrisikovurderingen.

Anmerkning 2

Ragn-Sells Gardermoen sin lokale beredskapsplan bør gjennomgås og oppdateres i forhold til naboer og andre interessenter, samt oversikt over alarmsystemer.

Kommentarer:

Telefonlisten over naboer og andre interessenter inneholder kun nærmeste nabovirksomhet i sør. Det må vurderes om nabovirksomhet i nord (samfunnskritisk infrastruktur), flytårnet på OSL og Statens vegvesen (E6) også bør oppføres. En evt. brann med betydelig røykutvikling vil kunne få konsekvenser for disse. Flytårnet på OSL bør orienteres og Statens vegvesen bør kunne få anledning til å vurdere å sette ned fartsgrense og/eller informere bilister om brannen via digitale skilt.

I liste over alarmsystemer er det oppgitt at det er termisk (og ionisk) brannvarsler i sorteringshall, pressehall, dieseltank, utelager og flishaug, og at termisk kameraovervåkning dekker alle bygninger og uteområder. Dette synes ikke å stemme med opplysninger gitt under tilsynet.

Anmerkning 3

Ragn-Sells Gardermoen må gjennomgå og oppdatere sjekkpunktene for egenkontroll av branntekniske installasjoner for de enkelte byggverkene.

Kommentarer:

Under tilsynet framkom det at det sentralt i Ragn-Sells er laget standard sjekklister for ulike bygningstyper, uten at den er redigert for de faktiske installasjonene i bygningene på avdeling Gardermoen.

Anmerkning 4

Ragn-Sells Gardermoen må sørge for at automatisk slokkeanlegg i farlig avfallscontainer blir kontrollert og vedlikeholdt slik at det fungerer som forutsatt.

Kommentarer:

Det framkom under tilsynet at Ragn-Sells ennå ikke har funnet et foretak som kan gjennomføre service og kontroll av pulversprinkleranlegget.

Anmerkning 5

Ragn-Sells Gardermoen bør sikre at alle ansatte har enkel tilgang til avvikshåndteringssystemet, og oppfordre de ansatte til å melde avvik. Ragn-Sells bør også sikre at de med brannvernansvar involveres i avvikshåndteringen og at det ved avvik alltid vurderes om det skal gjøres tiltak for å forhindre at lignende forhold gjentas.

Kommentarer:

Ragn-Sells har digital avvikshåndtering i VS-systemet. Ikke alle ansatte har tilgang til systemet gjennom PC, eller app på telefonen. Disse melder avvik via vakta, som registrer avvikene. Ragn-Sells planlegger imidlertid å tildele tjenestetelefon til alle ansatte, for å sikre at alle har tilgang til app'en.

Person med brannvernleder-ansvar var ikke kjent med branntilløpet som var avviksregistrert på anlegget det siste året.

Det var kun registrert to avvik med tema brann det siste året. Ragn-Sells opplyser imidlertid at det er avdekket betydelig flere forhold, men at de registreres som «observasjoner» i forbindelse med månedlige brannvernrunder. Vi forutsetter at disse «observasjonene» også følges opp systematisk slik som avvik, og at forholdene ikke bare rettes, men at det vurderes om det kan gjøres tiltak for å forhindre at lignende forhold gjentas.

Et av de registrerte avvikene var avsluttet etter retting, uten at det var dokumentert vurdering av eventuelle tiltak for å forhindre at lignende forhold gjentas.

Andre forhold

ØRB intervjuet fire personer på anlegget med spørsmål om kunnskap, opplæring, risiko og avvikshåndtering.

De intervjuede personene hadde relevante svar på spørsmål om brannrisiko på anlegget, kjennskap til avvikshåndteringssystemet og hadde fått relevant opplæring.

Ragn-Sells synes å ha fokus på brannsikkerhet, og ser det som positivt å bli registrert som særskilt brannobjekt. Ragn-Sells Gardermoen synes å ha god nytte av ressurspersoner i Ragn-Sells sentralt, som håndterer mye av internkontrollen/virksomhetsstyringen. Det synes å være fokus på at læring etter hendelser i en avdeling formidles til alle avdelinger med samme virksomhet. Det er imidlertid viktig å påpeke viktigheten av at kunnskapen om internkontrollsystemet er gjennomsyret i bedriften og at ledelse og relevante ressurspersoner i de lokale avdelingene deltar i tilstrekkelig grad i det systematiske sikkerhetsarbeidet.

Ragn-Sells har beredskapsplan med mange tiltakskort for brann og andre hendelser, de har sørget for brannhydrant for slukkevann og en betydelig mengde brannslukkeutstyr. De har definert roller og kvalifikasjonskrav for disse. Øvelser gjennomføres og evalueres. Ragn-Sells Gardermoen opplyser imidlertid at de per i dag ikke har et fullverdig industrivern, men er i ferd med å bygge opp dette etter at de kom med i virkeområdet for forskrift om industrivern fra 1. januar 2020. Næringslivets sikkerhetsorganisasjon (NSO) som tilsynsmyndighet for dette vil bli orientert om dette.

8. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Fylkesmannen

Fremlagt dokumentasjon som ble benyttet for å verifisere faktiske forhold

- Vedlikeholdsrapport Brann 2020
- 2020.02.07 – Sikkerhetsrapport brannalarmanlegg – Ragn-Sells Gardermoen 2786
- Varslingsplan 2019
- Befaringstegninger 2011
- Eksplosjonsverndokument Bilsanering (002)
- 16.09.20 – Risiko og sårbarhetsvurdering (ROS) storbrann
- Lokal beredskapsplan forenklet - revidert
- Oversiktsplan brannvern utstyr

- Oversiktsplan plassering varer med navn
- Risikovurdering Gardermoen Ytre miljø 2020
- Skjema for egenkontroll plan 2020
- Situasjonsplan bilsanering EX mm 2019
- Lager beholdning på anlegget på tilsynsdagen
- Ettersendte dokumenter fra byggesaker

9. Informasjon til virksomheten

Brosjyrer/infoark utdelt:

- Gebyr ved kontroll (M297)