



BÆRUMS SKIKLUB
Postboks 81 (JE)
1313 Vøyenenga

Saksbehandler:
Guro Holte

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Franskleiv skiskytteranlegg Kontrollnummer: 2021.405.I.SFOV

Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

Fra virksomheten:
Andreas Hallingstad

Fra Statsforvalteren i Oslo og Viken:
Guro Holte

Andre deltagere fra virksomheten:
Jarle Aarstad

Andre deltagere fra Statsforvalteren i Oslo og Viken:
Hedvig Sterri

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Franskleiv skiskytteranlegg den 29. juni 2021. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Statsforvalteren i Oslo og Viken avdekket 3 avvik og ga ingen anmerkninger under inspeksjonen.

Statsforvalteren ser alvorlig på avvik 1, da et sentralt vilkår i tillatelsen er at virksomheten har kontroll på sine utslipp for å kunne drifte anlegget.

Avvik:

- Bærums Skiklub har mangelfull utslippskontroll til vann
- Bærums Skiklub mangler en dokumentert miljørisikovurdering
- Bærums Skiklub sine rutiner for å sikre at miljøkrav overholdes er mangelfulle

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 5 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3 og 4.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

7.7.2021	Guro Holte	Nora Charlotte Hein Stamsø
dato	kontrollør	fungerende seksjonssjef

Statsforvalteren i Oslo og Viken

Kopi av rapporten sendes til:

- Bærum kommune

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: BÆRUMS SKIKLUB	
Organisasjonsnr.: 975091244	Eies av: 974920492
Bransjenr. (NACE-kode): 93.120 - Idrettslag og -klubber	

Kontrollert enhet

Navn: Franskleiv skiskytteranlegg	Anleggsnr.: 3024.0287.01
Kommune: Bærum	Fylke: Viken
Anleggsaktivitet: Skytebaner	
Tillatelse gitt: 30. september 2016	Sist endret:

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen er en del av Statsforvalterens risikobaserte industritilsyn for i år.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

Inspeksjonstema

- Internkontroll
- Utslipp til vann
- Avfall
- Drift- og vedlikeholdsrutiner

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfølging etter inspeksjonen

Franskleiv skiskytteranlegg plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Statsforvalteren skal kunne avslutte saken, må Franskleiv skiskytteranlegg innen 15. september 2021 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.

Franskleiv skiskytteranlegg må i sin tilbakemelding oversende dokumentasjon på at det er foretatt representative utslippsmålinger til vann, som er utført ved bruk av kompetent uavhengig tredje part med miljøfaglig bakgrunn. Det skal som et minimum tas prøver fra prøvetakingskummene, vannmagasinet og grunnvannsbrønn.

Tilbakemeldingen skal inkludere en sammenstilling av analyseresultater, vurdering av analyseresultatene, og dersom det er behov for avbøtende tiltak, skal disse redegjøres for.

Vi minner om at dersom nye utslippsmålinger viser at grenseverdien for bly på 5 µg/l i prøvetakingskummene overskrides, har virksomheten en selvstendig plikt til å stanse aktivitetene på banen umiddelbart, i henhold til krav i tillatelsen, punkt 9.4.

Gjennomføringen av tiltakene kan også bli fulgt opp ved ny kontroll.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (sfovpost@statsforvalteren.no) til Statsforvalteren i Oslo og Viken v/Guro Holte.

4. Varsel om tvangsmulkt ved manglende retting av avvik 1

Statsforvalteren varsler herved at vi vil fatte vedtak om tvangsmulkt (*jf. forurensningsloven § 73*) for å sikre at avvik 1 blir rettet innen 15.9.2021. Tvangsmulkten vil påløpe dersom vi innen 15.9.2021 ikke har mottatt dokumentasjon at det er foretatt utslippsmålinger av prøvetakingskummene, vannmagasinet og grunnvannsbrønn som er utført av kompetent person med miljøfaglig bakgrunn.

En eventuell tvangsmulkt vil være et engangsbeløp på kroner 100 000,-.

Dere har anledning til å kommentere dette varselet. Eventuelle kommentarer må sendes til Statsforvalteren i Oslo og Viken innen to uker etter at denne rapporten er mottatt.

Dersom vi ikke mottar noen kommentar fra dere vil vi fatte vedtak om tvangsmulkt, og denne påløper dersom vi ikke har mottatt etterspurte dokumentasjon innen 15.9.2021.

5. Vedtak om gebyr

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 4. juni 2021. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Statsforvalteren i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Franskleiv skiskytteranlegg bli ilagt et gebyr på kr 20 300,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften § 39-7. Dette tilsvarer gebyrsats 3 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Klageadgang

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet innen 3 uker, jf. §§ 28 og 29 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Statsforvalteren i Oslo og Viken. Statsforvalteren vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

6. Innsyn

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Statsforvalteren i Oslo og Viken (jf. offentleglova).

7. Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1

Bærums Skiklub har mangelfull utslippskontroll til vann

Avvik fra:

- Tillatelse etter forurensningsloven til Bærums Skiklub til etablering og drifting av Fransklev skiskytteranlegg (tillatelsen), datert 26.10.2018, punkt 5.1

Kommentarer:

Tillatelsen krever at det skal tas utslippsmålinger av vann i prøvetakingskummer, dam/vannmagasinet, Haugsvollbekken og i grunnvannsbrønn. I tillegg skal det tas sedimentprøver fra prøvetakingskummer og fra vannmagasinet. Prøvetakingen skal utføres av en kompetent fagperson. Dersom grenseverdiene for bly i prøvetakingskummene (5 µg/l) overskrides, har Bærums Skiklub selvstendig plikt til å stanse aktiviteten ved banen, sette i verk korrigerende tiltak og varsle Statsforvalteren. Ved overskridelser av grenseverdien for bly i dammen (1,2 µg/l), kan ikke vannet brukes til snøproduksjon.

Virksomheten har i 2020 utført utslippsmålinger fra alle prøvetakingspunktene det er krav om i tillatelsen, men det ble ikke tatt sedimentprøver fra prøvetakingskummene. Virksomheten opplyste at dette ikke var gjort fordi det ikke avsettes nok sedimenter til å ta disse prøvene.

Prøvetakingen ble ikke utført av kompetent fagperson, men en person i Bærums Skiklub. I 2020 ble det målt konsentrasjoner av bly over grenseverdiene i tillatelsen i kum ved standplass i uke 8, uke 13 og uke 47, samt i høye konsentrasjoner av bly og kobber i grunnvannsbrønn i uke 47. Statsforvalteren ble ikke varslet om dette da virksomheten ble kjent med måleresultatene. Aktivitetene ble ikke stanset slik tillatelsen krever. Virksomheten oppgav under tilsynet at det ikke er målt tilsvarende høye utslipp i 2021.

Det fremstår som noe usikkert om analyseresultatene fra 2020 er representative for virksomhetens utslipp, som følge av usikkerhet rundt prøvetakingsmetodene når disse er utført av personell uten tilstrekkelig prøvetakingskompetanse. Det ble opplyst at enkelte prøver som ble tatt kan ha vært forurenset av sedimenter. I forbindelse med prøvetaking av grunnvann er det også usikkerhet rundt om stålforingen til brønnen kan ha ført til at det blir stillestående vann i brønnen.

Enkelte prøver, blant annet en prøve fra dammen i uke 13, ble kun analysert som filtrerte prøver. Vi gjør oppmerksom på at grenseverdiene i tillatelsen, punkt 5.1, ikke er grenseverdier for filtrerte prøver, men for virksomhetens totale utslipp. Det er oppsluttede prøver som representerer virksomhetens utslipp. For å få kunnskap om hvorvidt blykonsentrasjonen i vann fra dammen er under 1,2 µg/l, og dermed kan benyttes til snøproduksjon, må virksomheten sørge for at det er oppsluttet bly vannprøvene analyseres for.

Avvik 2

Bærums Skiklub mangler en dokumentert miljørisikovurdering

Avvik fra:

- Tillatelsen, punkt 2.2.1
- Forskrift om systematisk helse-, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften), § 5, annet ledd, punkt 6

Kommentarer:

Bærums Skiklubb skal ha oversikt over alle aktiviteter som kan føre til forurensning, og kunne redegjøre for risikoforhold. Det skal også utarbeides en skriftlig miljørisikovurdering, som skal gjennomgås ved endringer i driften og minimum en gang per år. Virksomheten skal ha oversikt over de miljøressurser som kan bli berørt av forurensning, og de helse- og miljømessige konsekvenser slik forurensning kan medføre. Med utgangspunkt i risikovurderingen skal det utarbeides tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene

Bærum Skiklub kunne ikke under tilsynet dokumentere at det er gjennomført en miljørisikovurdering. For eksempel mangler det:

- En kartlegging av farer og problemer med hensyn til ytre miljøforhold
- En vurdering av risikoen for at forurensning fra anlegget ledes til dam, bekk, grunnvann og drikkevannsbrønner
- En vurdering av risiko for at forurensning ledes videre fra dammen til grunnvann. Det ble opplyst under tilsynet at det er høyt grunnvann som kan stå over høyden til bunnen av dammen.

Det er heller ikke utarbeidet en handlingsplan for å redusere risiko.

Avvik 3

Bærums Skiklub sine rutiner for å sikre at miljøkrav overholdes er mangelfulle

Avvik fra:

- Tillatelsen, punkt 2.2.3 og 2.2.4
- Internkontrollforskriften, § 5, annet ledd, punkt 1, 7 og 8

Kommentarer:

Internkontroll skal sikre at virksomheten kjenner til tillatelsen og det regelverk som gjelder for virksomheten forøvrig, og at den har nødvendige rutiner som sikrer at krav i tillatelsen og regelverk overholdes. Det innebærer at det skal utarbeides rutiner for drift, vedlikehold, kontroll og overvåking. Videre skal et aktivt avvikssystem bidra til å forebygge overtredelser av krav.

Virksomheten bør jevnlig foreta en systematisk gjennomgang av vilkårene i tillatelsen, for å sikre at de drifter i samsvar med denne. På bakgrunn av en slik gjennomgang, samt virksomheten sin miljørisikovurdering, bør det foretas en vurdering av om rutineene for drift og vedlikehold er dekkende for å oppfylle krav i tillatelsen og forhindre forurensning.

Virksomheten hadde noe mangelfull oversikt over tillatelsen, og hvilke vilkår som virksomheten skal drifte etter.

Virksomheten har utarbeidet en protokoll for drift- og vedlikehold som gav en oversikt over drift, vedlikehold og utslippsmålinger. Denne var relativt overordnet. Virksomheten bør vurdere å utarbeide:

- En mer detaljert beskrivelse av virksomhetens håndtering av farlig avfall, inkludert tømming av kulefang med gummigranulat/kuler, håndtering av oppsop, og viderelevering og deklarerer av dette som farlig avfall.
- En rutine for måleprogram som i tillegg til prøvetype, parametere og tidspunkt for prøvetaking, beskriver hvordan selve vannuttaket gjøres, og metode for oppbevaring og innsending av prøver samt analyse.
- En rutine for egenkontrollrapportering, som sikrer at virksomheten rapporterer på grenseverdiene i tillatelsen. Rutinen bør sikre at opplysninger om prøvepunkt og eventuelle avvik i forbindelse med selve prøvetakingen fremkommer i rapporteringen, og at det vedlegges egne vurderinger av utslipp og behov for tiltak.

Virksomheten opplyste under tilsynet at det er utarbeidet et skjema for avviksrapportering for Franskeiv skiskytteranlegg, men det ble opplyst at det ikke er i bruk for hendelser knyttet til ytre miljø. Virksomheten opplyste at det kan meldes fra om uønskede hendelser på facebooksidene til virksomheten. Det er ikke rutiner for å systematisere avvikene med tanke på å fange opp gjentatte hendelser.

8. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Statsforvalteren, datert 26.10.2018

9. Informasjon til virksomheten

Regelverk som det ble informert om:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)