



Osan Settefisk AS
Tømmervikvegen 99
7970 KOLVEREID

Saksbehandler, innvalgstelefon
Andreas Wæhre, 47 74168061

Inspeksjonsrapport

Inspeksjon ved Osan Settefisk AS

Kontrollnummer: 2020.292.I.FMTL

Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

Fra virksomheten:
Svein Oluf Øren

Fra Fylkesmannen i Trøndelag:
Andreas Wæhre
Ida Frøya Svendsen

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon, gjennomført som et fjerntilsyn, ved Osan Settefisk AS den 17.11.2020. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Fylkesmannen i Trøndelag avdekket 3 avvik og ga èn anmerkning under inspeksjonen. Fylkesmannen ser alvorlig på avvik 1 angående manglende rensing på avløpsvannet.

Avvik:

- Virksomheten renser ikke sitt avløpsvann før utslipp til sjø
- Virksomheten tar ikke vannprøver av sitt avløpsvann
- Virksomhetens dokumenterte risikovurdering har vesentlige mangler knyttet til ytre miljø

Anmerkninger:

- Representativiteten til miljøundersøkelsen gjennomført i henhold til NS-EN ISO 16665, er ikke tilstrekkelig vurdert

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 5 og utover i rapporten.



Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 4.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

20. november 2020	Andreas Wæhre	Marit Lorvik (e.f)
dato	kontrollør	seksjonsleder

Fylkesmannen i Trøndelag

Kopi av rapporten sendes til:

- Nærøysund kommune



Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: Osan Settefisk AS	
Organisasjonsnr.: 919592303	Eies av:
Bransjenr. (NACE-kode): 03.222 - Produksjon av yngel og settefisk i ferskvannsbasert akvakultur	

Kontrollert enhet

Navn: Osavatnet, settefisk	Anleggsnr.: 5060.0061.01
Kommune: Nærøysund kommune	Fylke: Trøndelag
Anleggsaktivitet: Laksefiskproduksjon på land	
Tillatelse gitt: 11.05.2017	Sist endret:

Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i tillatelsen eller i medhold av forurensningslovet overholdes. Inspeksjonen gjennomføres for å følge opp varsel om at renseanlegg ved virksomheten ikke er igangsatt.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

Inspeksjonstema

- Internkontroll
- Avfall
- Prosess og renseutstyr
- Kjemikalier
- Utslipp til vann

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.



Oppfølging etter inspeksjonen

Osan Settefisk AS plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Fylkesmannen skal kunne avslutte saken, må Osan Settefisk AS innen 29. januar 2021 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.

Vi ser alvorlig på avvik 1 som ble avdekket i denne inspeksjonen. Osan Settefisk AS må sende inn en egen skriftlig redegjørelse innen 29. januar som gir en plan med tidsfrister for når avviket knyttet til mangelfull rensing av avløpsvannet er rettet.

Gjennomføringen av tiltakene kan bli fulgt opp ved ny kontroll.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (fmtlpost@fylkesmannen.no) til Fylkesmannen i Trøndelag.

Varsel om pålegg om å gjennomføre undersøkelser

Fylkesmannen varsler at vi vil pålegge Osan Settefisk AS å gjennomføre en miljøundersøkelse i resipienten, for å dokumentere effekten av utslipp av urensset vann siden oppstart av anlegget. Undersøkelsen skal tilfredsstille krav satt i NS-EN ISO 16665 og gjeldende retningslinjer for kvalifisering av miljøtilstand. Vi ber om at forhold under anmerking 1 vurderes i den nye undersøkelsen.

Fylkesmannen vil gi en frist med å sende inn rapport av undersøkelsen til Fylkesmannen 1. mai 2021.

Etter forvaltningsloven § 16 har partene i en sak rett til å uttale seg før vedtak blir gjort. Vi ber om at eventuelle merknader angående pålegget sendes til Fylkesmannen innen 14 dager etter at dette varselet er mottatt.

Vedtak om gebyr

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 29. oktober 2020. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Fylkesmannen i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Osan Settefisk AS bli ilagt et gebyr på kr 26 700,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8. Dette tilsvarer gebyrsats 2 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Klageadgang

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet, jf. § 28 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Fylkesmannen i Trøndelag. Fylkesmannen vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.



Innsyn

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Fylkesmannen i Trøndelag (jf. offentleglova).

Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1

Virksomheten renser ikke sitt avløpsvann før utslipp til sjø.

Avvik fra:

Tillatelse etter forurensningsloven av 11.05.2017, vilkår 3.2.3.

Tillatelse etter forurensningsloven av 11.05.2017, vilkår 2.3.

Kommentarer:

I henhold til vilkår 3.2.3 skal avløpsvann renses gjennom et renseanlegg som oppfyller renskravene om maksimale utslipp. I henhold til vilkår 2.3 plikter virksomheten å snarest mulig informere Fylkesmannen om unormale forhold som har, eller kan få forurensningsmessig betydning.

På tilsynsdagen kom det fram at avløpsvannet renses gjennom trommelfilter, men slam fra trommelfiltrene ble sent til resipienten, slik at det i praksis ikke foregår rensing av avløpsvann på anlegget. Osan Settefisk AS holder på å etablere et slambehandlingsanlegg, for å kunne håndtere slammet, men siden produksjonsstart i oktober 2019, har slammet blitt sendt til resipienten. Osan Settefisk AS varslet Fylkesmannen om dette i epost 5.6.2020. Vi mener varslingsplikten ikke er oppfylt da varslingen skjer 8 måneder etter at situasjonen oppsto.

Fylkesmannen ser alvorlig på avviket om at det mangler rensing av avløpsvannet ved anlegget, og at virksomheten varsler om dette 8 måneder etter at situasjonen oppsto. Vi ber Osan Settefisk AS komme med en skriftlig redegjørelse innen 29. januar, med en plan med tidsfrister for når avviket knyttet til mangelfull rensing av avløpsvannet er rettet. Fylkesmannen vil vurdere å sette en tidsfrist for å etablere slambehandlingsanlegget, med tvangsmulkt knyttet til fristen for å sikre at tiltak blir gjennomført.

Vi viser også til varsel om pålegg om at det må gjennomføres en resipientundersøkelse i henhold til NS-EN ISO 16665:2013, for å dokumentere hvilke effekter det urensede utslippet har hatt i resipienten.

Avvik 2

Virksomheten tar ikke vannprøver av sitt avløpsvann.

Avvik fra:

Tillatelse etter forurensningsloven av 11.05.2017, vilkår 10.2.

Tillatelse etter forurensningsloven av 11.05.2017, vilkår 2.4.

Kommentarer:

I henhold til vilkår 10.2 skal det gjennomføres målinger og beregninger av utslipp til vann. Under inspeksjonen kom det fram at det ikke tas prøver eller er gjennomført beregninger av utslippet.



Bedriften skal til enhver tid kunne dokumentere at rensekravene i vilkår 3.2.3. blir etterlevd. Målinger og beregninger skal gjennomføres etter et program som skal inngå i bedriftens internkontroll, jf. krav i vilkår 2,4. Virksomheten kunne på inspeksjonsdagen ikke vise til et slikt måleprogram.

Avvik 3

Virksomhetens dokumenterte risikovurdering har vesentlige mangler knyttet til ytre miljø

Avvik fra:

Tillatelse etter forurensningsloven av 11.05.2017, vilkår 2.4
Internkontrollforskriften § 5, andre ledd nr. 6.

Kommentarer:

I tillatelsen står det i pkt 2.4 at virksomheten plikter til enhver tid å ha oversikt over alle aktiviteter som kan medføre forurensning og kunne redegjøre for risikoforhold ved anlegget.

I Internkontrollforskriften står det i andre ledd nr. 6 at virksomheten skal kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene.

Under inspeksjonsdagen kom det fram at det ikke er gjennomført en kartlegging av forhold som kan medføre fare og problemer for ytre miljø. Det var gjennomført enkelte risikovurderinger knyttet til ytre miljø, men forhold som resipientpåvirkning, lagring av kjemikalier, dieseltank, lagring av ensilasje osv. manglet. Under befaring på anlegget ble det oppdaget en IBC-tank med jernklorid som ble laget uten oppsamlingsarrangement, med sluk i golvet, uten at dette er risikovurdert.

Anmerkninger

Anmerkning 1

Representativiteten til miljøundersøkelsen gjennomført i henhold til NS-EN ISO 16665, er ikke tilstrekkelig vurdert

Kommentarer:

Det er gjennomført en resipientundersøkelse ved Osavatnet, april 2019. Undersøkelsen og rapporten fra denne undersøkelsen (rapportnummer 110-5-19, Aquakompetanse AS), inneholder mangler som gjør det vanskelig å vurdere om undersøkelsen gir et korrekt bilde på virksomhetens påvirkning på resipienten. Dette er basert på antall stasjoner i antatt influensområde og plassering på disse stasjonene, sammenlignet med gjennomført strømmåling. Alle faglige vurderinger rundt stasjonsvalg og plassering skal begrunnes i rapporten, noe som ikke er gjort i dette tilfelle.

Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven

