



FRANZEFOSS GJENVINNING AS AVD HAUGESUND  
Postboks 53  
1309 Rud

Saksbehandler:  
Linn Berge Vormedal

## **Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Franzefoss Gjenvinning AS avd Haugesund - Avfallssorteringsanlegg og mellomlagring av farlig avfall Kontrollnummer: 2022.038.I.SFRO**

### **Kontaktpersoner ved inspeksjonen:**

*Fra virksomheten:*  
Linda Skryseth  
Svein Sjøen

*Fra Statsforvalteren i Rogaland:*  
Linn Berge Vormedal  
Sissel Berntsen

### **Resultater fra inspeksjonen**

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Franzefoss Gjenvinning AS avd Haugesund - Avfallssorteringsanlegg og mellomlagring av farlig avfall den 28.10.2022. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Statsforvalteren i Rogaland avdekket seks avvik og en anmerkning under inspeksjonen.

#### **Avvik:**

- Virksomheten kontrollerer og lagrer ikke avfall i tråd med tillatelsen
- Virksomheten har manglende oversikt over oljeutskilleren
- Støysonekart er ikke utarbeidet
- Virksomheten må ha bedre rutiner på å rydde egne områder
- Alle utendørs trafikk- og lagerområder har ikke fast dekke
- Virksomheten har ikke risikovurdert lagring av avfall utendørs

Anmerkninger:

- Virksomheten bør forbedre systemet som sikrer at avfallsmengdene er i tråd med tillatelsen

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 4.

**Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift**

18.11.2022	Linn Berge Vormedal	Kirsten R. Kristiansen
dato	kontrollør	fagleder forurensing

Statsforvalteren i Rogaland

Kopi av rapporten sendes til:

- Haugesund kommune

## 1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

### Ansvarlig enhet

<b>Navn:</b> FRANZEFOSS GJENVINNING AS AVD HAUGESUND	
<b>Organisasjonsnr.:</b> 975999262	<b>Eies av:</b> 975265412
<b>Bransjenr. (NACE-kode):</b> 38.320 - Sortering og bearbeiding av avfall for materialgjenvinning	

### Kontrollert enhet

<b>Navn:</b> Franzefoss Gjenvinning avd Haugesund - Avfallssorteringsanlegg	<b>Anleggsnr.:</b> 1106.0047.01
<b>Kommune:</b> Haugesund	<b>Fylke:</b> Rogaland
<b>Anleggsaktivitet:</b> Avfall - mottak, mellomagring og sortering	
<b>Tillatelse gitt:</b> 13. april 2021	<b>Sist endret:</b>
Franzefoss Gjenvinning avd Haugesund	<b>Anleggsnr.:</b> 1149.0207.02
<b>Kommune:</b> Haugesund	<b>Fylke:</b> Rogaland
<b>Anleggsaktivitet:</b> Mottak og mellomagring av farlig avfall	
<b>Tillatelse gitt:</b> 3. februar 2014	<b>Sist endret:</b> 25. oktober 2016

## 2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i tillatelsen eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen er en del av Statsforvalterens risikobaserte industritilsyn for i år.

### Inspeksjonstema

- Internkontroll
- Utslipp til vann
- Mottakskontroll
- Håndtering og lagring av avfall
- Deklarering og viderelevering av avfall

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

### Definisjoner

**Avvik:** Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

**Anmerkning:** Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

**Andre forhold:** Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

### **3. Oppfølging etter inspeksjonen**

Franzefoss Gjenvinning avd Haugesund - Avfallssorteringsanlegg plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Statsforvalteren skal kunne avslutte saken, må Franzefoss Gjenvinning avd Haugesund - Avfallssorteringsanlegg innen 16. januar 2023 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (sfropost@statsforvalteren.no) til Statsforvalteren i Rogaland v/Linn Berge Vormedal.

### **4. Varsel om gebyr**

Statsforvalteren er pålagt å ta gebyr for kontroller på forurensningsområdet. Gebyret skal dekke kostnadene for gjennomføringen av kontrollen. Vi varsler derfor at vi i henhold til forvaltningsloven § 16, tar sikte på å fastsette gebyrsats 2 for tilsyn av inntil en dags varighet. Dette betyr i så fall at dere skal betale kr. 28 100,- i gebyr for kontrollen.

Hjemmel for et vedtak om sats for kontroll av virksomheter er forurensningsforskriften § 39-7 eller § 39-8. Dere har anledning til å kommentere dette varselet. jf. forvaltningsloven § 16. Eventuelle kommentarer må sendes til Statsforvalteren i Rogaland innen to uker etter at dette brevet er mottatt.

### **5. Innsyn**

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Statsforvalteren i Rogaland (jf. offentleglova).

### **6. Avvik**

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

#### **Avvik 1**

Virksomheten kontrollerer og lagrer ikke avfall i tråd med tillatelsen

#### **Avvik fra:**

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Statsforvalteren av 13.04.2021 vilkår 9.2.2, 9.2.5 og 9.3.4

#### **Kommentarer:**

Alt avfall skal kontrolleres ved mottak. Mottak og sortering avfall skal skje innendørs (bygning med fire vegger og tak). Alt avfall som blir stående på anlegget natten over skal være verifisert uten brannfarlig innhold. Lagerplassen skal framstå som ryddig og velorganisert.

Under tilsynet fremkom det at virksomheten har definert at kunder som har tilknytning til havner utgjør en risikogruppe som kan ha feilsortert nødbluss i avfallet. Sortering og lagring av dette avfallet forgår utendørs uten tak (se bilde 1 og 2). Tilsynet ble gjennomført en

fredag ettermiddag og det ble opplyst at avfallet ville bli liggende utendørs over helgen før det var ferdig sortert. Området var ikke knyttet opp mot oljeutskilleren. Flere av avfallskontainerne på hele området var ikke korrekt merket i forhold til innholdet.



Bilde 1 og Bilde 2: Restavfall som er under mottakskontroll utendørs

## Avvik 2

Virksomheten har manglende oversikt over oljeutskilleren

### Avvik fra:

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Statsforvalteren av 13.04.2021 vilkår 3.1 Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5 andre ledd punkt 7

### Kommentarer:

Virksomheten skal ha oversikt over ledningsnett, kummer, sandfang, oljeutskiller og eventuelle andre renseinnretninger.

Virksomheten opplyste under tilsynet at det var en oljeutskiller tilknyttet anlegget. Det kunne ikke fremlegges informasjon om selve oljeutskilleren eller interne driftsrutiner. Et oversiktskart med ledningsnett fra 21.05.99 ble presentert, men det var uklart om dette var overens med virksomhetens faktiske forhold. I en fremlagt tømmerapport var to oljeutskillere omtalt. Virksomheten vet ikke hvor den eventuelle andre oljeutskilleren er plassert. Det ble opplyst at biler ble vasket på et eget område i en spylegrop, men

virksomheten visste ikke om vaskevannet er tilknyttet oljeutskilleren. Virksomheten kan ikke vaske biler dersom vaskevannet går på overvannsnettet.

Virksomheter som har en oljeutskiller, skal ha en rutine for drift og vedlikehold for å sikre forsvarlig drift av dette anlegget. En slik rutine skal blant annet forebygge overtredelser av grenseverdiene for påslipp til avløpsnettet. Rutinen skal si noe om:

- hvor ofte utskilleren skal etterses og tømmes, inkludert sandfang og tilhørende renner
- hvilke vaske-/avfettingsmidler som kan benyttes der vannet går til oljeutskiller,
- hvordan tilstandsrapporter fra avfallsaktør skal følges opp i bedriften
- hvordan prøvetaking av oljeutskilleren skal foregå (hvilke stoffer det skal analyseres for, hvordan prøvene skal merkes, og hvordan resultatene skal følges opp),
- hvor store (omtrentlige) vannmengder som går til oljeutskilleren
- hvor ofte et eventuelt koalesensfilter skal rengjøres og
- hvor ofte en eventuell alarm skal funksjonstestes

Som grunnlagsdokumentasjon skal det foreligge opplysninger om oljeutskillerens kapasitet og om hvor sandfang, oljeutskiller og prøvetakingskum er plassert. Plassering av oljeutskilleranlegget og tilkoblingspunkt til offentlig avløpsnett skal vises i et kart over ledningsnettet på eiendommen. Ansvar for drift av oljeutskilleranlegget må legges til en konkret person/stilling og dokumentasjon må være tilgjengelig for alle aktuelle brukere i virksomhetens internkontrollsystem.

### **Avvik 3**

Støysonekart er ikke utarbeidet

#### **Avvik fra:**

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Statsforvalteren av 13.04.2021 vilkår 7

#### **Kommentarer:**

Bedriften skal utarbeide to støysonekart for sin virksomhet. Det ene skal vise støyutbredelsen i røde og gule soner, jf. T-1442 kap. 2.2.1, og sendes kommunen og forurensningsmyndigheten. Det andre skal vise hvilke områder som har støynivåer over og under støygrensene i tillatelsen og sendes forurensningsmyndigheten. Fristen for å oversende støysonekartene var 1. mars 2022.

### **Avvik 4**

Virksomheten må ha bedre rutiner på å rydde egne områder

#### **Avvik fra:**

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Statsforvalteren av 13.04.2021 vilkår 9.2.6

**Kommentarer:**

Nærmiljø rundt avfallsanlegget og selve anlegget skal ikke forsøples.

På tilsynsdagen var det ansamlinger av avfall langs gjerdene og i buskene på nordvestsiden av anlegget (se bilde 3 og 4). Virksomheten opplyste at det er satt inn to personer som rydder området en gang i uken. Dette er positivt tiltak, men området bar likevel preg av at avfall kommer på avveie og blir liggende i nærmiljøet.



Bilde 3 og bilde 4: Avfall på avveie langs gjerdet og i busker på nordvestsiden av anlegget

**Avvik 5**

Alle utendørs trafikk- og lagerområder har ikke fast dekke

**Avvik fra:**

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Statsforvalteren av 13.04.2021 vilkår 9.2.3

**Kommentarer:**

Alle utendørs trafikk- og lagerområder, samt håndterings- og lagerområder innendørs skal ha fast dekke (asfalt, betong el.).

Det var store hull i dekke på utendørsområdene til virksomheten (se bilde 5). Hull i dekke kan oppstå på anlegg med mye tungtransport. Under inspeksjonen var det igangsatt reparering med påfylling av betong rundt inngangen til lagringshallen. Det ble opplyst at dette området var særlig prioritert på grunn av stor pågang med biler. Det fremkom ikke at det var en systematisk kartlegging og oppfølging av resterende hull på anlegget. Inne i lagerhallen var det et hull i gulvet som virksomheten ikke kunne gjøre rede for (se bilde 6).



Bilde 5: Hull i utendørs dekket på nordsiden



Bilde 6: Hull i gulv inne i lagerbygget

### **Avvik 6**

Virksomheten har ikke risikovurdert lagring av avfall utendørs

#### **Avvik fra:**

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Statsforvalteren av 13.04.2021 vilkår 9.2.5, 9.3.4 og 10.1

#### **Kommentarer:**

Enhver lagring av avfall skal være basert på en risikovurdering. Lagring av avfall skal hovedsakelig skje innendørs. Eventuell utendørs lagring av avfallsfraksjoner skal skje i lukkede/tette containere.

Under tilsynet var flere avfallstyper lagret utendørs, men dette var ikke basert på en risikovurdering med hensyn til utlekking/grunnforurensing eller fare for at avfall kommer på avveie. Restavfall var lagret utendørs (bilde 9), papiravfall var lagret i en kontainer med åpen ende (se bilde 8), metallavfall var lagret utendørs, rivings- og byggeavfall var lagret utendørs i «karantene», plastavfall var utendørs, EE-avfall lå på utsiden av en kontainer (se bilde 7) og PCB/klorparafinholdige isolerglassruter var stablet i kasser uten merking (se bilde 10).



Bilde 7: EE-avfall på utsiden av kontainer



Bilde 8: Papiravfall i kontainer med åpen ende



Bilde 9: Restavfall utendørs



Bilde 10: PCB vinduer/klorparafinholdige isolerglassruter

## **7. Anmerkninger**

Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:

### **Anmerkning 1**

Virksomheten bør forbedre systemet som sikrer at avfallsmengdene er i tråd med tillatelsen

#### **Kommentarer:**

I tillatelsen har virksomheten begrensninger for samtidig lagret mengde avfall på anlegget. Under inspeksjonen ble Statsforvalteren presentert lagrede mengder på anlegget fra innværende måned. Dette ble manuelt hentet ut fra vektsystemet. Virksomheten bør forbedre dette systemet for å sikre at tillatelsens mengdebegrensninger ikke overstiges.

## **8. Andre forhold**

Franzefoss Gjenvinning AS avd Haugesund har 12 ansatte og har hatt to vakante stillinger som snart blir besatt.

Det ble opplyst at anlegget ikke har drift utenom tillatte driftstid. Statsforvalteren minner om at naboer skal varsles i forkant dersom uforutsette hendelser fremtvinger drift og/eller transport utover ovenfor nevnte normale drifts- og transporttider. Slike hendelser skal journalføres og inngå i bedriftens årlige egenrapport.

Det tas imot tunge masser fra bygg- og rivingsprosjekter. For å sikre avfallets sammensetning bør det kreves en miljøsaneringsbeskrivelse for disse fraksjonene.

## **9. Dokumentunderlag**

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Statsforvalteren