



T Holand Maskin AS
Ytre Torvhusvegen 8
4374 Egersund

Saksbehandler:
Julie Jacobi Jonstrup

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved T Holand Maskin AS Kontrollnummer: 2022.117.I.SFRO

Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

Fra virksomheten:
Kristen Holand

Fra Statsforvalteren i Rogaland:
Julie Jacobi Jonstrup

Andre deltagere:
Mikal Slettebø

Andre deltagere fra Statsforvalteren i Rogaland:
Kirsten Allred

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved T Holand Maskin AS den 2. november 2022. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Statsforvalteren i Rogaland avdekket 4 avvik og ga 2 anmerkning under inspeksjonen.

Avvik:

- Det har lekket olje ut i virksomhetens smøregrav
- Virksomheten mangler vesentlig informasjon om oljeutskiller/avløpsnett og har ikke utarbeidet skriftlige rutiner for drift av oljeutskilleren
- Virksomhetens håndtering av farlig avfall er mangelfull
- Store mengder plast i mellomlagret betong

Anmerkninger:

- Rutinen for håndtering av farlig avfall bør oppdateres
- Virksomhetens miljørisikovurdering bør oppdateres

Avvikene er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten. Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 4.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

14. november 2022	Julie Jacobi Jonstrup	Kirsten Redmond Kristiansen
dato	kontrollør	fagleder forurensing
	Statsforvalteren i Rogaland	

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: T Holand Maskin AS	
Organisasjonsnr.: 872688242	Eies av: 980927539
Bransjenr. (NACE-kode): 43.120 - Grunnarbeid	

Kontrollert enhet

Navn: T Holand Maskin	Anleggsnr.: 1101.0106.01
Kommune: Eigersund	Fylke: Rogaland
Anleggsaktivitet: Landbasert	
Tillatelse gitt:	Sist endret:

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen er en del av Statsforvalterens risikobaserte industritilsyn for i år.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

Inspeksjonstema:

- Forurensningsforskriften kapittel 29
- Avfallshåndtering
- Internkontroll inkl. miljørisikovurdering
- Utslippskontroll
- Måleprogram

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfølging etter inspeksjonen

T Holand Maskin plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Statsforvalteren skal kunne avslutte saken, må T Holand Maskin innen 20. desember 2022 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.

Dersom dere vurderer det er slik at dere ikke lengre skal drive med uttak av stein i form av pukkverksdrift jf. forurensningsforskriften kap. 30, ber vi om at dere sender inn nytt meldeskjema for pukkverksdriften.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (sfropost@statsforvalteren.no) til Statsforvalteren i Rogaland v/Julie Jacobi Jonstrup.

4. Innsyn

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Statsforvalteren i Rogaland (jf. offentleglova).

5. Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1

Det har lekket olje ut i virksomhetens smøregrav

Avvik fra:

Forurensningsloven § 7, jf. internkontrollforskriften § 5 annet ledd punkt 6 og tillatelsen punkt 4.4 *Grunnforurensning*

Kommentarer:

Forurensningsloven § 7 første ledd) stiller krav om at «ingen må ha, gjøre eller sette i verk noe som kan medføre fare for forurensning». Tillatelsen til T Holand Maskin av 25.06.2013 sier i punkt 4.4 *Grunnforurensning* «Virksomheten skal være innrettet slik at det ikke finner sted utslipp til grunnen som kan medfører nevneverdige skader eller ulemper for miljøet»

På kontrolldagen ble det, ifm. befaringen, observert oljesøl i bunnen av en provisorisk smøregrav på eiendommen, se bilde under. En slik lekkasje kan føre til forurenset grunn. Dersom det har oppstått forurenset grunn på eiendommen, vil dette bli registrert i databasen grunnforurensning.no, og føre til en heftelse på eiendommen.



Bilde 1: Smøregrav med oljeforurensning

Avvik 2

Virksomheten mangler vesentlig informasjon om oljeutskiller/avløpsnettet og har ikke utarbeidet skriftlige rutiner for drift av oljeutskilleren

Avvik fra:

Forurensningsloven § 7, jf. internkontrollforskriften § 5 annet ledd punkt 7

Kommentarer:

Informasjon om oljeutskilleren

Som grunnlag for en forsvarlig drift av en oljeutskiller skal det foreligge opplysninger om oljeutskillerens kapasitet og utforming. Virksomheten skal vite om oljeutskilleren har sandfang, prøvetakingskum og koalesensfilter. Det skal også foreligge dokumentasjon på at oljeutskilleren er dimensjonert riktig, dvs. at den har kapasitet til å ta imot de vannmengder den tar imot, og dokumentasjon på om den er tilkoblet spillvannsnettet eller overvannsnettet.

T Holand Maskin har en oljeutskiller som tar imot overvann og eventuelt søl som måtte oppstå rundt virksomhetens dieselpumpe. Oljeutskilleren er i betong, og muligens satt ned i 2015. Virksomheten kunne på kontrolldagen ikke svare på hvor stor oljeutskilleren er, men mente på at det – i forbindelse med bestilling - ble gjort en beregning av hvilken kapasitet den måtte ha ift.

hvor mye regnvann den tar imot, dvs. at leverandøren av oljeutskilleren har beregningen. T Holand Maskin sine representanter var av den oppfatning at vannet fra oljeutskilleren går til overvannsnett. Statsforvalteren ber om at dette verifiseres.

Rutine for drift av oljeutskiller

For å sikre at oljeutskilleren driftes på en forsvarlig måte, skal virksomheter ha skriftlige rutiner som beskriver hvor ofte den skal etterses og tømmes, hvordan tilstandsrapporter og analyserapporter skal følges, hvordan prøvetaking skal foregå (hvilke stoffer det skal analyseres for, inkludert grenseverdier), og hvor ofte et eventuelt koalesensfilter skal rengjøres/alarm funksjonstestes.

Statsforvalteren vil også påpeke at det er helt vesentlig at ansvaret for at rutinen følges blir lagt til konkrete stilling(er). Personer som får i oppgave å sikre etterlevelse av rutinen må ha kompetanse til å gjøre dette, eventuelt få den nødvendige opplæringen (jf. internkontrollforskriften § 5 annet ledd punkt 2).

På kontrolldagen kom det fram at T Holand Maskin ikke har utarbeidet skriftlige rutiner for drift av oljeutskilleren.

Avvik 3

Virksomhetens håndtering av farlig avfall er mangelfull

Avvik fra:

Avfallsforskriften §§ 11-5, 11-8 og 11-12, jf. internkontrollforskriften § 5 annet ledd punkt 7

Kommentarer:

Farlig avfall skal lagres på en forsvarlig måte, jf. § 11-5. Dette innebærer blant annet at avfallet skal lagres i tett og merket emballasje, være skjermet mot vind og nedbør, og være sikret mot at uvedkommende får tilgang til det.

Ifm. befaringen registrerte Statsforvalterens kontrollører at virksomhetens fat for oppsamling av spraybokser og for oljefiltre manglet merking. Avfallet var nettopp blitt levert, og nye fat hadde ikke blitt merket. Brukte lysrør sto oppstilt mellom fatene for spraybokser og oljefiltre.

Bilbatterier sto lagret ute, se bilde. Blybatterier inneholder bly og batterisyre, og skal lagres utilgjengelig for uvedkommende.

Statsforvalteren observerte også en liten haug med eternittplater (asbest) som ifølge virksomheten har ligget der i mange år. Asbest er farlig avfall, og skal leveres som annet farlig avfall, dvs. minst én gang i året dersom mengden overstiger 1 kg.



Bilde 2: Lagring av blybatterier



Bilde 3: Lagring av eternittplater

Statsforvalteren registrerte også at det var minst to fat med produkter som ikke var merket med korrekt innhold.

Avvik 4

Det er store mengder plast i mellomlagret betong

Avvik fra:

Tillatelse 2013.172.T punkt 3.1

Kommentarer:

Punkt 3.1 i tillatelsen stiller krav om mottakskontroll. Virksomheten skal kontrollere at avfallet (som mottas) kan håndteres uten at kravene i tillatelsen brytes. Virksomheten kan ta imot og mellomlagre betong og tegl fra rivingsmasser, samt brukt asfalt. Virksomheten kan ikke ta imot eller mellomlagre plast.

På kontrolldagen observerte Statsforvalterens kontrollører at det var mye plast i den mellomlagrede betongen, se bilde under.



Bilde 4: plast i mellomlagret betong

6. Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:

Anmerkning 1

Rutinen for håndtering av farlig avfall bør oppdateres

Kommentarer:

Ifølge internkontrollforskriften annet ledd punkt 7 skal virksomheter iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen. Slike rutiner skal dokumenteres skriftlig.

En skriftlig rutine for håndtering av farlig avfall bør omtale alle relevante krav i avfallsforskriften kapittel 11:

- Hvilke typer farlig avfall virksomheten har (med tilhørende avfallskoder)
- Hvordan det farlige avfallet skal lagres (i merket emballasje, skjermet for vind og vær)
- Hvor ofte avfallet skal leveres (1 gang i året dersom mengden overstiger 1 kg)
- Hvordan avfallet skal deklareres

T Holand Maskin oversendte i forkant av kontrollen en skriftlig rutine for håndtering av farlig avfall. Rutinen inneholder alle elementene som vist til over, men punktet om deklarerer er

utdatert. I T Holand Maskin sin rutine vises det til av avfall skal deklarerer på *papirskjema*. Denne ordningen utgikk i 2015, da deklarerer gikk over til å bli elektronisk. Rutinen bør oppdateres i forhold til dette.

Anmerkning 2

Virksomhetens miljørisikovurdering bør oppdateres

Kommentarer:

T Holand Maskin sin miljørisikovurdering ble utarbeidet i 2014. Den har ikke blitt oppdatert siden, og beskriver ikke driften ved T. Holand Maskin slik virksomheten opererer i dag.

7. Andre forhold

Nedgravde oljetanker

T Holand Maskin har to nedgravde oljetanker som ifølge virksomheten rommer 1200 liter hver.

Nedgravde oljetanker er regulert av forurensningsforskriften kapittel 1. Forskriften gjelder tanker med kapasitet til å oppbevare mer enn 3200 liter. Kommunen er forurensningsmyndighet for dette kapitlet, og kan i særlige tilfeller bestemme at kapitlet også skal gjelde for tanker med kapasitet til å oppbevare 3200 liter olje eller mindre.

Nedgravde tanker og rørsystemene som er koblet til, blir utsatt for både innvendig og utvendig korrosjon, og utgjør enn risiko for lekkasjer og forurensning. Det er derfor et krav i forurensningsforskriften § 1-5 om at den ansvarlige for nedgravde oljetanker plikter å iverksette tilstandskontroll for å sikre at tanken til enhver tid er i betryggende stand. Kontrollen skal gjennomføres som periodiske tilstandskontroller. En enkeltbunnet ståltank skal eksempelvis kontrolleres først etter 15 år, deretter hvert femte år (jf. § 1-6 punkt a).

T Holand Maskin vet ikke når virksomhetens oljetanker ble satt ned.

8. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om begrenning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

Fremlagt dokumentasjon som ble benyttet for å verifisere faktiske forhold:

- Lagring av farlig avfall (dok.id.: 0208-080 R, sist revidert 30.04.2020)
- Miljørisikoanalyse for T. Holand Eiendom