



Statsforvalteren i Troms og Finnmark

Romssa ja Finnmárkku stáhtahálddašeaddji
Tromssan ja Finmarkun staatinhallittija

Vår dato:

23.10.2023

Vår referanse

2019/6968

Deres dato:

Deres referanse

Bardu kommune
Postboks 401
9360 BARDU

Telefonnummer til saksbehandler
Anne Birte Tennøy, 77642205

Tilsynsrapport

Inspeksjon ved Steiland deponi, drift teknisk/kommunalteknisk

Kontrollnummer: 2023.013.I.SFTF

Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

Fra virksomheten:

Sindre Dahle, avdelingsleder
Ann-Elise Engmo

Fra Statsforvalteren i Troms og Finnmark:

Anne Birte Tennøy

*Andre deltagere fra Statsforvalteren i Troms og
Finnmark:*

May-Helen Holm

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Steiland deponi/Bardu kommune den 20. september 2023. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Statsforvalteren i Troms og Finnmark avdekket 8 avvik og ga 1 anmerkning under inspeksjonen. Statsforvalteren ser alvorlig på avvik 1 og 4.

Avvik:

- Virksomheten mangler oversikt over deponioppbygging og sigevannsnett
- Virksomheten mangler driftsrutine for utfylling av deponiet
- Virksomheten mangler vannbalanseregnskap
- Virksomhetens overvåking av sigevann, overflatevann og grunnvann har mangler
- Virksomhetens internkontroll er mangelfull

E-postadresse:
sftfpost@statsforvalteren.no
Sikker melding:
www.statsforvalteren.no/melding

Postadresse:
Postboks 700
9815 Vadsø

Besøksadresse:
Strandvegen 13, Tromsø
Damsveien 1, Vadsø

Telefon: 78 95 03 00
www.statsforvalteren.no/tf

Org.nr. 967 311 014

- Virksomheten har mellomlagret avfall over tidsgrensen på 3 år
- Manglende basiskarakterisering av avfall
- Slam fra rengjøring av infiltreringsbasseng er ikke levert godkjent mottak

Anmerkninger:

Bentonittruller lagret utendørs over lang tid

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 4.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

20. oktober 2023	Anne Birte Tennøy	Per Kristian Krogstad
dato	kontrollør	seksjonssjef
	Statsforvalteren i Troms og Finnmark	

Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: Drift teknisk/kommunalteknisk	
Organisasjonsnr.: 974060523	Eies av: 864993982
Bransjenr. (NACE-kode): 33.150 - Reparasjon og vedlikehold av skip og båter	

Kontrollert enhet

Navn: Drift teknisk/kommunalteknisk	Anleggsnr.: 5416.0009.01
Kommune: Bardu	Fylke: Troms og Finnmark
Anleggsaktivitet: Deponi for ordinært avfall	

Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen er en del av en landsdekkende aksjon overfor deponi samordnet av miljødirektoratet.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

Inspeksjonstema

- Sivevann
- Utslipp i tråd med krav i tillatelsen
- Overvåking av sivevann og resipient
- Vannbalanse og utforming av deponi
- Vedlikehold og drift av deponi og renseinstallasjoner
- Kontroll av avfall som går til deponering

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

Oppfølging etter inspeksjonen

Bardu kommune ved drift teknisk/kommunalteknisk plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Statsforvalteren skal kunne avslutte saken, må Bardu kommune innen **31. desember 2023** sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.

Vi ser alvorlig på avvik 1 og 4 som ble avdekket i denne inspeksjonen. Gjennomføringen av disse tiltakene vil bli fulgt opp med ny kontroll innen 6 måneder.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (sftfpost@statsforvalteren.no) til Statsforvalteren i Troms og Finnmark v/Anne Birte Tennøy.

Vedtak om gebyr

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble sendt virksomheten den 4. september 2023. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Statsforvalteren i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil det bli ilagt et gebyr på kr 37 400,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8. Dette tilsvarer gebyrsats 1 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Klageadgang

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet, jf. § 28 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Statsforvalteren i Troms og Finnmark. Statsforvalteren vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

Innsyn

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Statsforvalteren i Troms og Finnmark (jf. offentleglova).

Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1

Virksomheten mangler oversikt over deponioppbygging og sigevannnett

Avvik fra: Avfallsforskriften kapittel 9, vedlegg I, pkt. 2 og 3, tillatelsen punkt 3.5 og internkontrollforskriften § 5 2. ledd punkt 6

Kommentarer:

Bardu kommune kunne ikke legge frem oversikt over oppbyggingen av deponiet del 1 og del 2, med yttergrenser og skisser over sigevannsnett. Ved forrige besøk på deponiet ble det oppgitt at sigevannet gikk til lagune-anlegget. Nå ble oppklart at sigevannet går til eget infiltreringsbasseng. Nederst i deponiet heller deponiet mot pumpehus, det er ingen avskjæring i enden av deponiet og det er fare for at sigevann ikke blir samlet opp, men kan renne ut av deponiet uten oppsamling og kontroll. Det ble også observert vannansamling nederst i deponiet.

Avvik 2

Virksomheten mangler driftsrutine for utfylling av deponiet

Avvik fra:

Tillatelsen vilkår 2.3, 3.3.2 og 3.9.1, samt avfallsforskriften kapittel 9, vedlegg II, punkt 2.2.1

Kommentarer:

Det forelå ingen driftsrutine som viser til hvilke områder i deponiet som kan benyttes til bestemte avfallsfraksjoner og hvordan disse fraksjonen skal dekkes til. Eksempelvis for gips.

Avvik 3

Virksomheten mangler vannbalanseregnskap

Avvik fra:

Tillatelsen pkt. 3.4.1 og avfallsforskriften kapittel 9, vedlegg I, punkt 2

Kommentarer:

Virksomheten kunne ikke legge frem vannbalanseregnskap under tilsynet.

Avvik 4

Virksomhetens overvåking av sigevann, overflatevann og grunnvann har mangler

Avvik fra:

Tillatelsen vilkår 3.12.3

Kommentarer:

Det tas ikke prøver i henhold til kravene. Det tas for få prøver av rensset sigevann, og det foreligger ikke resultater for oppstrøms prøvetaking. Det er ikke gjennomført vurderinger av overvåkingsresultatene slik tillatelsen stiller krav om, og slik Statsforvalteren har bedt om. Forholdene er påpekt i tilbakemeldinger på egenkontrollrapporter uten at dette er fulgt opp. Det er ikke gjennomført prøvetaking på PFAS. Vi viser også til vår tilbakemelding på egenkontrollrapporten for 2022.

Avvik 5

Virksomhetens internkontroll er mangelfull

Avvik fra:

Internkontrollforskriften § 5 2. ledd punkt 6

Kommentarer:

Risikovurderinger for ytre miljø mangelfull, forhold i deponiet som flygeavfall, begroing/trær i deponiet som kan skape utfordringer for deponiets bunntetting, diffus avrenning og pumpehus er ikke risikovurdert.

Virksomheten har driftsrutine for sivevannsanlegg, men kunne ikke vise frem journalføring som dokumenterer at det gjennomføres kontroll av kritiske kontrollpunkter/visuell kontroll i pumpehus og infiltreringsbasseng.

Virksomheten har et avvikssystem, men dette benyttes ikke. Virksomheten har ikke oversikt over endringer i lowerket. Opplæring av personell kan bli bedre. Det gjennomføres opplæring, men denne omfatter blant annet ikke farlig avfall.

Avvik 6

Virksomheten har mellomlagret avfall over tidsgrensen på 3 år

Avvik fra:

Avfallsforskriften § 9-2 og forurensingsforskriften § 32

Kommentarer:

Utenfor deponiområdet med bunntetting var det lagret glass og metallavfall som ble oppgitt å være over 3 år gammelt. Lowerket tillater kun mellomlagring av avfall inntil 3 år, dersom det ikke foreligger egen tillatelse til dette.

Avvik 7

Manglende basiskarakterisering av avfall

Avvik fra:

Avfallsforskriften § 9-11 1. ledd, jf. vedlegg II punkt 1.1 og 1.2

Kommentar:

Deponiet tar imot bunnaske fra forbrenningsanlegg og sandfangsmasser. Disse fraksjonene kunne det ikke fremlegges basiskarakterisering på. Virksomheten oppgir å ha etterspurt dette og venter på svar fra avfallsprodusent.

Avvik 8

Slam fra rengjøring av infiltreringsbasseng er ikke prøvetatt før behandling

Avvik fra: Forurensingsloven § 7 og forurensingsloven § 32

Kommentar: Det kunne ikke legges frem dokumentasjon på at det var tatt prøver av slam fra infiltreringsbasseng, og at det antas at dette har blitt kompostert. Avfallets sammensetning må være kjent for å vurdere videre avfallshåndtering. Slamavfall fra sivevannssystem kan inneholde miljøgifter.

Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:

Anmerkning 1

Bentonittruller er lagret over lengre tid

Kommentarer:

Virksomheten har lagret flere ruller med bentonitt på anleggsområdet i over tre år. Virksomheten er usikker på om bentonitten kan benyttes eller om det må kasseres. Virksomheten bør vurdere hva som skal gjøres med rullene. Hvis rullene betegnes som avfall, må de håndteres i henhold til avfallsregelverket.

Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelsen datert 8.7.2009

Andre forhold

Steiland deponi er et lite deponi i nasjonal sammenheng og har de siste årene tatt imot om lag 50-200 tonn avfall i året.