



OCEANIZE AS
Matmortua Foldavegen 6012
7940 OTTERSØY

Saksbehandler, innvalgstelefon
Anne Cathrine Flaten, 74 16 81 97

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Matmortua – Oceanize AS

Kontrollnummer: 2023.060.I.SFTL

Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

Fra virksomheten:

Sunniva Nicolaisen, daglig leder
Eli Fjær, kvalitetsleder

Fra Statsforvalteren i Trøndelag:

Anne Cathrine Flaten
Sigrid Lund Drage
Hanna Sofie Skåland Thorvaldsen

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon av Oceanize AS sin avfallsvirksomhet på Matmortua den 03.10.2023. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Statsforvalteren i Trøndelag avdekket 14 avvik og ga 1 anmerkning under inspeksjonen.

Statsforvalteren ser alvorlig på omfanget av funn/avvik på tilsynet.

Oceanize AS plikter snarest å rette opp de avvikene som er beskrevet i denne rapporten

Avvik:

1. Virksomheten driver ikke i tråd med fastsatte driftstider
2. Virksomheten mangler tilstrekkelig skilting og inngjerding av anleggsområdet
3. Virksomheten har manglende og/eller mangelfulle rutiner
4. Virksomheten mangler oversikt over avfallsets opprinnelse og lagringstid
5. Virksomheten har ikke iverksatt tilstrekkelige tiltak for å redusere og hindre tilførsel av rent overvann til anlegget
6. Virksomheten mangler dokumentert oversikt over ledningsnett, kummer og utslipps- og prøvepunkt



7. Virksomheten kan ikke dokumentere dimensjonering, tilstand og funksjonalitet på begge oljeutskillerne
8. Virksomhetens utslippskontroll er mangelfull
9. Virksomhetens kompetanseplan for sine ansatte er mangelfull når det kommer til farlig avfall
10. Virksomhetens risikovurdering er mangelfull
11. Virksomheten har ikke avviksregistrert alle hendelser med fare for ytre miljø
12. Virksomheten håndterer ikke farlig avfall i tråd med regelverket
13. Virksomhetens lagring av EE-avfall/hvitevarer er ikke tilfredsstillende
14. Ved påfyllingspunkt for drivstoff er det synlig søl/forurensning på bakken

Anmerkninger:

1. Området framsto som fullt og rotete

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 5 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 4.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

27.10.2023	Anne Cathrine Flaten	Marit Lorvik (e.f)
dato	kontrollør	seksjonsleder

Statsforvalteren i Trøndelag

Kopi av rapporten sendes til:

- Nærøysund kommune



Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: Oceanize AS	
Organisasjonsnr.: 997 393 988	Eies av: 997 311 388
Bransjenr. (NACE-kode):	

Kontrollert enhet

Navn: Oceanize AS	Anleggsnr.: 5060.0016.01
Kommune: Nærøysund	Fylke: Trøndelag
Anleggsaktivitet: Avfall	
Tillatelse gitt: 30.06.1999	Sist endret: 22.09.2020

Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen er en del av Statsforvalterens risikobaserte industritilsyn for i år.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

Inspeksjonstema

- Overholdelse av utslippstillatelse
- Utslippskontroll
- Oljeutskiller
- Mottak og lagring
- Avfall og kjemikalier
- Internkontroll
 - Kompetanse
 - Rutiner
 - Risikovurderinger
 - Avvikshåndtering
 - Beredskap

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

Oppfølging etter inspeksjonen

Oceanize AS plikter snarest å rette opp de avvikene som er beskrevet i denne rapporten. Dere må **innen 31. januar 2024** sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvikene er rettet, eventuelt skal det sendes en framdriftsplan som redegjør for hvordan og når dere planlegger å rette de mer omfattende avvikene. Vi ber også om en kort redegjørelse for hvordan anmerkningen er vurdert.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (sftlpost@statsforvalteren.no) til Statsforvalteren Trøndelag med saksnummer 2018/665.

Statsforvalteren ser alvorlig på omfanget av funn/avvik på tilsynet. Eventuell framdriftsplan, gjennomføring av tiltak og oppfølging i etterkant vil bli fulgt opp med ny kontroll.

Varsel om nytt gebyr

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 27. september 2023.

Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Statsforvalteren i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften § 39-7 og § 39-8.

Som følge av økt medgått ressursbruk, har Statsforvalteren vurdert at det er behov for å øke gebyrsatsen. Ansvarlig enhet vil derfor bli ilagt et gebyr på kr 56 100,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften § 39-8. Dette tilsvarer gebyrsats 5 for flerdagstilsyn. Økningen er basert på et vesentlig større saksomfang, samt at et mer omfattende oppsummeringsmøte ble nødvendig å gjennomføre på et senere avtalt tidspunkt.

Med dette varsler Statsforvalteren at saksbehandlingen av søknaden blir plassert i gebyrsats 5. Dette tilsvarer en ressursbruk på 1,5 ukeverk. Med dagens sats betyr det at bedriften skal betale et gebyr på kr. 56 100.

Dere har anledning til å kommentere dette varselet, jf. forvaltningsloven § 16. Eventuelle kommentarer må sendes til Statsforvalteren i Trøndelag **innen 2 uker** etter at dette brevet er mottatt. Statsforvalteren vil deretter fatte vedtak om gebyr. Faktura med innbetalingsblankett ettersendes fra Miljødirektoratet. Gebyret forfaller til betaling 30 dager etter fakturadato.

Innsyn

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Statsforvalteren i Trøndelag (jf. offentliglova) og på nettstedet www.norskeutslipp.no.

Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1. Virksomheten driver ikke i tråd med fastsatte driftstider

Avvik fra:

Vilkår 1.3 i tillatelse av 22.09.2020

Kommentarer:

Tillatelsen gjelder for ordinær drift i tidsrommet 07.00-18.00 mandag til fredag, og 09.00-15.00 på lørdag. Det er ikke tillatt med drift på søndager og offentlige hellig- eller høytidsdager. Drift inkluderer all håndtering av containere, inn- og uttransport av avfall eller annen virksomhet som fører til støy.

Avviket bygger på følgende observasjoner:

Under inspeksjonen kom det fram at virksomheten skiller på det de kaller «mottak» og det de kaller «produksjon». Driften av mottaket er i henhold til fastsatte driftstider i tillatelsen, men virksomheten antok at produksjonen ikke var omfattet av vilkåret om driftstid. Det har derfor vært drift på anlegget (døgnkontinuerlig) utover det som er angitt i tillatelsen. Vi observerte blant annet en kvern ute på området, som de informerer om at har vært i drift på kveld/natt. Virksomheten oppgir at det har kommet inn støyklager fra naboer i forbindelse med kverning, men opplyser at de skal slutte å bruke kverna om natten.

Avvik 2. Virksomheten mangler tilstrekkelig skilting og inngjerding av anleggsområdet

Avvik fra:

Vilkår 3.1 i tillatelse av 22.09.2020

Kommentarer:

I henhold til vilkår 3.1 skal anlegget være skjermet for skjemmende innsyn, og avfallet skal være utilgjengelig for uvedkommende. Det skal også være skilt som tydelig viser hvem som er ansvarlig for anlegget, og hvilke regler som gjelder ved adkomsten.

Det skal ikke forekomme uønsket aktivitet på området uten tilstrekkelig kontroll. Virksomheten driver på at stort område, og det er viktig med skilting for å tydeliggjøre hvilken aktivitet som foregår og hvem som er ansvarlig.

Avviket bygger på følgende observasjoner:

På inspeksjonsdagen var ikke anlegget skiltet i henhold til tillatelsen. Det var heller ikke etablert gjerde og port som hindrer adgang til området og avfallet som er lagret på stedet. Området fremstår som åpent for allmenn ferdsel. Det framkom under inspeksjonen at det er kameraovervåking på området, men det er noe usikkert om det dekker hele området.

Avvik 3. Virksomheten har manglende og/eller mangelfulle rutiner

Avvik fra:

Vilkår 4.3, 4.10, 3.2, 6, 6.4 og 5.4

Internkontrollforskriften § 5 andre ledd pkt. 7

Kommentarer:

I henhold til internkontrollforskriften § 5 nr. 7 skal virksomheten iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen. Dette skal dokumenteres skriftlig i den form og det omfang som er nødvendig på bakgrunn av virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse. Det er også i tillatelsen stilt spesifikke krav til hvilke rutiner som virksomheten må ha.

Avviket bygger på at enkelte rutiner mangler og/eller er mangelfulle:

- **fremmede arter:** virksomheten kunne ikke vise til en rutine for å avdekke fremmede arter og gjennomføre nødvendige tiltak for å hindre spredning på anlegget
- **sikre at avfallet går til godkjent mottak:** virksomheten hadde ikke en rutine for å sikre at avfallet blir levert til godkjent anlegg
- **vedlikehold og kontroll av dekke:** under befaringen ble det observert flere store hull og sprekker i dekket, og det kunne ikke framvises hvordan de sikrer at dekket vedlikeholdes i henhold til vilkår i tillatelsen
- **vedlikehold av oljeutskillere:** virksomheten kunne ikke vise til rutiner for å sikre vedlikehold og funksjonalitet på oljeutskillerne
- **prøvetaking og oppfølging av resultater:** prøvetakingen skal utføres i henhold til fastsatte rutiner, og virksomhetens rutine var mangelfull. Virksomheten kunne ikke vise til en rutine beskriver oppfølging av prøvetakingsresultater
- **varsling til Statsforvalteren:** dersom det oppstår situasjoner/aktiviteter som kan medføre ulemper til omgivelsen, skal Statsforvalteren varsles. Virksomheten har ikke rutiner som sikrer at Statsforvalteren varsles ved slike situasjoner. Virksomheten har hatt situasjoner det siste året som skulle vært varslet

Avvik 4. Virksomheten mangler oversikt over avfallets opprinnelse og lagringstid

Avvik fra:

Vilkår 2.9 i tillatelse av 22.09.2020

Kommentarer:

Virksomheten skal føre ukentlig journal over alt avfall som mottas ved anlegget. Det skal til enhver tid være en oversikt over avfallsmengder fordelt på type, samt avfallets opprinnelse. Vilkåret skal sikre at kravet til lagringstid overholdes, samt at man unngår opphoping av avfall. Det jobbes med å få sortert og ryddet området, men virksomheten er ennå ikke i mål med denne jobben.

Avviket bygger på følgende observasjoner:

Det ligger en haug med samfengt plastavfall midt på anleggsområdet. Avfallet er ikke lagret på fast dekke, og virksomheten kunne ikke legge fram dokumentasjon på opprinnelse på avfallet og hvor lenge det har ligget der.

Avvik 5. Virksomheten har ikke iverksatt tilstrekkelige tiltak for å redusere og hindre tilførsel av rent overvann til anlegget

Avvik fra:

Vilkår 3 og 6.1 i tillatelse av 22.09.2020

Kommentarer:

Rent overvann fra virksomhetens utearealer skal håndteres slik at det ikke fører til skade eller ulempe for miljøet. I den grad det er mulig, skal rent overvann ledes bort fra området. Ved behov skal det etableres avskjærende grøfter for å hindre at overvann kommer inn på anlegget.

Avviket bygger på følgende observasjoner:

Under inspeksjonen var det en betydelig mengde overflatevann på området. Store deler av området er asfaltert, og på grunn av store, tette overflater, er det en betydelig mengde rent overvann fra nedbør som blander seg med forurenset vann. Virksomheten kunne ikke vise til vurderinger knyttet til tiltak for å redusere og hindre tilførsel av rent overvann til anlegget.

Under befaringen kunne vi blant annet ikke se at det var etablert takrenner på den store lagringshallen for ferdig produkt.

Avvik 6. Virksomheten mangler dokumentert oversikt over ledningsnett, kummer og utslipps- og prøvepunkt

Avvik fra:

Vilkår 6.6 i tillatelse av 22.09.2020

Kommentarer:

Virksomheten skal ha dokumentert oversikt over ledningsnett, kummer, tanker, oljeutskillere, utslipps- og prøvetakingspunkt med mer. Virksomheten skal videre ha kartlagt overvann og forurenset avløpsvann fra hele området, herunder totale vannmengder, eksisterende rørsystem og grad av forurensning.

Avviket bygger på følgende observasjoner:

Under inspeksjonen kunne det ikke framlegges en slik dokumentert oversikt på hverken rørsystem, kummer, oljeutskillere, utslippspunkt, prøvetakingspunkt eller lignende.

Avvik 7. Virksomheten kan ikke dokumentere dimensjonering, tilstand og funksjonalitet på begge oljeutskillerne

Avvik fra:

Vilkår 2.4 og 6 i tillatelse av 22.09.2020

Kommentarer:

Oljeutskillere og renseanlegg skal fungere, driftes og vedlikeholdes i henhold til tekniske retningslinjer. Oljeutskilleren skal være dimensjonert for de faktiske vannmengdene som blir tilført. System/rutiner for vedlikehold av utstyr skal være dokumentert.

Virksomheten oppgir at de har to oljeutskillere på området. Den nyeste ble etablert i november 2020. I forbindelse med gjennomgang av rutiner og oppfølging av kvalitetssystemet våren 2023, ble det avdekket manglende prøvetaking fra oljeutskilleren i tidsrommet mellom november 2020 og april 2023. Det ble iverksatt umiddelbare tiltak for å få på plass tilstrekkelige rutiner for å sikre at dette ikke skal gjenta seg, men disse er ennå ikke på plass. Det ble samtidig utført prøvetaking og vedlikehold på den nyeste oljeutskilleren.

På inspeksjonsdagen var det mye nedbør og mye avrenning fra det totale arealet som brukes til lagring av avfall, og det var en betydelig mengde vann fra utslippspunktet til den nyeste oljeutskilleren (bilde 1).

Avviket bygger på følgende observasjoner:

- Virksomheten har ikke rutiner for å sikre vedlikehold på oljeutskillerne. Det er to oljeutskillere på området, men bare den ene ble gjennomgått våren 2023.
- Virksomheten kan ikke fremlegge dokumentasjon på utført vedlikehold og at de begge fungerer slik de skal, og om oljeutskillerne er tilknyttet sandfang.
- Det er ikke gjort en vurdering av om oljeutskillerne er dimensjonert for de faktiske vannmengdene som tilføres.
- På inspeksjonsdagen observerte vi synlig oljefilm på vannet i naturbassenget.



Bilde 1 Utslippspunkt fra oljeutskilleren etablert november 2020. Helt til høyre i bildet vises en betydelig mengde med vann fra oljeutskilleren. (Foto: Statsforvalteren i Trøndelag 3. oktober 2023)

Avvik 8. Virksomhetens utslippskontroll til vann er mangelfull

Avvik fra:

Vilkår 6.4 i tillatelse av 22.09.2020

Kommentarer:

I henhold til vilkår 6.4 skal det utføres minimum to utslippsmålinger per år etter fastsatte rutiner.

Avviket bygger på følgende observasjoner:

Prøvetakingen har siden november 2020 vært mangelfull og ufullstendig. I 2022 ble det ikke utført noen prøvetakinger fra oljeutskillerne. I tillegg kunne ikke virksomheten, under inspeksjonen, vise til rutiner for prøvetaking som omfatter begge oljeutskillerne. Det er påbegynt arbeid med å sikre rutiner for prøvetaking.

Prosedyren for prøvetaking som ble framvist er utarbeidet med utgangspunkt i kravene i tillatelsen. Det er ikke gjort en vurdering av om fastsatte frekvens og parameter er tilstrekkelig for å avdekke eventuelle uakseptable utslipp (representativitet). Det framgikk at det er gjort endringer i virksomheten siden tillatelsen ble gitt, og det er ikke vurdert om prøvetakingsprogrammet er omfattende nok til å fange opp eventuelle utslipp fra de faktiske avfallsfraksjonene som mellomlagres på området.

Avvik 9. Virksomhetens kompetanseplan for sine ansatte er mangelfull når det kommer til farlig avfall

Avvik fra:

Vilkår 2.8 i tillatelse av 22.09.2020

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) § 11-5

Kommentarer:

Personell som håndterer farlig avfall, plikter å ha nødvendig kunnskap og kompetanse om avfallet for å sikre forsvarlig håndtering. Virksomheten skal ha en dokumentert plan for hvordan kompetanse skal økes.

Under inspeksjonen ble det vist fram en påbegynnende kompetansematrise for alle ansatte i virksomheten.

Avviket bygger på følgende observasjoner:

- Kompetansematrisen var mangelfull i henhold til å sikre/videreutvikle ansattes kompetanse for farlig avfall.
- Virksomheten hadde ingen vurdering å vise til for hva som er tilstrekkelig kompetanse for å jobbe med farlig avfall.

Avvik 10. Virksomhetens risikovurdering er mangelfull

Avvik fra:

Vilkår 11.1 i tillatelse av 22.09.2020

Internkontrollforskriften § 5 andre ledd pkt. 6

Kommentarer:

I henhold til vilkår 11.1 i tillatelsen skal virksomheten ha en miljørisikovurdering. Resultatene skal vurderes i henhold til akseptabel miljørisiko. Alle potensielle kilder til forurensning til vann, luft og grunn skal kartlegges. Bedriften skal ha oversikt over de forhold som kan bli berørt av forurensningen og de konsekvenser forurensning kan medføre. Miljørisikoanalysen skal være tilpasset aktiviteten på anlegget.

Avviket bygger på følgende observasjoner:

Virksomheten kunne ikke vise til en oppdatert miljørisikovurdering som er tilpasset aktiviteten på anlegget. Ikke alle hendelser som kan medføre forurensning til ytre miljø var vurdert.

På inspeksjonsdagen og oppsummeringsmøtet 06. oktober 2023 ble følgende nevnt (listen er ikke uttømmende for hva som forventes synliggjort i en risikovurdering med tanke på ytre miljø):

- Lagring av avfall
- Lagring av farlig avfall
- Type avfall lagret på område, og eventuell påvirkning på utslipp
- Merking av kjemikalier og tanker på uteområdet
- Utvidelse av areal/fast dekke
- Kverning
- Spredning av mikroplast (utendørs lagring, granulering med mer)
- Tilstandskontroll av dekke
- Utslippskontroll
- Dimensjonering, vedlikehold av oljeutskillerne
- Tilstand på ledningsnett – rør, tilkobling, funksjon
- Fremmede arter
- Klima og ekstremvær
- Flygeavfall og forsøpling i nærmiljøet
- Støy, støv

Avvik 11. Virksomheten har ikke avviksregistrert alle hendelser med fare for ytre miljø**Avvik fra:**

Internkontrollforskriften § 5 andre ledd pkt. 7

Kommentarer:

I internkontrollforskriften § 5 andre ledd pkt.7 står det følgende: *iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen.*

Avviket bygger på følgende observasjoner:

Virksomheten har ikke registrert alle hendelser med fare for ytre miljø i avvikssystemet. Blant annet var følgende hendelser ikke registrert:

- manglende prøvetaking,
- utslipp over tillatt grenseverdi
- manglende vedlikehold av oljeutskiller
- utslipp av forurenset vann fra oljeutskilleren til bekk
- lagring av farlig avfall ute

Avvik 12. Virksomheten håndterer ikke farlig avfall i tråd med regelverket

Avvik fra:

Vilkår 4.5 og 4.6 i tillatelse av 22.09.2020

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften), kapittel 11

Kommentarer:

Avfallsforskriften kapittel 11 skal sikre at farlig avfall tas hånd om på en slik måte at det ikke skaper forurensning eller skade på mennesker eller dyr, eller fare for dette, og å bidra til et hensiktsmessig og forsvarlig system for håndtering av farlig avfall. Virksomheten er ansvarlig for at alle krav i forskriften er oppfylt.

Det er eget vilkår i tillatelsen om lagring av farlig avfall, og vilkår 4.6 stiller krav til at kverning av kobberimpregnert nøter (farlig avfall) skal foregå på en slik måte at avfallet ikke havner på avveie. Lagring, kverning og emballering av kobberimpregnerte nøter skal foregå på tett dekke.

Virksomheten skiller ikke på oppdrettsnøter som er farlig avfall (kobberimpregnerte) og andre nøter. Farlig avfall skal ikke blandes med annet avfall (jf. avfallsforskriften § 11-5). Virksomhetens praksis medfører at alle nøter må behandles som farlig avfall.

På inspeksjonsdagen observerte vi utendørs lagring av hele nøter og oppkvernet materiale. Videre var det ingen fysisk barriere for å hindre at oppkvernet materiale havner på avveie.

Containeren for farlig avfall var synlig merket på utsiden, men det manglet merking av fraksjonene på innsiden. Det framsto som rotete og uoversiktlig inni containeren, og den hadde ikke dobbel bunntetting. Det lå lysstoffrør på bakken utenfor, og på siden av containeren sto det åpne IBC-tanker med blant annet oljefilter som var dekt med regnvann. Malingsspann stod også utendørs uten tildekking eller merking.

Vi observerte videre en pall med farlig avfall (med bl.a. batteri fra kasserte fritidsbåter og småbatteri i en bøtte med vann) som sto lagret åpent utendørs, uten beskyttelse eller merking. Bilde 7 viser tydelig rot på utsiden av sorteringshallen. Her var det kanner uten merking, malingsspann, annet elektrisk utstyr med mer.

Avviket bygger på følgende observasjoner:

- Utendørs, åpen lagring av farlig avfall
- Ingen eller utilstrekkelig merking av farlig avfall
- Container for farlig avfall har ikke dobbel bunntetting, og ingen annen fysisk barriere for å hindre avrenning til grunn og/eller oljeutskiller



Bilde 2 Utendørs lagring av kobberimpregnerte nøter



Bilde 3 oljefilter i IBC-tank med regnvann



Bilde 4 Lagring av farlig avfall i container



Bilde 5 Småbatteri i en bøtte med regnvann



Bilde 6 Farlig avfall lagret ute



Bilde 7 Malingspenn, kanner med ukjent innhold m.m.

(Alle foto: Statsforvalteren i Trøndelag 3. oktober 2023)

Avvik 13. Virksomhetens lagring av EE-avfall/hvitevarer er ikke tilfredsstillende

Avvik fra:

Vilkår 4 i tillatelse av 22.09.2020

Kommentarer:

I henhold til vilkår 4 skal virksomheten legge til rette for størst mulig grad av sortering og gjenvinning av avfallet. All håndtering og mellomlagring av avfall skal foregå på en slik måte at det ikke oppstår forurensning. Anlegget skal drives slik at avfallet ikke blir lagret uforholdsmessig lenge, og lagringen av avfallet skal til enhver tid ha tilstrekkelig tilsyn og omløp. Lagringen skal ikke føre til at kvaliteten eller muligheten for gjenvinning blir redusert, eller at det er fare for selvantennning. All aktivitet skal synliggjøres i risikovurderingen, og virksomheten kan velge annen beskyttelse dersom virksomheten kan dokumentere at dette gir minst like lav risiko og like god miljøbeskyttelse.

Under befaringen observeres lagring av EE-avfall (hovedsakelig hvitevarer, men vanskelig å si hva som ligger i og under haugen) i ytterkant av anleggsområdet, som grenser mot et skogsområde. Asfalten har noe helling inn mot anleggsområdet, men man kan ikke utelukke at eventuell lekkasje fra hvitevarene kan forekomme ned mot skogsområdet.

Avfallet er lagret uten noen form for beskyttelse for vind og nedbør.

Avviket bygger på følgende observasjoner:

- Hvitevarer/EE-avfall lagres helt i ytterkanten på anlegget, slik at det kan forekomme avrenning av eventuell lekkasje eller spredning av avfall fra hvitevarene/EE-avfallet ned mot skogsområdet
- Lagringen foregår uten noen form for beskyttelse mot vind og nedbør
- Virksomheten har ikke vurdert risikoen ved å lagre avfallet på denne måten, og det er ikke vurdert hvilke miljøgifter som potensielt kan lekke fra hvitevarene



Bilde 8 Lagring av hvitevarer/EE-avfall (Foto: Statsforvalteren i Trøndelag 3. oktober 2023)

Avvik 14. Ved påfyllingspunkt for drivstoff er det synlig søl/forurensning på bakken

Avvik fra:

Vilkår 2.3 og 2.5 i tillatelse av 22.09.2020

Kommentarer:

Virksomheten plikter å redusere sine utslipp så langt dette er mulig uten urimelige kostnader. Og dersom det oppstår fare for økt forurensning, skal bedriften iverksette tiltak for å hindre eller redusere den økte forurensningsfaren.

Avviket bygger på følgende observasjoner:

På inspeksjonsdagen var det en betydelig mengde synlig søl/forurensning i området ved påfyllingspunkt for drivstoff. Her har det tydelig vært lekkasje ved påfylling over tid. Forholdet ble også påpekt under inspeksjonen i 2019.



Bilde 9 Dieseltank (2000 liter) med søl på utsiden



Bilde 10 Dieselsøl

(Alle foto: Statsforvalteren i Trøndelag 3. oktober 2023)

Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:

Anmerkning 1. Området framsto som fullt og rotete

Kommentarer:

Anlegget bar preg av høy aktivitet og fremsto uoversiktlig. Lagring av store mengder avfall, lagring av avfall utenfor fast dekke, plastfraksjoner iblandet grusen på de områdene som ikke er asfaltert, samt utbygging/oppgradering. Anlegget ga et rotete inntrykk.

Andre forhold

Støyrapport

Det foreligger en støyrapport datert 03.02.2020. Rapporten er utarbeidet med utgangspunkt i kravene i tillatelsen, og følgende driftstid: mandag-fredag 07-18 og lørdag 09-15.

På inspeksjonsdagen framkom det at driftstid ikke overholdes, og det har vært døgnkontinuerlig drift. Statsforvalteren påpeker at virksomheten plikter å ha en oppdatert støyrapport basert på dagens maskinpark og aktivitetsnivå. Gjeldende rapport er ikke representativ for den faktiske støyen fra anlegget, og i henhold til vilkår 9.2 i tillatelsen skal støysonekart holdes oppdatert.

Tilstandsrapport forurenset grunn

Oceanize har krav om å vurdere behovet for å dokumentere forurensettilstanden i grunn og grunnvann. Denne vurderingen skal gjennomføres i henhold til trinn 1-3 (fase 1) i Miljødirektoratets veileder M-630/20216 «Tilstandsrapport for industriområder».

Statsforvalteren mottok siste versjon av rapporten 20. august 2020. I rapporten konkluderes det med at det ikke er behov for fase 2-vurdering (dokumentert undersøkelse med målinger). I brev av 22.09.2020 (*vedtak - endret tillatelse - mottak, mellomlagring og behandling av avfall - Matmortua - Matmortua AS - Nærøysund*) skrev Statsforvalteren at på bakgrunn av de historiske opplysningene i rapporten og funn fra tidligere tilsyn, ville vi vurdere å registrere eiendommen i databasen Grunnforurensning.

Statsforvalteren kommer nå til å registrere eiendommen i Grunnforurensningsbasen med påvirkningsgrad «mistanke om forurensning». Dette betyr at eiendommen får en heftelse i eiendomsmatrikkelen. Ansvar for forurensningen tilligger forurenser uavhengig av hvem som er grunneier, jf. vilkår 8 i tillatelsen. Vi vil sende ut et eget brev til grunneier med informasjon om dette.

Vurdering om tillatelsen samsvarer med driften

Dere har gjort vesentlige endringer i driften etter at tillatelsen ble endret i 2020. Vi ber om at dere, sammen med årsrapporten for 2023, sender en vurdering av om tillatelsen slik den er nå samsvarer med driften slik den faktisk er i dag.

Avfall, råvare og ferdig produkt på lager

Under inspeksjonen kom det fram at det dere kaller «varelager» ikke er vurdert å være omfattet av rammen i tillatelsen. Slik tillatelsen er utformet i dag, er alt som har kommet inn på anlegget

omfattet av rammen for mottak og mellomlagring av avfall. Når avfallet er prosessert til plastpellets, regnes det ikke lenger med i rammen for mellomlagring.

Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven, datert 22.09.2020

Informasjon til virksomheten

Regelverk som det ble informert om:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

Relevante brosjyrer/infoark på Miljødirektoratet sin hjemmeside:

- Kontroll med risiko gir gevinst
- Avviksbehandling: Det er bedre å lære av en feil enn å gjenta den
- Forventninger til virksomheters utslippskontroll (TA-2748)
- Avfallsdeklarerer.no (M421/2015)
- Farlig avfall fra bygg og anlegg (M29)
- Farlig avfall fra virksomheter (TA-2945)
- Isolasjon som farlig avfall (TA-2648)
- Gebyr ved kontroll (TA-2608)