



OCEANIZE AS
Matmortua Foldavegen 6012
7940 OTTERSØY

Saksbehandler, innvalgstelefon
Anne Cathrine Flaten, 74 16 81 97

Inspeksjonsrapport fra tilsyn 110424 - varsel om pålegg - avfall - Oceanize AS - Nærøysund

Denne rapporten omhandler forhold som ble avdekket under tilsyn 11.04.2024 hos **Oceanize AS** (organisasjonsnummer: 997 311 388).

Rapporten består av følgende deler:

- Del 1: Resultatet av tilsynet
- Del 2: Statsforvalterens vurdering og begrunnelse
- Del 3: Informasjon om tilsynet
- Del 4: Annen informasjon

Del 1: Resultatet av tilsynet

Denne delen gir en oversikt over resultatet av tilsynet og hva dere må gjøre til gitte frister. Nærmere beskrivelse er gitt i del 2.

Statsforvalteren avdekket avvik som dere må rette snarest

Statsforvalteren avdekket følgende avvik under tilsynet:

1. Virksomhetens utslippskontroll er mangelfull
2. Virksomheten kan ikke dokumentere oljeutskillernes kapasitet
3. Dokumentasjonen på oversikt og tilstand til ledningsnett/rør er mangelfull
4. Virksomhetens rutiner er mangelfulle
5. Oversikt over avfallets opprinnelse og lagringstid er mangelfull / utilgjengelig
6. Kompetanseplanen for ansatte er mangelfull når det kommer til farlig avfall
7. Virksomhetens risikovurdering er mangelfull
8. Virksomheten har ikke avviksregistrert alle hendelser med fare for ytre miljø



9. Virksomhetens lagring av farlig avfall i sorteringshallen er ikke tilfredsstillende
10. Ved påfyllingspunkt for drivstoff er det synlig søl/forurensning på bakken
11. Området er forsøplet

Avvik er manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Statsforvalteren ser alvorlig på omfanget av funn/avvik på tilsynet. Vi vil følge opp virksomheten med nytt tilsyn.

Oceanize AS må snarest rette opp avvik. Dere må sende Statsforvalteren en skriftlig tilbakemelding som viser hvordan avvik er rettet innen 8. **august 2024**. Hvis retting av avvik viser seg å være mer omfattende, forventer vi en fremdriftsplan med beskrivelse av tiltak og tidsfrister innen samme frist.

Dere vil bli pålagt å betale gebyr

Statsforvalteren varsler at Oceanize AS må betale et gebyr på 38 900 kr for tilsynet.

Vi ber om tilbakemelding fra dere på epost

Vi ber om at dere sender all skriftlig tilbakemelding til sftlpost@statsforvalteren.no. Merk svaret med saksnummer **2018/665**.

Del 2: Statsforvalterens vurdering og begrunnelse

Avvik 1: Virksomhetens utslippskontroll er mangelfull

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- Vilkår 6.4 i tillatelse av 22.09.2020

Beskrivelse av krav

Virksomheten er ansvarlig for at prøvetakingsprogrammet er tilstrekkelig til å fange opp utslipp av alle aktuelle parametere.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Prosedyren for prøvetaking som ble framvist er utarbeidet med utgangspunkt i kravene i tillatelsen, med fast prøvetaking to ganger i året (april og oktober).

Dagen etter inspeksjonen med virksomheten, ble det foretatt en befaring langs bekken/grøfta som oljeutskilleren midt på området (den «gamle») har utslipp til. Denne befaringen foregikk uten representanter fra Oceanize.



Avviket bygger på følgende:

- det er ikke gjort en vurdering av om to ganger i året er tilstrekkelig for å avdekke eventuelle uakseptable utslipp (representativitet)
- det er ikke vurdert hvilke relevante komponenter det kan være aktuelt å ta prøver av
- rutinen for prøvetaking er mangelfull med tanke på oppfølging ved unormale resultater
- tydelig forurensning (lukt av olje/diesel, synlig olje – og/eller dieselfilm på vannoverflaten, samt betydelig begroing hele grøfta ned til Øyahalsvegen, sør for Matmortua) av bekken/grøfta, som oljeutskilleren har utslipp til

Avvik 2: Virksomheten kan ikke dokumentere oljeutskillerens kapasitet

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- Vilkår 2.4, 6 og 6.2 i tillatelse av 22.09.2020

Beskrivelse av krav

Oljeutskiller og renseanlegg skal fungere, driftes og vedlikeholdes i henhold til tekniske retningslinjer. Oljeutskilleren skal være dimensjonert for de faktiske vannmengdene som blir tilført, og løsemidler og andre kjemikalier som kan redusere utskillerens funksjon (danne emulsjoner) skal ikke gå gjennom oljeutskilleren. System/rutiner for vedlikehold av utstyr skal være dokumentert.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Virksomheten har to oljeutskillere på området, hvor den gamle har en kapasitet på 30 l/s og den nye en kapasitet på 60 l/s. Alt overvann fra faste dekker, inkludert forurenset og ikke-forurenset vann, går gjennom disse to oljeutskillerne.

Ved dimensjonering av oljeutskillere må det tas utgangspunkt i kravene i utslippstillatelsen og sammensetningen av avløpsvannet.

Avviket bygger på følgende:

- virksomheten har ikke vurdert vannets innhold og sammensetning
- virksomheten har ikke dokumentert og vurdert hvor store areal hver av oljeutskillerne dekker, og dermed hvor mye vann som går til den enkelte oljeutskiller

Avvik 3: Dokumentasjonen på oversikt og tilstand til ledningsnett/rør er mangelfull

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- Vilkår 6.6 i tillatelse av 22.09.2020

Beskrivelse av krav

Virksomheten skal ha dokumentert oversikt over ledningsnett, kummer, tanker, oljeutskillere, utslipps- og prøvetakingspunkt med mer. Virksomheten skal videre ha kartlagt overvann og forurenset avløpsvann fra hele området, herunder totale vannmengder, eksisterende rørsystem og grad av forurensning.



Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Under inspeksjonen kunne det ikke fremlegges dokumentasjon på komplett oversikt og tilstand på rørsystem på anlegget. Virksomheten antydte at det kan være en risiko for lekkasje fra kloakkrør til den «gamle» oljeutskilleren på grunn av ukjent tilstand på rørene.

Avvik 4: Virksomhetens rutiner er mangelfulle

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- Vilkår 4.3, 4.10, 3.2, 6, 6.4 og 5.4
- Internkontrollforskriften § 5 andre ledd pkt. 7

Beskrivelse av krav

I henhold til internkontrollforskriften § 5 pkt. 7 skal virksomheten iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen. Dette skal dokumenteres skriftlig i den form og det omfang som er nødvendig på bakgrunn av virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse. Det er også i tillatelsen stilt spesifikke krav til hvilke rutiner som virksomheten må ha.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Avviket bygger på at enkelte rutiner er mangelfulle (lista er ikke uttømmende):

- **utslippskontroll:** rutinen er mangelfull med tanke på oppfølging av prøveresultat, herunder riktig kompetanse for å vurdere resultatet, samt rutiner for oppfølging ved unormale prøveresultat
- **fremmede arter:** rutinen var mangelfull med tanke på å avdekke og kjenne igjen fremmede arter, og hvilke tiltak som er nødvendig for å hindre spredning på anlegget
- **avviksregistrering:** virksomheten kunne ikke vise til en rutine som beskriver hvilke typer hendelser, med fare for forurensning til ytre miljø, som skal registreres som et avvik

Avvik 5: Oversikt over avfallets opprinnelse og lagringstid er mangelfull / utilgjengelig

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- Vilkår 2.9 i tillatelse av 22.09.2020.

Beskrivelse av krav

Virksomheten skal føre ukentlig journal over alt avfall som mottas ved anlegget. Det skal til enhver tid være en oversikt over avfallsmengder fordelt på type, samt avfallets opprinnelse. Journal og dokumentasjon skal være lett tilgjengelig ved inspeksjon. Vilkåret skal sikre at kravet til lagringstid overholdes, samt at man unngår opphoping av avfall.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

På forrige tilsyn (oktober 2023) var det en haug med samfengt plastavfall midt på anleggsområdet. Virksomheten kunne ikke legge fram dokumentasjon på opprinnelse og hvor lenge det har ligget der. Siden forrige tilsyn er store deler av området ryddet og sortert, men virksomheten er ennå ikke i



mål med denne jobben. Det er lagret tau i utkanten av anleggsområdet, som fungerer som en støyskjerm. Tauene framsto mer rotete stabet enn ved forrige tilsyn, og virksomheten kunne ikke legge fram dokumentasjon på hvor lenge de har ligget.

Virksomheten kunne ikke på inspeksjonsdagen:

- enkelt hente ut informasjon om mengder avfall som er mottatt
- legge fram dokumentasjon på hvor lenge tauene, brukt som støyskjerming, har ligget lagret på området



Bilde 1: Lagring av tau som «støyskjerm» (Foto: Statsforvalteren i Trøndelag 11. april 2024)

Avvik 6: Kompetanseplanen for ansatte er mangelfull når det kommer til farlig avfall

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- Vilkår 2.8 i tillatelse av 22.09.2020.
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) § 11-5.

Beskrivelse av krav

Personell som håndterer farlig avfall, plikter å ha nødvendig kunnskap og kompetanse om avfallet for å sikre forsvarlig håndtering. Virksomheten skal ha en dokumentert plan for hvordan kompetanse skal økes.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Virksomheten tar ikke imot farlig avfall etter 1. februar 2024, og informerer at det nå ikke skal være farlig avfall på anlegget. Virksomheten erkjenner at de ikke har tenkt at impregnerte nøter er farlig avfall, og dermed har de heller ikke inkludert det i kompetanseplanen sin.



Avvik 7: Virksomhetens risikovurdering er mangelfull

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- Vilkår 11.1 i tillatelse av 22.09.2020.
- Internkontrollforskriften § 5 andre ledd pkt. 6.

Beskrivelse av krav

I henhold til vilkår 11.1 i tillatelsen skal virksomheten ha en miljørisikovurdering. Resultatene skal vurderes i henhold til akseptabel miljørisiko. Alle potensielle kilder til forurensning til vann, luft og grunn skal kartlegges. Bedriften skal ha oversikt over de forhold som kan bli berørt av forurensningen og de konsekvenser forurensning kan medføre. Miljørisikoanalysen skal være tilpasset aktiviteten på anlegget.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Under inspeksjonen kommer det fram at arbeidet med å oppdatere risikovurderingen er påstartet, men ikke ferdig.

Avviket bygger på følgende:

- virksomheten har ikke satt egne akseptkriterier for sannsynlighet og konsekvens
- ikke alle hendelser med fare for forurensning til ytre miljø er vurdert
- ikke alle relevante personer blir involvert i arbeidet

Avvik 8: Virksomheten har ikke avviksregistrert alle hendelser med fare for ytre miljø

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- Internkontrollforskriften § 5 andre ledd pkt. 7, jf. vilkår 2.6 i tillatelse av 22.09.2020

Beskrivelse av krav

I internkontrollforskriften § 5 andre ledd pkt.7 står det følgende: *iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen.* Eventuelle naboklager skal også registreres i avvikssystemet.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Virksomheten har ikke registrert alle hendelser med fare for ytre miljø i avvikssystemet. Blant annet var følgende hendelser ikke registrert:

- påkjørsler av sekker med oppkvernet plast ute på anleggsområdet
- flygeavfall og forsøpling i utkanten av anlegget, i bekk og skog



Avvik 9: Virksomhetens lagring av farlig avfall i sorteringshallen er ikke tilfredsstillende

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- Vilkår 4.5 og 4.6 i tillatelse av 22.09.2020.
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften), kapittel 11.

Beskrivelse av krav

Avfallsforskriften kapittel 11 skal sikre at farlig avfall tas hånd om på en slik måte at det ikke skaper forurensning eller skade på mennesker eller dyr, eller fare for dette, og å bidra til et hensiktsmessig og forsvarlig system for håndtering av farlig avfall. Virksomheten er ansvarlig for at alle krav i forskriften er oppfylt.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Under inspeksjonen ble det observert noen batteri på en palle, en kasse med brannslukningsapparat og dunker med ukjent innhold, under tak i sorteringshallen.

Avviket bygger på følgende:

- batteri og brannslukningsapparat lagres på en måte som kan medføre risiko for lekkasje og brann
- ingen eller utilstrekkelig merking av batteri og brannslukningsapparat
- lagringen gjøres uten dobbel bunntetting, og ingen annen fysisk barriere for å hindre avrenning til grunn og/eller oljeutskiller



Bilde 2 og 3: Lagring av batteri, brannslukningsapparat og dunker med ukjent innhold, i sorteringshall (Foto: Statsforvalteren i Trøndelag 11. april 2024)



Avvik 10: Ved påfyllingspunkt for drivstoff er det synlig søl/forurensning på bakken

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- Vilkår 2.3 og 2.5 i tillatelse av 22.09.2020

Beskrivelse av krav

Virksomheten plikter å redusere sine utslipp så langt dette er mulig uten urimelige kostnader. Og dersom det oppstår fare for økt forurensning, skal bedriften iverksette tiltak for å hindre eller redusere den økte forurensningsfaren.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

På inspeksjonsdagen var det en fremdeles synlig søl/forurensning i området ved påfyllingspunkt for drivstoff. Her har det tydelig vært lekkasje ved påfylling over tid. Forholdet ble påpekt under inspeksjonen i 2019 og i oktober 2023.

Virksomheten opplyser at de har gjort tiltak i form av å bytte slange og påfyllingspistol på tanken for å hindre ytterligere lekkasjer. Det er også bestilt nytt dieselanlegg, som skal erstatte denne påfyllingsstasjonen.

Avviket bygger på følgende:

- det er ikke ryddet opp søl rundt på bakken eller inne ved / under tanken

Avvik 11: Området er forsøplet

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- Vilkår 5.1 i tillatelse av 22.09.2020
- Forurensningsloven § 7 første ledd.

Beskrivelse av krav

Nærmiljøet rundt anlegget skal ikke forsøples. Opprydding av skjemmende avfall fra anlegget skal skje fortløpende. I henhold til forurensningsloven § 7 første ledd, må ingen ha, gjøre eller sette i verk noe som kan medføre fare for forurensning.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Under befaringen observerte vi en god del avfall i utkanten av området, og spesielt ved bekkeutløpet helt øst på området, hvor det renner ut et overløpsrør. Ved lagringsområdet sørvest på anlegget var det store mengder med kvernet plast på bakken som følge av påkjørte/skadede lagringssekker. Grusmassene hvor haugen med samfengt plast har vært lagret, ved den «gamle» oljeutskilleren, inneholder en betydelig mengde med avfall.



Avviket bygger på følgende:

- området rundt anlegget er forsøplet
- store mengder kvernet plast på bakken på lagringsområdet sørvest på anlegget
- grusmassene midt på området der det har vært lagret samfengt plast, inneholder en betydelig mengde avfall



Bilde 4: Avfall i bekk og området øst for anlegget (Foto: Statsforvalteren i Trøndelag 11. april 2024)



Bilde 5 og 6: Påkjørte sekker med oppkvernet plast (Foto: Statsforvalteren i Trøndelag 11. april 2024)



Bilde 7: Grusmasser ved den «gamle oljeutskilleren etter haugen med samfengt plast
(Foto: Statsforvalteren i Trøndelag 11. april 2024)

Varsel om vedtak - pålegg om opprydding

I medhold av forvaltningsloven § 16 varsler Statsforvalteren at dere vil bli pålagt å rydde opp avfall på og rundt anlegget.

For å sikre tilfredsstillende opprydding, vil vi sette følgende krav i pålegget:

1. Alt avfall, som ligger på og rundt anlegget, skal ryddes opp. Etterpå skal anlegget fremstå som ryddig.
2. Alt avfall skal leveres til godkjent mottak. Kvittering på levert avfall skal følge med sluttrapporten til Statsforvalteren, jf. krav 6.
3. Dere skal oppdatere fase 1- vurderingen deres i henhold til Miljødirektoratets veileder M-630/2016 «*Tilstandsrapport for industriområder*».
4. Lokaliteten skal registreres med *X - mistanke om forurensning* i fagsystemet Grunnforurensning, med mindre det gjøres grunnundersøkelser som viser nivå av forurensning.
5. Dere skal sørge for at noen med riktig fagkompetanse vurderer om det er aktuelt med undersøkelser i grunn eller vannresipient. Dette skal det redegjøres for i sluttrapporten, jf. krav 6.
6. Dere skal sende skriftlig sluttrapport til Statsforvalteren innen **31. desember 2024**, som beskriver hvordan dere har gjennomført vedtaket. Bilder som viser området, etter opprydding, skal følge med.
7. Representanter fra Statsforvalteren kan inspisere anlegget før, under og etter opprydding.

Dere vil få et nytt brev med dette vedtaket. Vedtaket vil bli gitt med hjemmel i forurensningsloven § 7 fjerde ledd.



Statsforvalterens vurdering

Etter forurensningsloven § 7 skal den ansvarlige for forurensningen sørge for tiltak for å hindre at den inntreffer. Dersom forurensningen har inntrådt, skal det sørges for å stanse, fjerne eller begrense virkningen av den. Den ansvarlige plikter også å treffe tiltak for å avbøte skader og ulemper som følge av forurensningen eller av tiltakene for å motvirke den.

Under inspeksjonen ble det observert store mengder kvernet plast på bakken, hvor virksomheten lagrer oppkvernet plast i sekker (sørvest på anleggsområdet). I tillegg observert vi mye avfall i grusmassene der haugen med samfengt plast har ligget over tid. Dette ble også observert ved tidligere tilsyn (2019 og 2023). Virksomheten har ryddet bort store deler av plasthaugen siden forrige tilsyn, og området er tenkt asfaltert når alt er ryddet bort.

Med bakgrunn i ovennevnte, samt at det forelå en god del avfall utenfor anleggsområdet, pålegger vi dere å rydde opp innen en gitt frist for å sikre at det blir gjort.

Dere har anledning til å kommentere

Dere har anledning til å kommentere dette varselet. Eventuelle kommentarer må sendes til Statsforvalteren innen **to uker** etter at denne rapporten er mottatt.

Varsel om gebyr

Statsforvalteren varsler at Oceanize AS må betale et gebyr for tilsynet. På bakgrunn av forventet ressursbruk tar vi sikte på å vedta et gebyr på 38 900 kr. Dette tilsvarer sats 1 for tilsyn av inntil en dags varighet. Vedtaket vil bli gitt med hjemmel i forurensningsforskriften § 39-7.

Dere vil få et nytt brev med vedtak om gebyr.

Statsforvalteren er pålagt å ta gebyr for tilsyn på forurensningsområdet. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Vi viser til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Dere har anledning til å kommentere

Dere har anledning til å kommentere dette varselet. jf. forvaltningsloven § 16. Eventuelle kommentarer må sendes Statsforvalteren innen **to uker** etter at dette brevet er mottatt.



Del 3: Informasjon om tilsynet

Gjennomføring av tilsynet

Tilsynet er gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Vår hjemmel til å føre tilsyn er forurensningsloven § 48. Rapporten gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av Oceanize AS sitt miljøarbeid eller miljøstatus.

Tilsynet er en del av Statsforvalterens risikobaserte tilsyn.

Fra Statsforvalteren deltok

- Anne Cathrine Flaten
- Ida Frøya Svendsen

Kontaktperson hos Oceanize AS

- Eli Fjær

Anlegg kontrollert

Følgende anlegg tilhørende Oceanize AS ble kontrollert under tilsynet:

- Matmortua avfallsanlegg

Tema kontrollert

Tilsynet ble utført som et ledd i oppfølging av mange og alvorlige avvik ved tilsynet som ble utført 03. oktober 2023. Tema for tilsynet var avvikene som ble avdekket da, inkludert en ny befarings på området.

Regelverk

Tilsynet omfattet følgende regelverk:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om begrensnig av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse datert 22.09.2020



Del 4: Annen informasjon

Andre forhold

Aktivitet utenfor gjeldende reguleringsplan

Ved bruk av kart/flyfoto i arbeidet med inspeksjonsrapporten etter tilsynet, ble det observert at deler av området som brukes til lagring av kvernet plast, sørvest på anleggsområdet, er utenfor det som er regulert i gjeldende reguleringsplan. Dette gjelder også for området som den nye oljeutskilleren er satt ned.

Vi ber Oceanize om å redegjøre for om bruken av disse områdene er i tråd vedtak etter plan- og bygningsloven.

Tilbakemelding på årsrapporten for 2023

Krav til rapportering

Dere skal årsrapportere i Altinn innen 1. mars hvert år (egenkontrollrapport). Vilkår 12 i deres tillatelse av 22.09.2020, setter krav til hva rapporten skal inneholde. Det som ikke registreres i standard Altinn-skjema, kan lastes opp som vedlegg.

Årsrapporten er blant grunnlagene for Statsforvalterens tilsynsfrekvens hos deres virksomhet. Egenkontrollrapporten vil bli fulgt opp ved neste tilsynsbesøk.

Rapporteringstallene blir offentlig tilgjengelig på www.norskeutslipp.no fra 1. juni påfølgende år. Rapporteringen er en del av den nasjonale avfallsstatistikken som rapporteres videre til EU.

Mengder

Statsforvalteren har godkjent tallmaterialet i Altinn-skjemaet for 2023, men registrerer at dere har oversteget rammen for basisk organisk avfall, da dette ble mottatt på IBC-dunk. Videre har dere hatt noe mer lagring av impregnerte nøter enn tillatt, da det var stopp i mottak hos nedstrømsløsning.

Vi tar mengdene til etterretning, og forventer at dere avviksregistreres denne typen hendelser.

Utslippskrav til vann

Statsforvalteren tar rapporteringen deres til orientering, og viser til at utslippskontrollen følges opp i forbindelse med tilsynet.

Gebyr for saksbehandling

Forurensningsforskriften § 39-5 fastsetter et gebyr på 3900 kr for vårt arbeid med en egenkontrollrapport. Miljødirektoratet vil ettersende faktura.



Dere har anledning til å kommentere på rapporten

Dere har anledning til å kommentere på faktiske feil i denne rapporten. Eventuelle kommentarer må sendes Statsforvalteren innen **to uker** etter at rapporten er mottatt.

Rapporten vil være offentlig tilgjengelig

Denne rapporten er tilgjengelig for offentligheten via Statsforvalterens postjournal på einnsyn.no, i tråd med offentlighetsloven.

Med hilsen

Marit Lorvik (e.f.)
underdirektør
Klima- og miljøavdelingen

Anne Cathrine Flaten
seniorrådgiver
Klima- og miljøavdelingen

Dokumentet er elektronisk godkjent

Kopi til:

Eli Fjær - Oceanize AS
Nærøysund kommune

Postboks 133, Sentrum

7901

RØRVIK