



SALTEN MARINE RESOURCE AS
c/o Meløy Økonomisenter AS Havneveien 6
8150 ØRNES

Saksbehandler, innvalgstelefon
Ingrid Austerheim, +4775531691

Rapport etter tilsyn - Salten Marine Resource AS - Meløy

Denne rapporten omhandler forhold som ble avdekket under tilsyn den 22.08.2024 hos Salten Marine Resource AS (virksomhetsnummer: 926 025 821).

Rapporten består av følgende deler:

- Del 1: Resultatet av tilsynet
- Del 2: Statsforvalterens vurdering og begrunnelse
- Del 3: Informasjon om tilsynet
- Del 4: Annen informasjon

Del 1: Resultatet av tilsynet

Denne delen gir en oversikt over resultatet av tilsynet og hva dere må gjøre til gitte frister. Nærmere beskrivelse er gitt i del 2.

Statsforvalteren avdekket avvik som dere må rette snarest

Statsforvalteren avdekket følgende avvik under tilsynet:

- Avvik 1: Virksomhetens oversikt over mottatt, lagret og behandlet slam er mangelfull, og virksomheten har lagret ferdig tørket slam lengre enn 2 uker.
- Avvik 2: Virksomheten har ikke vurdert utslippsreducerende tiltak i forbindelse med vasking av dekke, gulv, tanker og annet utstyr.
- Avvik 3: Virksomheten har ikke kartlagt sine utslipp og har ikke laget et program for utslippskontroll for sitt utslipp til vann.
- Avvik 4: Virksomhetens internkontroll har mangler.
- Avvik 5: Virksomheten kan ikke dokumentere å ha oppfylt kravene til levering og deklarerering av farlig avfall.



- Avvik 6: Virksomheten har ikke gjennomført en luktrisikovurdering og forebyggende tiltak mot luktulempet, og videre utarbeidet en driftsplan, lukthåndteringsplan, kommunikasjonsplan og klageregistrering for lukt.

Avvik er manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Salten Marine Resource AS må snarest rette opp avvik. Dere må sende Statsforvalteren en skriftlig tilbakemelding som viser hvordan avvik er rettet innen **1. desember 2024**.

Varsel om endring av kontrollgebyr

Viser til vårt varsel om kontrollgebyr av 24.07.2024 hvor vi anslo å bruke gebyrsats 4 (kr 20 200) for tilsynet. Statsforvalteren er pålagt å kreve inn gebyr ved tilsyn i henhold til forskrift om begrensnig av forurensning (forurensningsforskriften) kapittel 39 Gebyr til statskassen for arbeid med tillatelser og kontroll etter forurensningsloven. Plassering i gebyrsats er avhengig av hvor ressurskrevende kontrollen er. På grunn av større ressursbruk knyttet til kontrolltiltaket varsler vi at vi kommer til å bruke gebyrsats 3. For 2024 tilsvarer dette kr 30 300¹.

Eventuelle kommentarer til varselet om fastsettelse av gebyrsats sendes til Statsforvalteren innen to uker². Dere vil få et eget brev om vedtak om gebyr. Det er Miljødirektoratet som krever inn gebyret.

Vi ber om tilbakemelding fra dere

Vi ber om at dere sender all skriftlig tilbakemelding til sfnopost@statsforvalteren.no ved Ingrid Austerheim eller som sikker melding via <https://skjema.no/SF/melding>. Merk svaret med saksnummer 2020/5139.

Del 2: Statsforvalterens vurdering og begrunnelse

Avvik 1: Virksomhetens oversikt over mottatt, lagret og behandlet slam er mangelfull, og virksomheten har lagret ferdig tørket slam lengre enn 2 uker.

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Salten Marine Resource AS gitt 01.09.2021 (Tillatelsen) vilkår 1.1 og 9.2.4.

Beskrivelse av krav

Oversikt over mottatt, lagret og behandlet avfall

Vilkår 9.2.4 i tillatelsen krever at bedriften har et system for å dokumentere alle nødvendige opplysninger for opphav, mottak, mengder, lagring, behandling og viderelevering av avfall, herunder

¹ Se forurensningsforskriften § 39-7.

² jf. forvaltningsloven § 16.



slam, på anlegget. Opplysningene skal være lett tilgjengelige ved inspeksjon og skal oppbevares i minst 3 år.

Rammekrav for mottak, behandling og lagring av avfall

Salten Marine Resource AS har i henhold til tillatelsens vilkår 1.1 lov til å lagre ferdig tørket slam i inntil 2 uker.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Oversikt over mottatt, lagret og behandlet avfall

Under tilsynet kunne dere ikke vise fram en oversikt over hvor mye slam dere har på lager, hvor mye slam som er behandlet (tørket), og hvor lenge slammet har vært lagret før og etter behandling.

Rammekrav for mottak, behandling og lagring av avfall

Under tilsynet kom det også fram at dere har overskredet tillatelsens lagringstid for slam etter behandling. Dere har i henhold til tillatelsens rammekrav lov til å lagre tørket slam på anlegget i inntil 2 uker. Dere forklarte at dere har erfart at ferdig tørket slam er stabilt og tåler en lengre lagringstid enn det som ble forutsett da det ble søkt om tillatelse. Dersom dere ønsker å øke lagringstiden kan dere søke om dette, jf. forurensningsforskriften § 36-2. Fram til en eventuell endring av tillatelsen trer i kraft kan ferdig tørket slam lagres i inntil 2 uker på anlegget.

Avvik nr. 2: Virksomheten har ikke vurdert utslippsreducerende tiltak i forbindelse med vasking av dekke, gulv, tanker og annet utstyr

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- Tillatelse av 01.09.2021, vilkår 2.3 og 3.3.

Beskrivelse av krav

Tillatelsens vilkår 2.3 stiller krav til at virksomheten skal redusere sine utslipp så langt det er mulig. Videre sier vilkår 3.3 at rengjøring av dekke, gulv, containere og annet utstyr i størst mulig grad skal utføres ved bruk av tørre metoder. Videre kreves det at vann brukt til slike formål i størst mulig grad skal resirkuleres.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Under befaringen av anlegget ble vi oppmerksomme på at anleggets utslipp til sjø består av forurenset vaskevann i tillegg til prosessavløpsvann i fra tørking av slammet.

Vi observerte et tynt lag med tørket slamstøv på produksjonsutstyr og ellers inne på anlegget. Dere opplyste at dere ved behov vasker/spyler av dette støvet. Dere opplyste også at dere spylter slamtankene utvendig og desinfiserer de før de sendes tilbake til settefiskanleggene.

Anlegget er utformet slik at vaskevannet havner i to kar i gulvet. Det ene karet benyttes til mottak av slam, hvor slam fra transporttankene tømmes i karet før det føres videre inn på tørkeanlegget. Det andre er et oppsamlingskar før utslippsledning til sjø. Dere opplyste at vannet som havner i slamkaret pumpes over i oppsamlingskaret ca. en gang per måned. I sistnevnte blandes prosessavløpsvannet fra tørkeanlegget sammen med vaskevannet før alt går i felles utslippsledning til sjø. Avløpsvannet vil derfor, i tillegg til forurensning fra prosessavløpsvannet, inneholde rester av



rengjørings/desinfeksjonsmidler, veisalt, slam og avrenning fra slam, tørket slamstøv og eventuelle andre forurensninger.

Dere hadde på tilsynstidspunktet ikke vurdert utslippsreducerende tiltak ved vasking og rengjøring av produksjonsutstyr og slamtankene. Vi vurderer at vaskevannet bidrar til en unødvendig økning i innholdet av forurensning (slamrester og tørket slam) i deres utslipp til vann. Vaskevannet som benyttes til å vaske slamtankene utvendig bør ikke komme i kontakt med slam/tørket slam fordi det vil bidra med suspendert stoff, organisk materiale og næringssalter i utslippet. Produksjonsutstyr og anlegget for øvrig bør i størst mulig grad rengjøres med tørre metoder slik tillatelsen krever.

Avvik 3: Virksomheten har ikke kartlagt sine utslipp og har ikke laget et program for utslippskontroll for sitt utslipp til vann

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- Tillatelse av 01.09.2021 vilkår 11.1, 11.2, 11.3 og 11.4.

Beskrivelse av krav

I henhold til tillatelsens vilkår 11 om utslippskontroll, plikter bedriften å ha oversikt over virksomhetens utslipp til luft og vann (vilkår 11.1). Dette gjelder både diffuse utslipp og punktutslipp (vilkår 11.2). Virksomheten skal kartlegge sine utslipp, og videre legge denne kartleggingen til grunn for utarbeidelse for et program for utslippskontroll (vilkår 11.4).

I programmet for utslippskontroll skal bedriften redegjøre for de kartlagte utslippene, gjennomføring av utslippskontrollen og sørge for kvalitetssikring av målingene.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Under tilsynet kunne dere vise at dere har tatt prøver av prosessvannet fra tørkeanlegget. Dere har i hovedsak selv analysert vannprøven for tørrstoffinnhold, men har også ved minst et tilfelle sendt inn prøver av prosessavløpsvannet til akkreditert laboratorium for analyse av total nitrogen, total fosfor og suspendert stoff. Dere hadde på tilsynstidspunktet ikke laget en rutine eller program for prøvetaking og måling av prosessvannet. Dere har heller ikke redegjort for valg av prøvetakingsfrekvens og om de prøvene dere har tatt av prosessavløpsvannet er representative for virksomhetens utslipp.

Under befaringen av anlegget ble vi oppmerksomme på at utslippet fra anlegget til sjø også inneholder vann fra utvendig vasking av slamtankene og anlegget for øvrig (se beskrivelse i avvik 2), men dere hadde ikke vurdert om vaskevannet hadde betydning for virksomhetens utslipp til vann. Dere har dermed ikke kartlagt virksomhetens faktiske utslipp til vann, og heller ikke laget et program for utslippskontroll.

Utslippskontrollen skal kontrollere og dokumentere utslippene til vann gjennom målinger i alle utslippsstrømmer. Målingene kan bestå av volumstrømmålinger, prøvetaking, analyse og beregning, og skal utføres slik at de blir representative for virksomhetens faktiske utslipp. Da dere kun har gjort målinger av prosessavløpsvannet, har dere ikke dokumentasjon på hvilken og hvor stor forurensning dere slipper ut av anlegget. Alle utslipp fra anlegget må være en del av utslippskontrollen.



Avvik 4: Virksomhetens internkontroll har mangler

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- Tillatelse av 01.09.2021, vilkår 2.8 og 13.1.
- Internkontrollforskriften § 5 andre ledd nr. 7 og 8.

Beskrivelse av krav

Registrering av avvik og rutinebeskrivelser

Internkontrollforskriften § 5 andre ledd nr. 7 sier at virksomheten skal iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen. I dette ligger det både at virksomheten må ha et avvikssystem for å registrere avvik, prosedyrer som sikrer at de overholder krav tillatelsen og øvrig regelverk og rutinebeskrivelser for hvordan ulike oppgaver utføres.

Miljørisikovurdering og gjennomgang av internkontrollen

Tillatelsens vilkår 2.8 krever også at bedriften til enhver tid skal ha oversikt over alle forhold som kan medføre forurensning og kunne redegjøre for risikoforhold. Videre krever tillatelsens vilkår 13.1 at bedriften skal gjennomføre en miljørisikoanalyse av sin virksomhet og videre i henhold til vilkår 13.2 iverksette risikoreduserende tiltak.

Internkontrollforskriften § 5 andre ledd nr. 8 krever at virksomheten skal foreta en systematisk overvåkning og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer som forutsatt.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Registrering av avvik og rutinebeskrivelser

Under tilsynsmøtet kunne dere vise fram ett registrert avvik knyttet til ytre miljø etter oppstart i 2022. Dere opplyste at det har vært hendelser som har hatt eller kunne hatt konsekvenser for ytre miljø, men som ikke har blitt registrert og behandlet som avvik.

Videre kom det fram at virksomheten mangler skriftlige rutiner og prosedyrer innenfor ulike områder. I denne sammenheng kan vi spesielt nevne rutine for lagring og håndtering av slam og avfall, utslippskontroll, registrering av avvik og vedlikehold og rengjøring av utstyr som kan ha utslippsmessig betydning. Denne listen er ikke utfyllende, og det er opp til virksomheten selv å vurdere omfanget av rutiner og prosedyrer som er nødvendig for å overholde krav iht. miljøregelverket.

Miljørisikovurdering og gjennomgang av internkontrollen

Under gjennomgang av virksomhetens miljørisikovurdering ble vi oppmerksomme på at enkelte risikoreduserende tiltak ikke var gjennomført som beskrevet, eller ikke var tilpasset dagens drift. Her kan vi nevne at absorpsjonsmiddel/matter var beskrevet som risikoreduserende tiltak for å redusere sannsynligheten for forurensning i fra søl. På inspeksjonstidspunktet var ikke absorpsjonsmatter kjøpt inn enda, mens tiltaket var beskrevet for lang tid siden. Risikovurderingen inneholdt også beskrivelse av videresending av slam som ikke var egnet for tørking, til et anlegg dere ikke lengre har samarbeid med. Enkelte risikoreduserende tiltak var altså ikke gjennomført eller tilpasset dagens drift.

I henhold til internkontrollforskriften § 5 andre ledd nr. 8 skal virksomheten foreta en systematisk overvåkning og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer som forutsatt, herunder risikoreduserende tiltak og rutinebeskrivelser.



Avvik 5: Virksomheten kan ikke dokumentere å ha oppfylt kravene til levering og deklarerer av farlig avfall

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) kapittel 11. Farlig avfall §§ 11-5, 11-8 og 11-12.

Beskrivelse av krav

Avfallsforskriften § 11-5 stiller krav om at farlig avfall skal tas hånd om på en forsvarlig måte. Det er vanlig praksis å se hen til Miljødirektoratets faktaark M-284 | 2014³ for håndtering av farlig avfall.

I henhold til avfallsforskriften § 11-8 skal virksomheter hvor det oppstår farlig avfall levere dette til den som kan håndtere avfallet minst 1 gang per år. Plikten inntreer når den totale mengden farlig avfall overstiger 1 kg.

Jf. avfallsforskriften § 11-12, skal virksomheten som leverer farlig avfall gi tilstrekkelig opplysninger om avfallets opprinnelse, innhold og egenskaper. Når avfallet leveres til den som kan håndtere avfallet, skal virksomheten som leverer avfallet fylle ut deklarasjonsskjema som er godkjent av Miljødirektoratet.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Under tilsynet kom det fram at dere ikke har overholdt den årlige leveringsplikten for alt farlig avfall. Dere opplyste at det oppstår lite farlig avfall i virksomheten, men at det oppstår blant annet farlig avfall som spillolje, batterier og lysrør jevnlig. Dere informerte om at dette var levert direkte til avfallsmottak uten at det var deklarerert på virksomheten. Ved gjennomgang i avfallsdeklarerer.no finner vi ingen registrerte deklarasjoner av farlig avfall til godkjent avfallsmottak i fra virksomheten.

Avvik nr. 6: Virksomheten har ikke gjennomført en luktrisikovurdering og forebyggende tiltak mot luktulemper, og videre utarbeidet en driftsplan, lukthåndteringsplan, kommunikasjonsplan og klageregistrering for lukt.

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- Tillatelse av 01.09.2021, vilkår 4.3.2, 4.3.3 og 4.3.4.

Beskrivelse av krav

I henhold til tillatelsens vilkår 4.3.2 skal bedriften gjennomføre en luktrisikovurdering i tråd med anbefalingene i vedlegg 3 i Miljødirektoratets veileder *TA 3019/2013 Regulering av luktutslipp i tillatelser etter forurensningsloven*. Ved modifikasjoner og endrede produksjonsforhold skal luktrisikovurderingen oppdateres.

I henhold til vilkår 4.3.3 skal bedriften på bakgrunn av luktrisikovurderingen iverksette luktrisikoreducerende tiltak. Bedriften skal ha en driftsplan som sikrer at luktulemper ved

³ <https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/publikasjoner/M284/M284.pdf#t=0>



virksomheten begrenses. Planen skal være i tråd med anbefalingene gitt i vedlegg 4 i Miljødirektoratets veileder *TA 3019/2013 Regulering av luktutslipp i tillatelser etter forurensningsloven*.

Videre skal bedriften i henhold til tillatelsens vilkår 4.3.4 ha en lukthåndteringsplan og kommunikasjonsplan i tråd med anbefalingene i *TA 3019/2013* og et system for registrering av innkommende luktklager som kan knyttes til sted og tid.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Under tilsynet kom det fram at dere ikke har gjennomført en luktrisikovurdering og videre iverksatt luktrisikoreduserende tiltak slik tillatelsen krever. Videre har dere ikke utarbeidet en lukthåndteringsplan og kommunikasjonsplan, eller et system for registrering av innkommende luktklager. Dere forklarte at dere ikke har mottatt noen klager på lukt per dags dato. Dere er likevel pliktige å gjennomføre en luktrisikovurdering og videre iverksette tiltak slik at virksomheten drives slik at luktulempene til omgivelsene begrenses mest mulig.

Del 3: Informasjon om tilsynet

Gjennomføring av tilsynet

Tilsynet er gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Vår hjemmel til å føre tilsyn er forurensningsloven § 48. Rapporten gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av Salten Marine Resource AS sitt miljøarbeid eller miljøstatus.

Tilsynet er en del av Statsforvalterens risikobaserte tilsyn.

Fra Statsforvalteren deltok

- Ingrid Austerheim
- Camilla Risa Haugstad
- Gyda Wuttudal Lorås

Kontaktperson hos Salten Marine Resource AS

- Hans Christian Gjelseth

Anlegg kontrollert

Følgende anlegg tilhørende Salten Marine Resource AS ble kontrollert under tilsynet:

- Salten Marine Resource AS

Tema kontrollert

Følgende tema ble kontrollert

- Internkontroll
- Avfall
- Utslipp til vann og luft



Regelverk

Tilsynet omfattet følgende regelverk:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Salten Marine Resource AS gitt 01.09.2021

Del 4: Annen informasjon

Dere har anledning til å kommentere på rapporten

Dere har anledning til å kommentere på faktiske feil i denne rapporten. Eventuelle kommentarer må sendes Statsforvalteren innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Rapporten vil være offentlig tilgjengelig

Denne rapporten er tilgjengelig for offentligheten via Statsforvalterens postjournal på einnsyn.no, i tråd med offentleglova.

Med hilsen

Tilde Nygård (e.f.)
seksjonsleder

Ingrid Austerheim
overingeniør

Dokumentet er elektronisk godkjent

Kopi til:

MELØY KOMMUNE
Salten Marine Resource AS v/Hans Christian Gjelseth

Gammelveien 5 8150 ØRNES