



BRØDRENE SÆTRAN AS
Østsideveien 2274
6570 SMØLA

Saksbehandler, innvalgstelefon
Guro Gjenstad, 71 25 84 29

Brødrene Sætran AS - inspeksjonsrapport 2024.016.I.SFMR

Denne rapporten handler om resultatet fra en inspeksjon gjennomført 12. september 2024 ved Brødrene Sætran AS. Ledelsen var ikke til stede i anlegget på inspeksjonsdagen. Relevante dokumenter ble ettersendt, og sluttmøte ble holdt via telefon 20. september. Rapporten regnes som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Disse personene deltok i tilsynsprosessen:

Fra virksomheten:
Geir Sætran

Fra Statsforvalteren i Møre og Romsdal:
Guro Gjenstad
Kristin Eide

Statsforvalteren i Møre og Romsdal har avdekt 4 avvik:

1. Farlig avfall blir lagret ute uten sikring.
2. Virksomhetens risikovurdering er mangelfull og omfatter ikke de faktiske forholdene i anlegget.
3. Virksomheten har ikke tilstrekkelig kontroll på sine utslipp til vann.
4. Det er tatt imot avfall som ikke er omfattet av tillatelsene.

Avvikene er nærmere beskrevet i punkt 3 i rapporten.

Avvikene 1, 2 og 3 er også funnet under tidligere inspeksjoner. De regnes derfor som alvorlige avvik, og vi varsler tvangsmulkt knyttet til retting av disse. Dette er nærmere beskrevet i punkt 6 i rapporten.

Brødrene Sætran AS må før 1. november 2024 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvikene er rettet.

Med hilsen

Christian Dahl (e.f.)
underdirektør

Guro Gjenstad
senioringeniør

Dokumentet er elektronisk godkjent



Kopi til:

SMØLA KOMMUNE
REMIDT IKS

Postboks 34
Postboks 94

6571
7301

SMØLA
ORKANGER



1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Navn: Brødrene Sætran AS	Anleggsnummer: 1573.0035.01
Bedriftsnr. for underenheten: 973242865	Eies av (organisasjonsnr.): 915492290
Kommune: Smøla	Kontrollnummer: 2024.016.I.SFMR
Tillatelser gitt: 23. juni 2010 for både ordinært og farlig avfall	

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å følge opp avvikene som ble funnet ved inspeksjon i mars 2024. Det ble da funnet alvorlige avvik, og virksomheten er derfor satt under særskilt oppfølging med tilsyn flere ganger årlig.

Tema for inspeksjonen var:

- Internkontroll med risikovurdering
- Lagring av avfall
- Virksomhetens oppfølging av funn fra forrige inspeksjon

Rapporten dreier seg om avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig vurdering av tilstanden til virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

3. Avvik

Avvik defineres som manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Statsforvalteren fant følgende avvik:

Avvik 1

Farlig avfall blir lagret ute uten sikring.

Avvik fra:

Punkt 1.2 og 5.2 i virksomhetens tillatelse til farlig avfall.
Avfallsforskriften kapittel 11 vedlegg 4.

Kommentarer:

Tillatelsen krever at farlig avfall skal lagres slik at det ikke oppstår forurensning. Lageret skal være sikret mot nedbør og sikres mot til avrenning til grunnen, overflatevann eller avløpsnett. Lageret skal også være sikret mot adgang for uvedkommende. Forskriften har som krav at lagring av farlig avfall skal skje under tak og på fast dekke med oppsamling av eventuell avrenning. Annen lagringsmåte kan benyttes dersom virksomheten kan dokumentere at den valgte lagringsmåten gir minst like lav risiko og like god miljøbeskyttelse.

Klorparafinholdige isolerglassruter er farlig avfall. På tilsynsdagen stod slike ruter ute under åpen himmel. I virksomhetens risikovurdering er nedbør med tilhørende avrenning fra klorparafinvindu oppført med akseptabel risiko begrunnet med at avrenning er lite sannsynlig. Vi finner ingen



dokumentasjon på at utendørs lagring under åpen himmel gir like god miljøbeskyttelse som lagring under tak og med sikring mot tilgang for uvedkommende.

Vi kunne ikke se at glassrutene var merket. Det er krav i tillatelsens punkt 5.2 at farlig avfall som lagres, skal være merket slik at det kan identifiseres.

Avvik knyttet til lagring av farlig avfall uten tilstrekkelig sikring ble også funnet under tilsynet som ble gjennomført i mars i år, og det samme var tilfelle i 2020. Det er svært alvorlig når samme avvik gjentar seg ved flere tilsyn. Vi varsler derfor tvangsmulkt knyttet til dette avviket, se nærmere beskrivelse under rapportens punkt 6.

Avvik 2

Virksomhetens risikovurdering er mangelfull og omfatter ikke de faktiske forholdene i anlegget.

Avvik fra:

Punkt 7.2 i begge av virksomhetens tillatelser.
Internkontrollforskriften § 5 andre ledd nummer 6.

Kommentarer:

Interkontrollen skal blant annet omfatte en kartlegging av farer og problemer og en vurdering av risiko ut fra dette. Tillatelsene krever at det skal gjennomføres en systematisk risikoanalyse der det er fokusert på potensielle kilder til forurensning av det ytre miljøet.

Gjeldende risikoanalyse fikk vi tilsendt like etter inspeksjonsdagen. Den omfatter atten forhold som gjelder ytre miljø. Ingen av forholdene gjelder lagring av kasserte kjøretøy eller EE-avfall. På inspeksjonsdagen stod noen ikke-sanerte kjøretøy og mye EE-avfall plassert ute under åpen himmel.

Risikovurderingen omfatter utslipp av farlig avfall som følge av uhell (velt eller påkjørsel). Som tiltak mot dette, er det ført opp sandfang og oljeutskiller som oppsamling av det som renner ut. Risikoen er da vurdert som akseptabel. Vi vil understreke at oljeutskiller er en innretning som er ment å skulle fange opp små mengder olje i vann. Den er ikke en oppsamlings- eller renseinnretning for søl og uhell. En oljeutskiller er ikke konstruert for å kunne holde tilbake andre kjemikalier enn olje og kan ikke fungere som et risikoreduserende tiltak ved utslipp av kjemikalier.

Risikovurderingen omfatter ikke brann i anlegget eller utslipp av brannsløkkevann.

Anleggsområdet er ikke inngjerdet til tross for at det står som et oppnådd mål i den handlingsplana som Statsforvalteren har fått tilsendt. Avfallet som er lagret åpent ute, er dermed lett tilgjengelig for uvedkommende. Dette gir risiko for økt forurensning fra anlegget og for tyveri og avfall på avveie. Dette forholdet er ikke inkludert i virksomhetens risikovurdering.

Mangelfull internkontroll var et avvik også under tilsynet i mars i år, og mangelfull risikovurdering ble også funnet ved alle tilsyn som har vært gjennomført hos Brødrene Sætran AS. Det er alvorlig når samme avvik gjentar seg ved flere tilsyn og over mange år. Vi varsler derfor tvangsmulkt knyttet til dette avviket, se nærmere beskrivelse under rapportens punkt 6.

Avvik 3

Virksomheten har ikke tilstrekkelig kontroll på sine utslipp til vann.



Avvik fra:

Punkt 9.2 i begge av virksomhetens tillatelser.

Kommentarer:

I tillatelsene er det krav om at det skal tas prøver av utslipp til vann etter at vannet har passert oljeutskiller. Kravet er analyse av minst fire prøver hvert år fordelt med én hvert kvartal. I handlingsplana som Statsforvalteren har fått fra Brødrene Sætran AS i juni 2024, står det at fire årlige vannprøver er et mål som er oppnådd. Tillatelsene krever at konsentrasjonen av olje skal måles i tillegg til andre relevante parametere.

Brødrene Sætran AS har opplyst at det ble tatt en prøve for analyse i februar. Vi har fått dokumentert at det er analysert en prøve av utslipp til vann tatt i juli. Ingen prøver er analysert for annet enn oljeinnhold.

Avvik knyttet til utslipp til vann ble også funnet under tilsynet som ble gjennomført i mars i år. Det er alvorlig når samme avvik gjentar seg ved flere tilsyn. Vi varsler derfor tvangsmulkt knyttet til dette avviket, se nærmere beskrivelse under rapportens punkt 6.

Avvik 4

Det er tatt imot avfall som ikke er omfattet av tillatelsene.

Avvik fra:

Punkt 1 i begge av virksomhetens tillatelser.

Kommentarer:

De typene avfall som det er tillatt å ta imot i anlegget, er listet opp i tillatelsene. Kasserte kjøretøy er ikke blant de avfallstypene som det er tillatt å ta imot.

På tilsynsdagen stod det to kasserte kjøretøy i anlegget. Et nyttekjøretøy stod der også ved forrige tilsyn i mars 2024, mens en personbil har kommet til. Vi har fått opplyst at nyttekjøretøyet blir brukt som delebil og ikke er miljøsanert. Personbilen er tatt imot som kassert og er planlagt sendt ut av anlegget innen kort tid. Vi fikk opplyst at mottak av kassert kjøretøy er ikke avviksbehandlet av virksomheten. Det er heller ikke inkludert i risikovurderingen. Dette er omtalt under avvik 2.

4. Andre forhold

Andre forhold omfatter saker som kom fram under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan det også være kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

Andre forhold ved Brødrene Sætran AS som Statsforvalteren vil omtale:

Det er en prosess i gang knyttet til planstatus for området. Når denne er avklart, er det planlagt å bygge en hall slik at all sortering av avfall kan foregå innendørs. Fram til dette er på plass, er det avgjørende å sørge for at sortering bare skjer når værforholdene gjør det forsvarlig og at lagret avfall sikres tilstrekkelig.



Statsforvalteren vil fortsette å ha Brødrene Sætran AS under særskilt oppfølging til vi kan konstatere at forholdene i anlegget er i tråd med tillatelsene. Særskilt oppfølging innebærer flere enn én inspeksjon i året.

I anlegget ligger ReMidt IKS sin gjenvinningsstasjon på Smøla. Kopi av denne rapporten blir derfor sendt til ReMidt IKS:

5. Oppfølging etter inspeksjonen

Brødrene Sætran AS har plikt å rette opp de avvikene som er beskrevet i denne rapporten så snart som mulig. For at Statsforvalteren i Møre og Romsdal skal kunne avslutte saken, må dere før 1. november 2024 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvikene er rettet.

Vi ber om at dere sender svarbrev på e-post til sfmrpost@statsforvalteren.no eller på papir til Statsforvalteren i Møre og Romsdal, Postboks 2520, 6404 Molde, merket med saksnummer. Saksnummeret er 2009/6835.

6. Varsel om tvangsmulkt for retting av avvik

Vi varslar at Statsforvalteren i Møre og Romsdal vil fatte vedtak om tvangsmulkt dersom vi ikke har mottatt en skriftlig bekreftelse på at avvikene 1, 2 og 3 er rettet før 1. november 2024. Tvangsmulktene vil påløpe dersom vi ikke har mottatt en bekreftelse på at avvikene er rettet innen 3 uker etter at vedtak om tvangsmulkt ble fattet. Hjemmelen for vedtak vil være forurensningsloven § 73.

En eventuell tvangsmulkt vil være følgende engangsbeløp knyttet til tre av avvikene:

1. Avvik 1 om lagring av farlig avfall: kr 20 000
2. Avvik 2 om risikovurdering: kr 10 000
3. Avvik 3 om utslipp til vann: kr 20 000

Dere har anledning til å kommentere dette varselet. Eventuelle kommentarer må sendes til Statsforvalteren i Møre og Romsdal innen to uker etter at denne rapporten er mottatt.

7. Vedtak om gebyr

Statsforvalteren i Møre og Romsdal varslet under sluttmøtet på telefon at Brødrene Sætran AS vil bli ilagt et gebyr på kr 20 200 for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften § 39-7. Dette tilsvarer sats 4. Faktura blir sendt fra Miljødirektoratet.

Statsforvalteren i Møre og Romsdal viser ellers til forurensningsforskriftens kapittel 39 om innkreving av gebyr til statskassen.

Mulighet for klage

Dere har rett til å klage på valget av gebyrsats innen tre uker etter at dere har mottatt denne rapporten. Klagen skal angi den eller de endringer som ønskes. Klagen bør begrunnes og skal sendes til Statsforvalteren.



8. Offentlighet

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Statsforvalteren i Møre og Romsdal, jf. offentlighetsloven. I tillegg vil rapporten være tilgjengelig på norskeutslipp.no.

9. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- *Lov om vern mot forurensninger og om avfall* (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- *Forskrift om begrenning av forurensning* (forurensningsforskriften)
- *Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall* (avfallsforskriften)
- *Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter* (internkontrollforskriften)
- Tillatelse til sortering og omlasting av næringsavfall for Brødrene Sætran AS i Smøla kommune. Gitt av Statsforvalteren i Møre og Romsdal 23.06.2010.
- Tillatelse til mottak og mellomlagring av farlig avfall for Brødrene Sætran AS i Smøla kommune. Gitt av Statsforvalteren i Møre og Romsdal 23.06.2010.

10. Bilder

Bildene under illustrerer noen av avvikene.

Avvik 1 om lagring av farlig avfall:



Isolerglassruter med klorparafiner var lagret uten sikring mot nedbør.



Avvik 2 om risikovurdering:



EE-avfall var lagret ute uten sikring mot nedbør. Dette var ikke med i virksomhetens risikovurdering.

Avvik 4 om avfall som det ikke er tillatt å ta imot:



Kassert kjøretøy i avfallsanlegget.