



SKRETTING AS  
Postboks 319 Sentrum  
4002 STAVANGER

Kontakt saksbehandler  
Sissel Berntsen, 51568820

## Rapport etter tilsyn 07.11.2024

Denne rapporten omhandler forhold som ble avdekket under tilsyn hos SKRETTING AS (virksomhetsnummer: 973 153 633.)

Rapporten består av følgende deler:

- Del 1: Resultatet av tilsynet og frister
- Del 2: Statsforvalterens vurdering og begrunnelse
- Del 3: Informasjon om tilsynet
- Del 4: Annen informasjon

### Del 1: Resultatet av tilsynet og frister

Denne delen gir en oversikt over resultatet av tilsynet og hva dere må gjøre til gitte frister. Nærmere beskrivelse er gitt i del 2.

#### Statsforvalteren avdekket avvik som dere må rette snarest

Statsforvalteren avdekket følgende avvik under tilsynet:

- Avvik 1: Virksomheten overskrider grenseverdier for utslipp av lukt
- Avvik 2: Virksomhetens miljørisikovurdering er mangelfull
- Avvik 3: Avløpsvann fra vask av trucker blir ikke renset i oljeutskiller
- Avvik 4: Virksomheten lagrer ikke farlig avfall på en forsvarlig måte

Avvik er manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

SKRETTING AS må snarest rette opp avvik. Dere må sende Statsforvalteren en skriftlig tilbakemelding som viser hvordan avvik er rettet innen 16.12.2024.

#### Statsforvalteren har ingen anmerkninger

Anmerkning er et forhold som vi mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke er manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.



## Varsel om gebyr

Statsforvalteren varsler at SKRETTING AS må betale et gebyr for tilsynet. På bakgrunn av forventet ressursbruk tar vi sikte på å vedta et gebyr på kr. 40 400. Dette tilsvarer sats 2 for tilsyn av inntil en dags varighet. Vedtaket vil bli gitt med hjemmel i forurensningsforskriften § 39-7.

Dere vil få et nytt brev med vedtak om gebyr.

Statsforvalteren er pålagt å ta gebyr for tilsyn på forurensningsområdet. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Vi viser til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

## Dere har anledning til å kommentere

Dere har anledning til å kommentere dette varselet. jf. forvaltningsloven § 16. Eventuelle kommentarer må sendes Statsforvalteren innen to uker etter at dette brevet er mottatt.

## Vi ber om tilbakemelding fra dere på epost

Vi ber om at dere sender all skriftlig tilbakemelding til sfrompost@statsforvalteren.no ved Sissel Berntsen. Merk svaret med saksnummer 2024/13044 og tilsynsnummer 2024.012.I.SFRO.

## Del 2: Statsforvalterens vurdering og begrunnelse

### Avvik 1: Virksomheten overskrider grenseverdier for utslipp av lukt

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- Virksomhetens tillatelse etter forurensningsloven 2014.205.T, punkt 4.1.1 Grenseverdi for luktimmisjon

### Beskrivelse av krav

Luktimmisjonen ved omkringliggende boliger, sykehus, pleieinstitusjoner, fritidsboliger, utdanningsinstitusjoner og barnehager mv. skal ikke overstige en konsentrasjon på 1  $OU_E/m^3$  angitt som maksimal månedlig 99 prosent timefraktil (frekvens og midling).

### Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Nemko Norlab har utført luktmålinger hos Skretting AS, 11. juni 2024. Spredningsberegningen er basert på målinger fra 2 utslippspunkter fra bygg 20 «Nysilo». Hos mest berørte bolig er denne beregnet til 3,4  $OU_E/m^3$ . Videre står det i rapporter under resultater at vurdert luktrisiko for mest berørte naboer er stor.

På kontrolldagen ble det opplyst at virksomheten har igangsatt og planlagt korrektive og preventive tiltak i forhold til sitt lukttutslipp. Frekvensen på service/vedlikehold av renseanlegget skal økes fra kvartalsvis til månedlig tilsyn. Det er planlagt å installere en PLS-enhet, slik at effekt av renseanlegg registreres direkte og synliggjøres for produksjonsansatte. Et annet tiltak frem i tid er å overføre erfaring fra søsterbedrift som har et pågående pilotprosjekt med utkondensering av luft. Med de pågående tiltak kan det forventes reduksjon i luktimmisjon til naboer.

Med bakgrunn i gjennomførte målinger i 2024, samt status på kontrolldagen, påpeker Statsforvalteren at virksomheten overskrider grenseverdi for luktimmisjon i virksomhetens tillatelse.



## **Avvik 2: Virksomhetens miljørisikovurdering er mangelfull**

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- Virksomhetens tillatelse etter forurensningsloven 2014.205.T, punkt 10.1 Miljørisikoanalyse

### **Beskrivelse av krav**

Bedriften skal holde sin miljørisikoanalyse oppdatert. Bedriften skal vurdere resultatene i forhold til akseptabel miljørisiko. Potensielle kilder til akutt forurensning av vann, grunn og luft skal kartlegges. Miljørisikoanalysen skal dokumenteres og skal omfatte alle forhold ved virksomheten som kan medføre akutt forurensning med fare for helse- og/eller miljøskader inne på bedriftens område eller utenfor. Ved modifikasjoner og endrede produksjonsforhold skal miljørisikoanalysen oppdateres.

### **Observasjoner under tilsynet og vår vurdering**

Virksomheten har vurdert mulige uønskede hendelser av betydning for virksomhetens påvirkning på ytre miljø. Risikovurderingen er mangelfull da flere av de vurderte hendelsene mangler verdi for sannsynlighet og konsekvens før eller etter tiltak. Flere hendelser er oppført med lav risiko (1 -grønt), og det synes for Statsforvalteren at det ikke er utført vurdering av flere hendelser. Internkontrollen stiller ikke krav om at risikovurderingen skal gjøres i henhold til en spesifikk metode, men det er viktig at virksomheten har identifisert og kvantifisert sannsynligheten for at uønskede hendelser inntreffer og hvilke konsekvenser disse har.

Flere forhold bør være med i vurderingen, for eksempel påkjørsel av tanker (synlige tegn på påkjørsel av rapsolje-tank observert ved bygg 13 rett ved overvannskum, flere IBC-er med olje lagret der trucker passerer).

Formålet med å gjennomføre risikovurderinger er å få klarhet i hvilke konkrete hendelser virksomheten må ha fokus på for å skape sikker drift. Det kan virke som om analysene er utformet på en måte som gjør at alt havner i såkalt grønt område (akseptabel miljørisiko). For Statsforvalteren synes det på kontrolldagen at miljørisikoanalysen i liten grad benyttes som et beslutningsverktøy.

## **Avvik 3: Avløpsvann fra vask av trucker blir ikke renses i oljeutskiller**

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- Virksomhetens tillatelse etter forurensningsloven 2014.205.T, punkt 3.2 Utslippsreducerende tiltak, renseanlegg m.m

### **Beskrivelse av krav**

Eventuelt oljeholdig avløpsvann fra verksteder eller lignende skal renses tilfredsstillende i oljeavskiller eller tilsvarende renseenhet.

### **Observasjoner under tilsynet og vår vurdering**

Skretting bruker trucker til interntransport på lokasjonen. Trucker vaskes utendørs på en asfaltert flate. Avløpsvannet vil ledes til nærmeste kum som er en overvannskum, se bilde 1. Virksomhetens representant opplyste at det var sandfang i overvannskummen.



Bilde 3. Vaskeplass for trucker OV-kum i bakkant av bilde (markert med blå pil)

Et sandfang vil ikke kunne hindre oljeholdig avløpsvann å føres videre til vannresipient, i dette tilfellet sjø, og er derfor ikke en tilfredsstillende rensenhet.

#### **Avvik 4: Virksomhetens håndtering av farlig avfall er mangelfull**

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) § 11-5

##### **Beskrivelse av krav**

Farlig avfall skal håndteres på en forsvarlig måte. Dette innebærer blant annet at avfallet skal lagres i tett, merket emballasje. Avfallet skal være skjermet mot vind og nedbør, og sikret mot uvedkommende.

##### **Observasjoner under tilsynet og vår vurdering**

Under befaring på området observerte Statsforvalteren at emballasje for virksomhetens farlige avfall ikke er tilstrekkelig merket. Dette gjelder farlig avfall fraksjoner som brukt desinfeksjonsmidler som var dårlig merket.

I utendørs bur for EE-avfall ble det observert lysstoffrør sammen med EE-avfallet samt lagret lysstoffrør utenfor miljøcontainer. Lysstoffrør inneholder kvikksølv, og skal lagres på en forsvarlig måte, dvs. ikke slik at de risikerer å knuses. Se bilde 2 og 3 under.



Bilde 2-3. Uforsvarlig lagring av lysstoffrør i to tilfeller.

## Regelverk

Tilsynet omfattet følgende regelverk:

- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Skretting AS avd. Stavanger, 2018.0782.T, datert 11.09.2018
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrollloven)

## Del 3: Informasjon om tilsynet

### Gjennomføring av tilsynet

Tilsynet er gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Vår hjemmel til å føre tilsyn er forurensningsloven § 48. Rapporten gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av SKRETTING AS sitt miljøarbeid eller miljøstatus.

Tilsynet er en del av Statsforvalterens risikobaserte tilsyn.

Fra Statsforvalteren deltok:

- Sissel Berntsen
- Lotte Myrvang
- Erik G. Dirdal (observatør)

Kontaktperson hos SKRETTING AS:

- Tom André Nevland

### Anlegg kontrollert

Følgende anlegg tilhørende SKRETTING AS ble kontrollert under tilsynet:

- Skretting AS avd. Stavanger, Sjøhagen 15, 4016 Stavanger



## Tema kontrollert

Følgende tema ble kontrollert:

- Lukt
- Internkontroll
- Avfall
- Kjemikalier

## Regelverk

Tilsynet omfattet følgende regelverk:

- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Skretting AS, avd. Stavanger, 2018.0782.T, tillatelse gitt 11.09.2018.
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)

## Del 4: Annen informasjon

### Andre forhold

Skretting AS har døgkontinuerlig drift, det vil si fra mandag fra klokken 06:30 til fredag klokken 14:00, hele året. Det er årlig vedlikeholdsstans på 4 uker fordelt på 2 uker i to perioder.

### Dere har anledning til å kommentere rapporten

Dere har anledning til å kommentere på faktiske feil i denne rapporten. Eventuelle kommentarer må sendes Statsforvalteren innen to uker etter at rapporten er mottatt.

### Rapporten vil være offentlig tilgjengelig

Denne rapporten er tilgjengelig for offentligheten via Statsforvalterens postjournal på einnsyn.no, i tråd med offentlighetsloven.

Med hilsen

Kirsten Redmond Kristiansen (e.f.)  
fagleder forurensing

Sissel Berntsen  
seniorrådgiver

*Dokumentet er elektronisk godkjent*

Kopi til:

Stavanger kommune

Postboks 8001

4068

Stavanger