



INSPEKSJONSRAPPORT

VEGLO MILJØSERVICE AS  
Reppesmarka 61  
7517 Hell

Oslo, 10. juni 2015

Deres ref.:  
Geir P. Heen (geir@veglo.no)

Vår ref. (bes oppgitt ved svar):  
2013/1110  
Saksbehandler:  
Poul Byskov

## Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Veglo Miljøservice AS Kontrollnummer: 2015.241.I.miljodir

### Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

*Fra virksomheten:*  
Geir P. Heen

*Fra Miljødirektoratet:*  
Poul Byskov

### Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Veglo Miljøservice AS den 26. mai 2015. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Miljødirektoratet avdekket 2 avvik og ga 1 anmerkning under inspeksjonen.

#### Avvik:

- Rutiner for håndtering av refusjonsberettiget olje har noen mangler
- Journalføringen har noen mangler

#### Anmerkninger:

- Avfall lagret på nedlagt virksomhetsområde

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 5 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 4.

**Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift**

10. juni 2015	Poul Byskov		Einar Knutsen
dato	kontrollør	Miljødirektoratet	seksjonssjef

---

Kopi av rapporten sendes til:

- Fylkesmannen i Nord-Trøndelag ved miljøvernavdelingen
- Stjørdal kommune

## 1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

### Ansvarlig enhet

Navn: VEGLO MILJØSERVICE AS	
Organisasjonsnr.: 956702526	Eies av: 956702526
Bransjenr. (NACE-kode): 38.120 - Innsamling av farlig avfall	

### Kontrollert enhet

Navn: Veglo Miljøservice AS	Anleggsnr.: 1714.0002.02
Kommune: Stjørdal	Fylke: Nord-Trøndelag
Anleggsaktivitet: Farlig avfall - innsamling	Risikoklasse: 3
Tillatelse gitt: 17. desember 2010	Sist endret: Vilkår av 19.01.2015

## 2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen inngår i Miljødirektoratets aksjon for Refusjonsanlegg for spillolje.

### Inspeksjonstema

- Internkontroll
- Tillatelse/godkjenning
- Mottakskontroll for refusjonsolje
- Refusjonsordning for spillolje (Vikårsdokument av 19.01.2015)

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

### Definisjoner

**Avvik:** Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

**Anmerkning:** Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

**Andre forhold:** Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

### **3. Oppfølging etter inspeksjonen**

Veglo Miljøservice AS plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Miljødirektoratet skal kunne avslutte saken, må Veglo Miljøservice AS innen 1. oktober 2015 sende en skriftlig redegjørelse med dokumentasjon som viser hvordan avvik er rettet.

Vi ber også om at virksomheten sender inn en kort redegjørelse for hvordan anmerkning 1 er fulgt opp.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (post@miljodir.no) til Miljødirektoratet v/Poul Byskov.

### **4. Varsel om tvangsmulkt for retting av avvik**

Miljødirektoratet varsler herved at vi vil fatte vedtak om tvangsmulkt (*jf. forurensningsloven § 73*) dersom vi ikke har mottatt en skriftlig bekreftelse på at avvikene er rettet innen 1. oktober 2015. Tvangsmulkten vil påløpe dersom vi ikke har mottatt en bekreftelse på at avvik er rettet innen 2 uker etter at vedtaket om tvangsmulkt ble fattet.

En eventuell tvangsmulkt vil være et engangsbeløp på kr 50 000,-.

Dere har anledning til å kommentere dette varselet. Eventuelle kommentarer må sendes til Miljødirektoratet innen to uker etter at denne rapporten er mottatt.

### **5. Gebyr for virksomhet med tillatelse**

Virksomheten skal betale gebyr for kontrollen (*jf. forurensningsforskriften § 39-6*). Veglo Miljøservice AS er i tillatelsen plassert i risikoklasse 3. Dette betyr at dere skal betale kr. 12 200,- i gebyr for den gjennomførte inspeksjonen. Faktura ettersendes.

Miljødirektoratet viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 om innkreving av gebyr til statskassen.

### **6. Offentlighet i forvaltningen**

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via Miljødirektoratets postjournal på [www.miljodirektoratet.no](http://www.miljodirektoratet.no) (*jf. offentleglova*).

## 7. Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

### Avvik 1            Rutiner for håndtering av refusjonsberettiget olje har noen mangler

Avvik fra:

Vilkårsdokument av 19.01.2015 punktene 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.4.3 og 4.5.1

Kommentarer:

Bedriften er sertifisert etter ISO 14001 har en styrende mappe **Mottak og lager av Farlig Avfall** som inneholder prosedyren **137.02.01 Refusjonsordningen for spillolje**.

Avviket gjelder for flere forhold som ikke er godt nok ivaretatt gjennom denne prosedyren:

#### 1. Mangelfull utfylling av deklarasjonsskjemaer om refusjonsoljens opprinnelse

[3.1.1, 3.1.2 og 3.1.3]

Refusjonsanleggets plikt til å påse at avfallsprodusenten sikrer at oljen er refusjonsberettiget, omfatter bl.a. en kontroll av om deklarasjonsskjemaer fylles ut riktig.

Alle deklarasjonsskjemaer som tilhørte én tilfeldig refusjonsanmodning nr. 03 datert 13.02.2015 ble gjennomgått. Samtlige skjemaer inneholdt bare ett ord **spillolje** i feltet for nærmere beskrivelse.

Veglo AS håndhever ikke at avfallsprodusenten i dette feltet både angir noe om type virksomhet ved avfallsprodusenten og hvilken type refusjonsolje det dreier seg om, se definisjoner i vilkårsdokumentet punkt [2.1.1].

***Dette avvik ble også påvist ved forrige tilsyn i 2011.***

#### 2. Ingen skriftlig rutine for hvordan peiling av refusjonstanken skal utføres

[4.5.1]

Det mangler en kort, tydelig beskrivelse av hvordan peileutstyret skal brukes i praksis og hvordan peiletabellen skal anvendes. Dette er viktig for å sikre at peileoperasjonen utføres likt av forskjellige personer og evt. vikarer.

Prosedyren 137.02.01 inneholder ingen rutine for hvordan peiling skal utføres.

(En beskrivelse finnes for øvrig i Justervesenets kalibreringsbevis nr. 06/1004-03).

***Dette avvik ble også påvist ved forrige tilsyn i 2011.***

#### 3. Gjennomførte peilinger er ikke kvalitetssikret

[3.4.3 og 4.4.3]

Gjennomgang av journal-skjemaer for 2015 viste at nesten alle utførte peilinger er oppført i hele centimeter og ikke i millimeter.

Kalibreringsbevis for dippmålebånd og Kalibreringsbevis for tank med tilhørende peiletabell forutsetter at peiling skal gjøres med millimeters nøyaktighet. Nøyaktig peiling er nødvendig for å få en riktig beregning av volum i tanken.

***Dette avvik ble også påvist ved forrige tilsyn i 2011.***

## Avvik 2      Journalføringen har noen mangler

Avvik fra:

Vilkårsdokument av 19.01.2015 punkt 4.4.3

**Kommentarer:**

Journalen mangler viktige karantene-data for dokumentasjon av overholdelse av 48-timers regelen:

- tidspunkt for påsetting av forsegling
- dato og tidspunkt for bryting av forsegling (= grønt lys for overføring til Verdalskalk)

## 8. Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:

### Anmerkning 1      Avfall lagret på nedlagt virksomhetsområde

**Kommentarer:**

Bedriften er i en ombyggingsfase. Det er bygget en midlertidig avfallshall der all håndtering av avfall skjer i dag. Et større nybygg er planlagt ferdigstilt i 2015 som skal inneholde et mottakslager for avfall samt en vaskehall for lastebil og et verksted.

Det gamle virksomhetsområde er nedlagt og det er vedtatt at hallene her skal rives.

Ved en befaring til det nedlagte virksomhetsområde ble det registrert en god del fat og IBC-konteinere med innhold av ulikt avfall.

Bedriften opplyste på inspeksjonsdagen at disse kolli skal leveres til respektive mottaksanlegg og at området vil bli ryddet for alt avfall innen 01.10.2015.

## 9. Andre forhold

**Områder som ble kontrollert**

Veglo Miljøsevice AS har to områder med aktiviteter vedrørende refusjonsolje.

1. Virksomhetens hovedkontor på Reppesmarka i Stjørdal
  - administrasjon med registreringer og journalføringer for refusjonsolje
  - mellomlagringsområde for små-kolli med refusjonsolje
2. Verdalskalk på Hylla i Inderøy kommune
  - godkjent tank for oppsamling av refusjonsolje
  - oppbevaring av uttatte oljeprøver (B-prøver)

Inspeksjonen ble gjennomført kun på området ved virksomhetens hovedkontor.

Befaring ble foretatt til følgende installasjoner:

- nedlagt virksomhetsområde som skal rives
- midlertidig avfallshall
- nytt sikringsbasseng i betong der mellomlagringstank for refusjonsolje skal monteres

## 10. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Miljødirektoratet
- Pålegg/vedtak i korrespondanse mellom virksomheten og Miljødirektoratet
- Vilkårskokument av 19.01.2015 for Refusjonsordningen for spillolje