



MILJØ CONTAINER AS  
Nyåskaiveien 5B  
4374 EGRSUND

Kontakt saksbehandler  
Kirsten Allred, 51568933

## Inspeksjonsrapport 2025.026.I.SFRO - Tilsyn 2025 - Eigersund - Miljø Container AS

Denne rapporten omhandler forhold som ble avdekket under tilsyn hos MILJØ CONTAINER AS (virksomhetsnummer: 915577016) den 1. april 2025.

Rapporten består av følgende deler:

- Del 1: Resultatet av tilsynet og frister
- Del 2: Statsforvalterens vurdering og begrunnelse
- Del 3: Informasjon om tilsynet
- Del 4: Annen informasjon

### Del 1: Resultatet av tilsynet og frister

Denne delen gir en oversikt over resultatet av tilsynet og hva dere må gjøre til gitte frister. Nærmere beskrivelse er gitt i del 2.

#### Statsforvalteren avdekket avvik som dere må rette snarest

Statsforvalteren avdekket følgende avvik under tilsynet:

- Avvik 1: Virksomheten skriver ikke avvik på alle feilsorteringer
- Avvik 2: Virksomhetens lagring av avfall er ikke i tråd med tillatelsen
- Avvik 3: Deklareringen av farlig avfall er mangelfull, og virksomheten har ikke utarbeidet en skriftlig rutine for håndtering av farlig avfall
- Avvik 4: Lagringsområdet mangler fast dekke
- Avvik 5: Virksomheten har ikke oversikt over samtidig mengde lagret avfall

Avvik er manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

MILJØ CONTAINER AS må snarest rette opp avvik. Dere må sende Statsforvalteren en skriftlig tilbakemelding som viser hvordan avvik er rettet innen 15. juni 2025.



## Statsforvalteren har anmerkninger

Vi har følgende anmerkninger:

- Anmerkning 1: Virksomhetens ansatte har ikke fått tilstrekkelig opplæring om deklarerer av farlig avfall
- Anmerkning 2: Mottakskontrollen for rene masser er ikke god nok

Anmerkning er et forhold som vi mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke er manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

## Varsel om gebyr

Statsforvalteren varslar at MILJØ CONTAINER AS må betale et gebyr for tilsynet. På bakgrunn av forventet ressursbruk tar vi sikte på å vedta et gebyr på kr. 41 600. Dette tilsvarer sats 2 for tilsyn av inntil en dags varighet. Vedtaket vil bli gitt med hjemmel i forurensningsforskriften § 39-7.

Dere vil få et nytt brev med vedtak om gebyr.

Statsforvalteren er pålagt å ta gebyr for tilsyn på forurensningsområdet. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Vi viser til forurensningsforskriften kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

## Dere har anledning til å kommentere

Dere har anledning til å kommentere dette varselet. jf. forvaltningsloven § 16. Eventuelle kommentarer må sendes Statsforvalteren innen to uker etter at dette brevet er mottatt.

## Vi ber om tilbakemelding fra dere på epost

Vi ber om at dere sender all skriftlig tilbakemelding til sfrompost@statsforvalteren.no ved Kirsten Allred. Merk svaret med saksnummer 2025/4680 og tilsynsnummer 2025.026.I.SFRO.

## Del 2: Statsforvalterens vurdering og begrunnelse

### Avvik 1: Virksomheten skriver ikke avvik på alle feilsorteringer

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- Tillatelse av 22.04.2021 vilkår 3.2, 3.9 og 3.7.2.

### Beskrivelse av krav

Virksomheten skal registrere det som avvik dersom det kommer inn til anlegget avfallstyper som ikke er omfattet av tillatelsen, jf. vilkår 3.2. Avviksmeldingen skal meddeles kunde for å unngå at situasjonen gjentar seg, jf. vilkår 3.9.

Farlig avfall som kommer inn i restavfall grunnet feil fra kunden, skal registreres med mengde og type, og hvilke rutiner som iverksettes for å minimere feilleveransene, jf. vilkår 3.7.2.

### Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Miljø Container har frem til nå hatt et papirbasert system for å skrive avvik. Nytt elektronisk system er på plass, men ikke tatt i bruk (per 1. april 2025). På kontrolldagen kunne virksomheten fremvise avviksskjema for de siste 3-4 år. På spørsmål om det har blitt skrevet avvik på alt innkommende



avfall som ikke er omfattet av tillatelsen, svarte virksomheten at det kun blir skrevet avvik på mer omfattende forhold, f.eks. store mengder maling i containere for blandet næringsavfall.

## Avvik 2: Virksomhetens lagring av avfall er ikke i tråd med tillatelsen

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- Tillatelse av 22.04.2021 vilkår 3.5 og 3.7

### Beskrivelse av krav

Ifølge vilkår 3.5 skal alt avfall som kan forårsake avrenning eller flygeavfall lagres inne, eller i tette containere med lokk eller annen form for beskyttelse mot vær og vind.

I vilkår 3.2 stilles det krav om at containere knyttet til miljøstasjonen skal være låst etter virksomhetens åpningstid.

### Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

På kontroll dagen registrerte Statsforvalterens inspektører at det sto tre containere med ferdigvare på sørsiden av lagerhallen. Containerne inneholdt blandet næringsavfall og var uten lokk, nett eller tilsvarende. Sjøppel i skråningen nedenfor containerne (bilde 2) viser at avfall har blåst ut av containere, om ikke i forbindelse med akkurat disse containerne, så eventuelt tidligere.



Bilde 1 og 2: Sjøppel bak containere og i skråningen ned mot Nyåskaiv. 15

Miljøstasjonen består av containere for betong/takstein/fliser, stål, isolasjon, restavfall, gips, hvitt trevirke, impregnert trevirke og bølgepapp. Det er kun containeren for bølgepapp som er lukket, evt. kan låses.



### **Avvik 3: Deklareringen av farlig avfall er mangelfull, og virksomheten har ikke utarbeidet en skriftlig rutine for håndtering av farlig avfall**

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- Tillatelse av 22.04.2021 vilkår 3.7.2, forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) §§ 11-12 og 11-13.

#### **Beskrivelse av krav**

Farlig avfall fra virksomheter (dvs. registrerte foretak) skal være deklarerert før det tas imot, jf. avfallsforskriften § 11-13. Avfallet skal være deklarerert på avfallsprodusenten, dvs. på virksomheten hvor avfallet har oppstått, jf. avfallsforskriften § 11-12.

Farlig avfall fra privatkunder skal deklarerer på avfallsmottaket med tilleggskommentarer som opplyser om at det er fra privatpersoner, jf. vilkår 3.7.2.

Farlig avfall som kommer inn i restavfall grunnet feil fra kunden, skal deklarerer på avfallsmottaket som avfallsprodusent, med tilleggskommentar om at det dreier seg om avviksavfall.

#### **Observasjoner under tilsynet og vår vurdering**

Miljø Container skal ikke ta imot farlig avfall uten at det er deklarerert på avfallsprodusenten.

Av 37 deklarasjoner (i perioden januar 2023 – mars 2025) som står på Miljø Container som *avfallsprodusent*, framgår det av informasjon i feltet «Tilleggsopplysninger», at minst 23 av disse dreier seg om avfall som har oppstått i virksomheter som er registrerte foretak. Disse skulle ha vært registrert på det enkelte foretak, for de avfallstypene Miljø Container har tillatelse til å ta imot. Miljø Container er også registrert som avfallsprodusent for avfallstyper virksomheten ikke har tillatelse til å ta imot, som blybatterier, asbest og lysstoffrør.

Når det gjelder lysstoffrør spesielt, kan virksomheten kun ta imot lysrør som kommer inn til anlegget i armaturene. Slike lysrør, og annet farlig avfall virksomheten plukker ut fra avfall som Miljø Container kan ta imot, skal deklarerer på Miljø Container som *avfallsprodusent*. Dette avfallet oppstår som del av driften ved anlegget, men det skal gå fram av deklarasjonen at det dreier seg om avfall som er oppsamlet fra avvik. Miljø Container har tidligere gjort det på denne måten, men endret praksis en gang etter 2022.

Farlig avfall som leveres av privatpersoner, skal også registreres på Miljø Container som avfallsprodusent, men det skal fremgå av deklarasjonen hvor avfallet har oppstått, dvs. at det kommer fra privatpersoner. Denne typen avfall skal utelukkende dreie seg om de typene farlig avfall Miljø Container har tillatelse til å ta imot.

Miljø Container har ikke utarbeidet skriftlige rutiner som beskriver hvordan farlig avfall skal håndteres, inkludert hvordan avfallet skal deklarerer på hhv. Miljø Container som avfallsprodusent, avfallsmottak og eventuelt transportør. Rutinen skal sikre at virksomheten overholder kravene til håndtering av farlig avfall, som beskrevet i tillatelsen og i avfallsforskriften kapittel 11.

### **Avvik 4: Lagringsområdet mangler fast dekke**

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- Tillatelse av 22.04.2021 vilkår 3.4



### Beskrivelse av krav

Ifølge tillatelsen vilkår 3.4 skal det være fast dekke på trafikk- og lagerområder.

### Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Statsforvalteren befarte området som Miljø Container disponerer ifm. kontrollen.

Trafikkområdene har fast dekke, men lagringsområdet (for innkommende containere og mellomlagring av avfall) er kun gruslagt. Se bilde 2 og 3.

Området Miljø Container bruker i sørenden av tomte, til lagring av ferdigvare, og til tomme containere, var på kontrolldagen ikke i bruk pga. det skal sprenges og opparbeides arealer til nye virksomheter. Det stod tre containere lagret helt inn mot lagerhallen, området var ellers tomt. Tomme containere var lagret et sted Bertelsen & Garpestad AS disponerer.



Bilde 4: Mellomlagring av containere på grus



Bilde 3: Utklipp fra karttjenesten hos finn.no (2022). Rød markering viser områder uten fast dekke.

### Avvik 5: Virksomheten har ikke oversikt over samtidig mengde lagret avfall

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- Tillatelse av 22.04.2021 vilkår 3.1

### Beskrivelse av krav

Det er i tillatelsen satt rammer for samtidig mengde lagret avfall. Alle leveranser av avfall skal ved ankomst til anlegget registreres med opplysninger om vekt og avfallskategori.

### Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Miljø Container kunne på kontrolldagen ikke opplyse om hvor store mengder avfall som var lagret på anlegget.



## **Anmerkning 1: Virksomhetens ansatte har ikke fått tilstrekkelig opplæring om deklarerer av farlig avfall**

### **Observasjoner under tilsynet og vår vurdering**

Det er satt krav i tillatelsen om at personell som håndterer farlig avfall skal ha nødvendig kompetanse om avfall og farlig avfall for å sikre at avfallet blir håndtert på en riktig måte.

Med bakgrunn i opplysninger som fremkom på kontrolldagen vurderer Statsforvalteren det slik at personell ikke har fått tilstrekkelig opplæring i hvordan farlig avfall skal deklarerer.

Miljø Container har heller ikke utarbeidet skriftlige rutiner for håndtering av farlig avfall som personell kan bruke som veiledning.

## **Anmerkning 2: Mottakskontrollen av rene masser er ikke god nok**

### **Observasjoner under tilsynet og vår vurdering**

Det skal i henhold til vilkår 3.2 i tillatelsen være en visuell kontroll av avfallet Miljø Container mottar på anlegget. Dette kravet gjelder også for mottak av rene tungmasser.

Ifm. befarings sjekket Statsforvalterens kontrollører en container for oppbevaring av rene masser. Dette er masser som går til en tipp, og som skal være helt rene. Mottakskontrollen burde ha oppdaget at det var noe avfall, blant annet en blomsterpotte i plast, i de mottatte massene. Det er ikke tilstrekkelig at dette blir fanget opp, og eventuelt fjernet, på et senere tidspunkt.



## **Del 3: Informasjon om tilsynet**

### **Gjennomføring av tilsynet**

Tilsynet er gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Vår hjemmel til å føre tilsyn er forurensningsloven § 48. Rapporten gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av MILJØ CONTAINER AS sitt miljøarbeid eller miljøstatus.

Tilsynet er en del av Statsforvalterens risikobaserte tilsyn.

Fra Statsforvalteren deltok:

- Kirsten Allred
- Lotte Myrvang



- Sara Marie Dahl Vatne (observatør)

Kontaktperson hos MILJØ CONTAINER AS:

- Raymond Reime

### **Anlegg kontrollert**

Følgende anlegg tilhørende MILJØ CONTAINER AS ble kontrollert under tilsynet:

- Nyåskaiveien 5B, Egersund

### **Tema kontrollert**

Følgende tema ble kontrollert:

- Mottakskontroll
- Lagring og viderelevering av avfall
- Internkontroll

### **Regelverk**

Tilsynet omfattet følgende regelverk:

- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse gitt 22.04.2021 (2021.0326.T)

### **Fremlagt dokumentasjon**

Fremlagt dokumentasjon som ble benyttet for å verifisere faktiske forhold under tilsynet:

- Sortering i mottakshall (dok.id: 04-004, sist rev. 18.09.2024)

## **Del 4: Annen informasjon**

### **Andre forhold**

#### **Avstenging av anlegget**

Ifølge vilkår 2.7 i tillatelsen skal det være en operativ bom ved anleggets innkjøring. Denne skal være lukket og låst utenom anleggets driftstid og ellers dersom det ikke er ansatte på anlegget.

Ifm. Statsforvalterens befaring av anlegget, ble det oppdaget at hengelåsen som bommen låses med, var gått i stykker. Forholdet var ikke registrert som avvik, eller på annen måte meldt inn. Virksomheten opplyste på kontrolldagen at hengelåsen ville bli erstattet med en ny, innen arbeidsdagens slutt.

#### **Rapportering av kreosotimpregnert trevirke (avfallsstoffnummer 7154)**

Miljø Container har tatt imot kreosotimpregnert trevirke, som er en av de typene farlig avfall virksomheten kan ta imot. Denne fraksjonen har imidlertid ikke blitt rapportert ifm. egenkontrollrapporten, fordi avfallsaktør i neste ledd har sagt at det ved levering ikke er nødvendig å holde de ulike isolerglasstypene atskilt.

Statsforvalteren gjør oppmerksom på at alle typer farlig avfall (avfallsstoffnumre) virksomheten tar imot som avfallsmottak, må rapporteres individuelt ifm. egenkontrollrapporteringen.



### **Dere har anledning til å kommentere rapporten**

Dere har anledning til å kommentere på faktiske feil i denne rapporten. Eventuelle kommentarer må sendes Statsforvalteren innen to uker etter at rapporten er mottatt.

### **Rapporten vil være offentlig tilgjengelig**

Denne rapporten er tilgjengelig for offentligheten via Statsforvalterens postjournal på einnsyn.no, i tråd med offentlighetsloven.

Med hilsen

Kirsten Redmond Kristiansen (e.f.)  
fagleder forurensing

Kirsten Allred  
senioringeniør

*Dokumentet er elektronisk godkjent*

Kopi til:

Eigersund kommune

Postboks 580

4379

Egersund