



NORSK GJENVINNING AS AVD HAUGESUND
Storesundveien 141
4260 TORVASTAD

Kontakt saksbehandler
Sissel Berntsen, 51568820

Inspeksjonsrapport 2025.028.I.SFRO-tilsyn 2025 - Karmøy - Norsk Gjenvinning avd Haugesund - frekvensbasert kontroll

Denne rapporten omhandler forhold som ble avdekket under tilsyn hos NORSK GJENVINNING AS AVD HAUGESUND (virksomhetsnummer: 992 627 654) den 27.03.2025.

Rapporten består av følgende deler:

- Del 1: Resultatet av tilsynet og frister
- Del 2: Statsforvalterens vurdering og begrunnelse
- Del 3: Informasjon om tilsynet
- Del 4: Annen informasjon

Statsforvalteren mottok kommentar til inspeksjonsrapport av 11.04.2025. Denne rapporten er endelig versjon.

Del 1: Resultatet av tilsynet og frister

Denne delen gir en oversikt over resultatet av tilsynet og hva dere må gjøre til gitte frister. Nærmere beskrivelse er gitt i del 2.

Statsforvalteren avdekket avvik som dere må rette snarest

Statsforvalteren avdekket følgende avvik under tilsynet:

- Avvik 1: Virksomhetens mottakskontroll har mangler
- Avvik 2: Virksomhetens lagring av avfall er mangelfull

Avvik er manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

NORSK GJENVINNING AS AVD HAUGESUND må snarest rette opp avvik. Statsforvalteren mottok en skriftlig tilbakemelding 12.05.2025 som viser hvordan avvik er rettet. Tilbakemeldingen ble mottatt innen den opprinnelige fristen 01.07.2025. Dere vil motta et eget brev med oppfølging av tilbakemeldingen.



Statsforvalteren har anmerkninger

Vi har følgende anmerkninger:

- Anmerkning 1: Virksomhetens mottakskontroll av betong, rene masser og asfalt uten tjære kan forbedres
- Virksomhetens uteområde er preget av forsøpling

Anmerkning er et forhold som vi mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke er manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Dere vil bli pålagt å betale et gebyr

Statsforvalteren opplyser om at Norsk Gjenvinning AS avd Haugesund må betale et gebyr for tilsynet. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Vi viser til forurensningsforskriften kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Dere vil bli varslet om gebyrsats før saken avsluttes.

Dere har anledning til å kommentere

Dere har anledning til å kommentere dette varselet. jf. forvaltningsloven § 16. Eventuelle kommentarer må sendes Statsforvalteren innen to uker etter at dette brevet er mottatt.

Vi ber om tilbakemelding fra dere på epost

Vi ber om at dere sender all skriftlig tilbakemelding til sfropost@statsforvalteren.no ved Sissel Berntsen. Merk svaret med saksnummer 2025/4912 og tilsynsnummer 2025.028.I.SFRO.

Del 2: Statsforvalterens vurdering og begrunnelse

Avvik 1: Virksomhetens mottakskontroll har mangler

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- Virksomhetens tillatelse etter forurensningsloven, 2018.0636.T, punkt 3.3.3 Mottakskontroll

Beskrivelse av krav

Anlegget skal ha tilstrekkelige rutiner for mottakskontroll for å sørge for at avfall som det ikke er tillatt å ta imot, jf. vilkår 1.2, som kommer inn til anlegget, skal tas ut.

Det skal tas stikkprøve av ca. hvert 20. lass av mottak av rent betongavfall og rene masser som dokumentasjon på at egenerklæringen fra avfallsleverandør er korrekt.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Virksomhetens mottakskontroll består av visuell kontroll under lossing av alle leveranser som ankommer anlegget. Virksomheten tar ikke egne stikkprøver av ca. hvert 20. lass av mottak av rent betongavfall og rene masser. Med stikkprøver menes at avfallet skal være undersøkt (kjemisk analyse) for innhold av relevante forurensende stoffer. Denne delen av mottakskontrollen skal være en verifikasjon på at opplysningene i egenerklæringen stemmer overens med avfallet som mottas.

Det at virksomheten utfører visuell kontroll av hvert mottak av rent betongavfall og rene masser unntas ikke kravet om stikkprøver av ca. hvert 20. lass. Da Norsk Gjenvinning avd Haugesund ikke tar stikkprøver av denne avfallsfraksjonen kan de følgelig ikke dokumentere hvorvidt dette er rent



betongavfall og rene masser i forhold til opplysningene oppgitt i egenerklæringen fra avfallsleverandør.

Avvik 2: Virksomhetens lagring av avfall er mangelfull

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- Virksomhetens tillatelse etter forurensningsloven, 2018.0636.T, punkt 3.3.6 Lagring av avfall

Beskrivelse av krav

Tørre fraksjoner som trevirke, metall, rene masser av jord, stein og grus, betong, takstein og asfalt uten tjære kan lagres utendørs uten lokk. Andre fraksjoner som lagres utendørs må være i lukket container, containere med lokk eller annen form for beskyttelse mot vær og vind.

Dersom betong, rene masser eller asfalt lagres ute skal dette gjøres på en slik måte at det ikke er fare for avrenning fra massene og at det ikke virker skjemmende på omgivelsene.

Mottak og mellomlagring av EE-avfall skal skje innendørs.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Under befaring på anlegget ble det observert to containere med avfallsfraksjoner med henholdsvis restavfall og gulvbelegg, se figur 1 og figur 2. Det ene luken i container for restavfall var åpen, og gulvbelegg lagres i åpen container.



Figur 1. Lokk i container med restavfall er ikke lukket.



Figur 2. Åpen container med utsortert gulvbelegg.

Kun tørre fraksjoner som trevirke, metall, rene masser av jord, stein og grus, betong, takstein og asfalt uten tjære kan lagres utendørs uten lokk.



Virksomheten lagrer ikke restavfall og gulvbelegg i lukket container, container med lokk eller annen form for beskyttelse mot vær og vind.

Virksomheten mellomlagrer EE-avfall utendørs. Lagring av EE-avfall utendørs (avrenning fra bunnen av container) kan føre til fare for forurensning og forringelse av EE-avfallet slik at muligheten for materialgjenvinning kan bli redusert, se figur 3.



Figur 3 Utendørs lagring av EE-avfall.

Mottak og mellomlagring av EE-avfall på anlegget til Norsk Gjenvinning AS avd. Haugesund skal skje innendørs.

Videre ble det under befaringsavdekking avdekket rester av knust tegl, takstein og fliser utenfor en container i nærheten av en overvannskum, se figur 4.



Figur 4 Knust tegl, takstein og fliser i nærheten av overvannskum.

Slike forhold, beskrevet over, gir fare for avrenning av masser til miljøet. Virksomhetens representant opplyste at dette forhold oppsto på grunn av omlasting av avfallet.

Statsforvalteren vil påpeke at håndtering av avfall, mottak og sortering, i henhold til tillatelsen skal skje innendørs.

Anmerkning 1: Virksomhetens mottakskontroll av betong, rene masser og asfalt uten tjære kan forbedres

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Norsk Gjenvinning AS avd Haugesund har nylig, det vil si i 2025, innført praksis med egenerklæring fra tiltakshaver ved levering av masser. Statsforvalteren har mottatt kopi av seks (6) slike skjema. Noen av skjemaene er mangelfulle i forhold til informasjon som skal gi kort beskrivelse av massene og hvor de kommer fra. Alle tre skjemaene datert 18/2-25 mangler denne informasjonen. Slik informasjon er nødvendig for å sikre en bedre mottakskontroll, slik at Norsk Gjenvinning avd. Haugesund kun kan ta imot betong, rene masser og asfalt uten tjære.

Anmerkning 2: Virksomhetens område er preget av forsøpling

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Under befaring observerte Statsforvalteren mye plast på uteområdene både på østlig del av bygget mot sjø, og vestlig del. Virksomheten har gjort tiltak med å sette opp et gjerde med netting på østlig del av eiendommen som fanger opp avfall på avveie. Til tross for dette tiltaket ble det observert avfall som plastfragmenter og isopor på utsiden av gjerdet og mot sjø, se figur 5. På baksiden av bygget (mot vest) ble det observert mye plast på avveie i nærliggende område, se figur 6.



Figur 5 Avfall på avveie utenfor gjerdet.



Figur 6 Forsøpling av nærområdet.

Forsøpling, og særlig plast, er et stort miljøproblem, og det er viktig at alle tar ansvar. Plasten vil med tiden brytes ned til mikroplast av vind og vær, og bli spredd til jord eller havet med overvannet. Virksomheten bør derfor skjerpe sine rutiner med å plukke søppel på uteområdet.

Del 3: Informasjon om tilsynet

Gjennomføring av tilsynet

Tilsynet er gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Vår hjemmel til å føre tilsyn er forurensningsloven § 48. Rapporten gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av NORSK GJENVINNING AS AVD HAUGESUND sitt miljøarbeid eller miljøstatus.

Tilsynet er en del av Statsforvalterens risikobaserte tilsyn.

Fra Statsforvalteren deltok:

- Sissel Berntsen
- Kirsten Allred
- Erik Gisle Dirdal (observatør)

Kontaktperson hos NORSK GJENVINNING AS AVD HAUGESUND:

- Ernst Vikingstad

Anlegg kontrollert

Følgende anlegg tilhørende NORSK GJENVINNING AS AVD HAUGESUND ble kontrollert under tilsynet:

- Norsk Gjenvinning AS avd Haugesund, Storesundveien 141, 4260 Torvastad



Tema kontrollert

Følgende tema ble kontrollert:

- Mottakskontroll
- Viderelevering
- Håndtering og lagring av avfall

Regelverk

Tilsynet omfattet følgende regelverk:

- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven, Norsk Gjenvinning AS avd Haugesund, 2018.0636.T, gitt 19.10.2018
- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

Fremlagt dokumentasjon

Fremlagt dokumentasjon som ble benyttet for å verifisere faktiske forhold under tilsynet:

- Egenerklæring fra tiltakshaver ved levering av masser, fra 2025 (6 eksemplarer).
- Eksempel på tilbud til kunder med link til generelle vilkår og annen veiledning
- Vektregistrering av masser avfallsstoffnummer 1601 for 2024, uttrekk fra SAP.
- Driftsinstruks for Norsk Gjenvinning AS, Haugesund, dok.nr 100.0386, utgave nr. 2, godkjent 01.10.2018. Oppdatert 06.02.2023.

Del 4: Annen informasjon

Andre forhold

Utslipp til vann

Utslipp til vann var ikke et tema for kontrollen, men Statsforvalteren vil påpeke viktigheten av at overflatevann fra bedriftens utearealer skal ha avrenning til sandfang før det slippes til sjø. Under oppsummeringen av kontrollen kom det frem fra virksomheten at de tømmer sandfangene regelmessig og at dette avfallet blir levert til Miljøservice Vest.

Avfall i masser

Ifølge virksomhetens representant har det vært utført vedlikehold av et eksisterende kjørbart område på baksiden av kontor/vektkontrollrommet. Massene som er fjernet og lagret i nærheten inneholder avfall (fliser, isopor, plast, trevirke, glassfiber, murstein og malt betong), se figur 7 og figur 8. Virksomhetens representant opplyste at massene ikke tilhører Norsk Gjenvinning.



Figur 7 og 8 Utgravde masser i forbindelse med planering.

Ved et eventuelt terrenginngrep, som eksempelvis planering, er kommunen forurensningsmyndighet for kapittel 2; Opprydning i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider i forurensningsforskriften.

Dere har anledning til å kommentere rapporten

Dere har anledning til å kommentere på faktiske feil i denne rapporten. Eventuelle kommentarer må sendes Statsforvalteren innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Rapporten vil være offentlig tilgjengelig

Denne rapporten er tilgjengelig for offentligheten via Statsforvalterens postjournal på einnsyn.no, i tråd med offentlighetsloven.

Med hilsen

Kirsten Redmond Kristiansen (e.f.)
fagleder forurensing

Sissel Berntsen
seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent

Kopi til:

Karmøy kommune
MARINE ALUMINIUM INDUSTRIER AS

Postboks 167
Postboks 79

4291 KOPERVIK
5501 HAUGESUND