



NOVA SEA AS AVD INDUSTRI
Postboks 34
8764 LOVUND

Saksbehandler, innvalgstelefon
Ingrid Austerheim, +4775531691

Rapport etter tilsyn - Nova Sea AS avd. Industri - slakteri Lovund - Lurøy

Denne rapporten omhandler forhold som ble avdekket under tilsyn hos NOVA SEA AS AVD INDUSTRI (virksomhetsnummer: 974165716) den 8. oktober 2025.

Rapporten består av følgende deler:

- Del 1: Resultatet av tilsynet og frister
- Del 2: Statsforvalterens vurdering og begrunnelse
- Del 3: Informasjon om tilsynet
- Del 4: Annen informasjon

Del 1: Resultatet av tilsynet og frister

Denne delen gir en oversikt over resultatet av tilsynet og hva dere må gjøre til gitte frister. Nærmere beskrivelse er gitt i del 2.

Statsforvalteren avdekket avvik som dere må rette snarest

Statsforvalteren avdekket følgende avvik under tilsynet:

- Avvik 1: Virksomhetens måleprogram for utslipp til vann har mangler.
- Avvik 2: Virksomhetens tank for lagring av maursyre mangler merking, og virksomheten har manglende rutiner, miljørisikovurdering og beredskap knyttet til tanklagringen.
- Avvik 3. Enkelte typer farlig avfall er ikke merket.

Avvik er manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

NOVA SEA AS AVD INDUSTRI må snarest rette opp avvik. Dere må sende Statsforvalteren en skriftlig tilbakemelding som viser hvordan avvik er rettet innen 1. februar 2026.

Statsforvalteren har anmerkninger

Vi har følgende anmerkninger:

- Anmerkning 1. Virksomheten bør gjøre tiltak for å hindre at produktspill fra gulv havner i prosessavløpsvannet.

Anmerkning er et forhold som vi mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke er manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Dere må betale gebyr

NOVA SEA AS AVD INDUSTRI må betale et gebyr på 41 600 kr for tilsynet.



Vi ber om tilbakemelding fra dere på e-post

Vi ber om at dere sender all skriftlig tilbakemelding til sfnopost@statsforvalteren.no ved Ingrid Austerheim. Merk svaret med saksnummer 2005/5262.

Del 2: Statsforvalterens vurdering og begrunnelse

Avvik 1. Virksomhetens måleprogram for utslipp til vann har mangler.

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- Tillatelsen (sist endret 06.02.2025), vilkår 3.1.
- Forurensningsforskriften §§ 36A-16 og 36A-17.

Beskrivelse av krav

Midlingstid og registrering av temperatur og vannmengde

I tillatelsens vilkår 3.1 er det satt utslippsgrenser for utslipp til vann for KOF, total-nitrogen, total-fosfor og suspendert stoff. Utslippsgrensene gjelder ved en midlingstid på ett døgn. Videre er det stilt vilkår om at temperatur og vannmengde skal registreres i forbindelse med uttak av prøver.

Vurdering av usikkerhet i målingene

I henhold til forurensningsforskriften § 36A-16 skal den driftsansvarlige kvalitetssikre målinger, måleutstyr og metoder slik at de gir representative tall for virksomhetens faktiske utslipp. Dette innebærer blant annet at den driftsansvarlige skal vurdere usikkerheten ved alle trinnene i målingene og velge løsninger som reduserer den totale usikkerheten til et akseptabelt nivå. Videre, i henhold til § 36A-17, skal den ansvarlige ha et program for utslippskontroll som redegjør for utslippskontrollen og kvalitetssikringen. Programmet skal holdes oppdatert og inngå i virksomhetenes internkontroll.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

I forbindelse med gjennomgang av virksomhetens måleprogram ble vi oppmerksomme på at målinger av utslipp til vann blir gjennomført som blandepøver over 3 døgn. Virksomheten opplyste at midlingstiden på 3 døgn tidligere var avklart med Statsforvalteren, og at de ikke hadde merket seg at kravet til midlingstid ble endret da tillatelsen ble oppdatert i februar 2025.

Videre har ikke virksomheten registrert temperatur og vannmengde på prosessavløpsvannet ved prøvetaking slik tillatelsen krever. Dette er heller ikke beskrevet i virksomhetens måleprogram.

Virksomheten opplyste at de har gjort konkrete tiltak for å redusere usikkerheten i prøvetaking og målinger av utslipp til vann, men disse er ikke beskrevet i virksomhetens internkontroll. Videre har ikke virksomheten vurdert usikkerheten i alle trinnene i målingene.

Bedriften skal vurdere usikkerheten ved de forskjellige trinnene i målingene, betydningen av disse usikkerhetsbidragene og i hvilken grad dere kan føre til at utslippene bedriften rapporterer inn avviker fra de faktiske utslippene. Deretter må dere vurdere om det er behov for endringer i målingene for å redusere usikkerheten. En slik vurdering må omfatte utslippets betydning for miljøet, hva som er praktisk gjennomførbart og de økte kostnadene ved å redusere usikkerheten ytterligere.

Avvik 2. Virksomhetens tank for lagring av maursyre mangler merking, og virksomheten har manglende rutiner, miljørisikovurdering og beredskap knyttet til tanklagringen.

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- Forurensningsforskriften §§ 18-4, 18-5, 18-6 d. e. f. og g., 18-7 og 18-8
- Internkontrollforskriften § 5 andre ledd nr. 6 og 7 og § 6 andre ledd



Beskrivelse av krav

Forurensningsforskriften kap. 18. *Tanklagring av farlige kjemikalier og farlig avfall* gjelder for eiere og operatører som blant annet lagrer farlige kjemikalier på tanker over 2 m³. Nova Sea har en tank for lagring av maursyre på 30 m³, som er omfattet av forskriften.

Miljørisiko

Forurensningsforskriften § 18-4 krever at den ansvarlige for lagringen og tilknyttede aktiviteter skal sørge for at miljørisikoen forbundet med lagringen vurderes. Miljørisikoanalysen skal omfatte alle forhold ved tanklagringen som kan medføre fare for forurensning til vann, grunn og luft. Miljørisikoen skal også omfatte en vurdering av sårbarheten til miljøet som kan bli berørt. Videre skal det settes akseptkriterier for hva som er forsvarlig miljørisiko, og avdekket miljørisiko skal vurderes opp mot akseptkriteriene.

Rutiner og forebyggende tiltak

I henhold til § 18-5 skal den ansvarlige for lagringen sørge for å etablere og vedlikeholde de risikoreduserende tiltak som er nødvendig for å holde miljørisikoen innenfor de fastlagte kriteriene.

I henhold til § 18-6 d. skal tankanlegget og tekniske barrierer ha tilfredsstillende tilstand, og det skal etableres et forebyggende vedlikeholdsprogram for utstyr som kan påvirke faren for forurensning.

§ 18-6 e. krever at den driftsansvarlige skal sørge for å etablere nødvendige rutiner og prosedyrer for å hindre forurensning ved normal drift. Det skal påses at rutinene følges. Videre, i henhold til § 18-6 f, skal det etableres rutiner og tekniske overvåkingssystemer som er nødvendige for å oppdage fare for eller inntrådt forurensning. Rutinene og overvåkingssystemene skal omfatte aktiviteter som lasting, lossing, overfylling og andre aktiviteter tilknyttet tankene.

I henhold til § 18-8 skal den ansvarlige for tanklagringen til enhver tid kunne dokumentere at kravene i forurensningsforskriften kap. 18 er oppfylt.

Beredskap

Forurensningsforskriften § 18-7 krever at det på bakgrunn av miljørisikovurderingen og de forebyggende tiltakene, skal utarbeides en analyse av beredskapsbehovet.

På bakgrunn av beredskapsanalysen, skal den ansvarlige etablere og vedlikeholde en nødvendig beredskap mot akutt forurensning. Beredskapen skal være tilpasset den miljørisikoen som virksomheten til enhver tid representerer. Beredskapsplanen skal gi en beskrivelse av beredskapen, herunder organisering, innsatsplaner, personell og deres kompetanse, opplæring samt type og mengde materiell. Bedriftens beredskap skal utprøves/testes minst en gang hvert år.

Merking

Forurensningsforskriften § 18-6 g. krever at tanker og rør skal merkes med innhold og annen relevant informasjon på godt synlige steder. Merkingen skal tydelig og lett forståelig for både personell som arbeider i bedriften og for eksternt beredskapspersonell.

Krav i internkontrollforskriften og samordning av interkontroll

Internkontrollforskriften § 5 annet ledd nr. 6 krever at virksomheten kartlegger farer og problemer og på denne bakgrunn vurderer risiko, samt utarbeider tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene. Videre i henhold til nr. 7, skal virksomheten iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i lovgivningen. Internkontrollforskriften § 5 andre ledd nr. 6 og 7 må dokumenteres skriftlig i internkontrollen.

I internkontrollforskriften § 6 andre ledd heter det at når en virksomhet som oppdragsgiver engasjerer oppdragstakere e.l. til å utføre oppgaver på virksomhetens eget område eller anlegg, skal oppdragstakers internkontroll så vidt mulig legges til grunn for de aktiviteter som omfattes av oppdraget. Reglene



innebærer at den som er ansvarlig for virksomheten må undersøke om oppdragstaker har tilfredsstillende internkontroll.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Miljørisiko og beredskap

Virksomheten har en tank på 30 m³ for lagring av maursyre. Virksomheten har også flere større tanker for lagring av ensilasje. Virksomheten har gjort en generell miljørisikovurdering for ensilasjetankene, men har ikke vurdert miljørisiko ved lagring av maursyre på tank.

Maursyretanken er omfattet av forurensningsforskriften kap. 18, som setter krav til at miljørisikoanalysen må beskrive volum, type farlig avfall eller kjemikalie og hvordan et utslipp eventuelt kan spres til miljøet. Videre skal miljøets sårbarhet overfor den aktuelle forurensningen vurderes. Det må vurderes om deler av det ytre miljø (vann, grunn eller luft) som kan bli berørt av forurensningen, også kan ta skade av forurensningen (sårbarhet). Miljørisikoanalysen må ta hensyn til de naturtyper som kan bli berørt og dets verdi. Miljødirektoratets veileder¹ til tankforskriften gir mer utfyllende informasjon om dette.

Virksomheten kunne heller ikke vise til at de har gjort en analyse av beredskapsbehovet for tanklagringen av maursyre. Virksomheten har overordnede beredskapsplaner og øvelser for akutt forurensning i sjø og akutt forurensning i ventemerde, men utslipp fra maursyretanken inngår ikke disse.

Rutiner og forebyggende tiltak

Under tilsynet kunne ikke virksomheten vise fram noen skriftlige rutiner for drift, tilstandskontroll, inspeksjoner/sjekker og forebyggende vedlikehold av maursyretanken. Virksomheten opplyste at de ukentlig sjekker og drenerer ut regnvann fra tankens oppsamlingsarrangement, men at rutinen ikke er gjort skriftlig. Utenom dette hadde ikke virksomheten noen rutiner tilknyttet maursyretanken.

Forskriften krever at tanken og tilhørende utstyr skal ha tilfredsstillende tilstand. Dette forutsetter at virksomheten kjenner anleggets tilstand, og har rutiner for kontroll, inspeksjoner og sjekk av tank med tilknyttetutstyr som kan medføre fare for forurensning. Videre må virksomheten ha et program for forebyggende vedlikehold og driftsrutiner for tanken. Tankforskriften krever at den ansvarlige for tankelagringen til enhver tid kan dokumentere at kravene i forskriften er overholdt. Dette betyr at rutine og vedlikeholdsprogrammet må inngå i virksomhetens skriftlige internkontroll.

Under tilsynet ble det opplyst at påfylling av tanken utføres av ekstern aktør. I de tilfeller der virksomheten engasjerer oppdragstakere for å utføre oppgaver på anlegget, skal ansvarsforhold i forhold til internkontroll være tydelig fordelt. Det er Nova Sea som er ansvarlig for å sørge for tilstrekkelig internkontroll relatert til tanklagringen. Virksomheten hadde under tilsynet ingen skriftlige driftsrutiner, og heller ikke en samordning av internkontrollen med ekstern aktør.

Merking

Ringmuren rundt maursyretanken er merket med «syreskade», men det er ikke merket med hvilket stoff tanken inneholder. Kravet i § 18-g. er at tanker og rør skal merkes med innhold og annen relevant informasjon på godt synlige steder. Videre er det i Miljødirektoratets veileder til tankforskriften, beskrevet at merking av rør og tanker skal gjøres i henhold til CLP-forskriften.

Relevant informasjon på merking av rør og tanker er stoffets navn, eventuelle faresymboler, flytretning (i rør), temperatur og overtrykk. Merkingen skal tåle fysiske og klimatiske påvirkninger. Dere bør også være oppmerksomme på mer spesifikke merkekrav i arbeidsplassforskriften (Arbeidstilsynet) og forskrift om farlige stoffer (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap).

¹ [Veileder: Veiledning til tankforskriften - miljodirektoratet.no](https://www.miljodirektoratet.no/veileder-til-tankforskriften)



Avvik 3. Enkelte typer farlig avfall er ikke merket.

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- Forurensningsforskriften § 36A-14 andre ledd nr. b.

Beskrivelse av krav

Lagret avfall skal i henhold til avfallsforskriften § 36A-14 være merket slik at det fremgår hva som er lagret.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Under tilsynet observerte vi at enkelte typer farlig avfall lagret i miljøkonteineren manglet merking. Enkelte avfallstyper var i tillegg feilmerket, ved at merking på vegg i konteineren ikke stemte overens med det farlige avfallet som var lagret ved merkingen.

Anmerkning 1. Virksomheten bør gjøre tiltak for å hindre at produktspill fra gulv havner i prosessavløpsvannet.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Under befaringen av anlegget ble vi oppmerksomme på at det lå avskjær på gulvet i enkelte deler av produksjonslinjen. Det ble forklart at alt som havner på gulvet (utenom hel fisk og fileter) følger strømmen til avløpsanlegget og blir filtrert ut i renseanlegget. Dette begrunnes i risiko for at smitte og urenheter kan havne i produksjonslinjen ved håndtering av materialer som har havnet på gulv.

Det ble opplyst at det er gjort tiltak for å begrense mengden som havner på gulv, ved blant annet å montere spillbrett som samler opp avskjær under deler av produksjonen. Dette er tiltak som er gjort etter at virksomheten fikk samme anmerkning ved revisjon i 2022. Dette har redusert mengden som havner i avløpet, men virksomheten anerkjenner at dette fortsatt er et problem. Det framkom også at større biter avskjær kan skape problemer med avløps- og renseanlegget, og har ført til økt vedlikehold. Videre medfører produktspillet økt organisk innhold i prosessavløpsvannet fra bedriften.

Med hensyn til hygiene forstår vi at det kan være problematisk å samle opp produkter som har havnet på gulvet mens det er produksjon. Fra et forurensningsmessig synspunkt, vurderer vi likevel at virksomheten bør se om mengden produktspill som havner i avløpet kan reduseres ytterligere.

Vedtak om gebyr

Statsforvalteren vedtar at NOVA SEA AS AVD INDUSTRI må betale et gebyr på kr. 41 600 for tilsynet. Dette tilsvarer sats 2 for tilsyn av inntil en dags varighet og er gitt på bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk. Vedtaket er gitt med hjemmel i forurensningsforskriften § 39-7.

Dere vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen.

Statsforvalteren er pålagt å ta gebyr for tilsyn på forurensningsområdet. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Vi viser til varsel om gebyr av 30.09.2025 og til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Dere har rett til å klage

Dere har rett til å klage på vedtaket om gebyr. Retten til å klage er gitt i forvaltningsloven kap. VI. En klage bør være skriftlig begrunnet og må sendes til Statsforvalteren innen tre uker etter at dere mottok dette brevet. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsatt ovenfor må betales inn. Dersom vi tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.



Del 3: Informasjon om tilsynet

Gjennomføring av tilsynet

Tilsynet er gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Vår hjemmel til å føre tilsyn er forurensningsloven § 48. Rapporten gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av NOVA SEA AS AVD INDUSTRI sitt miljøarbeid eller miljøstatus.

Tilsynet er en del av Statsforvalterens risikobaserte tilsyn.

Fra Statsforvalteren deltok:

- Ingrid Austerheim
- Camilla Risa Haugstad

Kontaktperson hos NOVA SEA AS AVD INDUSTRI:

- Brynjulf Kristensen

Anlegg kontrollert

Følgende anlegg tilhørende NOVA SEA AS AVD INDUSTRI ble kontrollert under tilsynet:

- Nova Sea AS avd. Industri – slakteri Lovund

Tema kontrollert

Følgende tema ble kontrollert:

- Internkontroll
- Avfall
- Utslipp til vann
- Tanklagring

Regelverk

Tilsynet omfattet følgende regelverk:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om begrenning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Nova Sea AS avd. Industri (tillatelse) sist endret 06.02.2025

Fremlagt dokumentasjon

Fremlagt dokumentasjon som ble benyttet for å verifisere faktiske forhold under tilsynet:

- Rutiner for utslippskontroll og vedlikehold
- Miljørisikovurderinger
- Avvik ytre miljø

Del 4: Annen informasjon

Andre forhold

Forurensningsforskriften kap. 36A Generell krav til forurensende virksomhet

Under tilsynet orienterte vi om forurensningsforskriften kapittel 36A med generelle krav til forurensende virksomhet, og det ble under tilsynet avdekket enkelte avvik fra forskriften. De nye kravene er overlappende med vilkår stilt i eksisterende tillatelse. Det kravet i forskrift eller tillatelse som har mest



restriktiv ordlyd, er gjeldende. Det ble ikke gjort en fullstendig gjennomgang av forskriftens krav eller kontroll av om virksomheten oppfyller alle krav. Virksomheten bør snarest skaffe seg oversikt over kapittel 36A, og sørge for nødvendige tiltak for å sikre etterlevelse av forskriften.

Dere har anledning til å kommentere rapporten

Dere har anledning til å kommentere på faktiske feil i denne rapporten. Eventuelle kommentarer må sendes Statsforvalteren innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Rapporten vil være offentlig tilgjengelig

Denne rapporten er tilgjengelig for offentligheten via Statsforvalterens postjournal på einnsyn.no, i tråd med offentlighetsloven.

Med hilsen

Tilde Nygård (e.f.)
seksjonsleder

Ingrid Austerheim
overingeniør

Dokumentet er elektronisk godkjent

Kopi til:
LURØY KOMMUNE

Onøyveien 14

8766

LURØY