



REMIDT IKS AVD ORKDAL
Postboks 94
7301 ORKANGER

Saksbehandler, innvalgstelefon
Hanna Sofie Skåland Thorvaldsen, 73199294

Rapport etter tilsyn 02.12.2025 - varsel om vedtak - Orkanger gjenvinningsstasjon - ReMidt IKS - Orkland

Denne rapporten omhandler forhold som ble avdekket under tilsyn 2. desember hos ReMidt IKS avd Orkdal (virksomhetsnummer: 975 943 550).

Rapporten består av følgende deler:

- Del 1: Resultatet av tilsynet
- Del 2: Statsforvalterens vurdering og begrunnelse
- Del 3: Informasjon om tilsynet
- Del 4: Annen informasjon

Del 1: Resultatet av tilsynet

Denne delen gir en oversikt over resultatet av tilsynet og hva dere må gjøre til gitte frister. Nærmere beskrivelse er gitt i del 2.

Statsforvalteren avdekket avvik som dere må rette snarest

Statsforvalteren avdekket følgende avvik under tilsynet:

- Avvik 1: Virksomhetens journal kan ikke brukes til å dokumentere at tillatelsens ramme for samtidig lagring av farlig avfall overholdes
- Avvik 2: Virksomheten har hatt overutslipp fra oljeutskilleren i flere år uten at tilstrekkelige tiltak er satt inn
- Avvik 3: Virksomheten har ikke risikovurdert alle hendelser med betydning for ytre miljø
- Avvik 4: Isolerglassvinduer og gulvbelegg som kan være farlig avfall, lagres utendørs uten tak
- Avvik 5: Virksomheten har ikke oversikt over om overvann fra anlegget medfører fare eller ulempe for miljøet

Avvik er manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.



ReMidt IKS avd Orkdal må snarest rette opp avvik. Dere må sende Statsforvalteren en skriftlig tilbakemelding som viser hvordan avvik er rettet innen **20. februar 2026**.

Statsforvalteren påpeker anmerkninger

Vi har følgende anmerkninger:

- Anmerking 1: Virksomheten har ikke dokumentasjon på at oljeutskillerne på anlegget er dimensjonert for vannmengdene som faktisk blir tilført
- Anmerking 2: Åpningstidene for publikum på gjenvinningsstasjonen stemmer ikke med tillatelsen

Anmerking er et forhold som vi mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke er manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Dere kan bli pålagt å gjennomføre vedtak

Statsforvalteren varsler at ReMidt IKS avd Orkdal kan bli pålagt å gjennomføre følgende:

- Varsel om vedtak 1: Sende inn opplysninger til revidering av tillatelsen

Dere vil bli pålagt å betale et gebyr

Statsforvalteren varsler at ReMidt IKS avd Orkdal må betale et gebyr på 41 600 kr for tilsynet.

Vi ber om tilbakemelding fra dere på epost

Vi ber om at dere sender all skriftlig tilbakemelding til sftlpost@statsforvalteren.no. Merk svaret med saksnummer 2018/7814.

Del 2: Statsforvalterens vurdering og begrunnelse

Avvik 1: Virksomhetens journal kan ikke brukes til å dokumentere at tillatelsens ramme for samtidig lagring av farlig avfall overholdes

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- Tillatelsen av 16.01.2015, sist oppdatert 06.12.2024, vilkår 2.6 og 3.4

Beskrivelse av krav

Virksomheten skal føre journal for farlig avfallsvirksomheten. Journalen skal omfatte alle nødvendige opplysninger for mottak, lagring, behandling og viderelevering av farlig avfall. Opplysninger om mengde farlig avfall, typer farlig avfall, deklarasjonsnummer og avfallets opprinnelse skal journalføres. Journalen skal være lett tilgjengelig ved inspeksjon.

Virksomheten skal ha en internkontroll som sikrer og dokumenterer at bedriften overholder krav i tillatelsen og annet regelverk.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Operatørene på gjenvinningsstasjonen registrerer mengdene farlig avfall som har kommet inn på anlegget i en lagerlogg/journal hver dag etter åpningstid. Lagerloggen har historikk og det er mulig å gå tilbake i tid.



Mengdene farlig avfall som finnes på anlegget registreres basert på volum, i antall enheter (hele/halve) paller, fat, IBC og lignende. ReMidt hadde ikke noen omregningsnøkkel fra volum til vekt av de ulike farlige avfallstypene, og lagerloggen viste ikke om kravene til samtidig lagringsmengde av farlig avfall ble overholdt eller ikke. Bedriften fortalte at farlig avfall leveres videre hver uke, og mente at de holdt seg under 50 tonn samtidig lagret farlig avfall til enhver tid.

Avviket bygger på følgende observasjoner:

- Virksomhetens journal kan ikke direkte brukes til å sikre og dokumentere at bedriften overholder tillatelsens ramme for samtidig lagring av farlig avfall.

Avvik 2: Virksomheten har hatt overutslipp fra oljeutskilleren i flere år uten at tilstrekkelige tiltak er satt inn

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- Tillatelsen av 16.01.2015, sist oppdatert 06.12.2024, vilkår 5.3
- Internkontrollforskriften § 5, punkt 7

Beskrivelse av krav

Avløpsvannet fra oljeutskillerne skal prøvetas to ganger per år. Prøven skal tas ved normal drift og normale nedbørsforhold. Følgende utslippsgrenser fra oljeutskilleren gjelder:

Utslippskomponent	Utslippsgrense (mg/l)
THC (olje)	50
Fe	20
Cd	0,01
Hg	0,001
Pb	1

Virksomheten skal iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav i tillatelsen.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

På Orkanger gjenvinningsstasjon tas det prøver av utslippene fra oljeutskillerne to ganger i året av en ekstern aktør, samtidig som oljeutskillerne blir tømt. Aktøren gjør ikke noen registrering av værforhold eller driftsforhold når prøvene tas, og bedriften gjør ikke noen vurdering av om prøvene er representative og gir et riktig bilde av virksomhetens utslipp.

I 2025 er det tatt prøve av oljeutskillerne i februar og september. Prøveresultatene blir sendt til HMS-ansvarlig og den ansvarlige for Orkanger gjenvinningsstasjon og legges inn i et regneark der resultatene sammenlignes med grenseverdiene i tillatelsen. Oljeinnholdet i en av prøvene som var tatt i februar, og en av prøvene som var tatt i september, var på henholdsvis 50 mg/l og 51 mg/l. Grenseverdien for jern var også overskredet i noen av prøvene.

Bedriften forklarte at hvis resultatene overskrider grenseverdiene i tillatelsen, skal dette registreres som avvik, og tiltak kan iverksettes. ReMidt hadde den siste tiden begynt å koste områdene på anlegget i større grad, istedenfor å bruke vann til å vaske. Dette var et tiltak for å redusere mengdene olje i utslippet. Under tilsynet ble det også nevnt mulighet for å ta ekstra prøve av



utslippet, tømme oljeutskilleren oftere og lignende, men dette var ikke gjort på gjenvinningsstasjonen.

Utslippene av olje fra Orkanger gjenvinningsstasjon har ifølge virksomhetens årsrapporter vært over grenseverdien i tillatelsen både i 2024 (67 mg/l), 2022 (72 mg/l) og 2021 (160 mg/l og 920 mg/l). I 2023 ble det ikke tatt noen prøver av utslipp fra oljeutskillerne. Innholdet av olje er redusert siden 2021, men ReMidt har ikke satt inn tilstrekkelige tiltak til å holde utslippene av olje under grenseverdien i tillatelsen.

Avviket bygger på følgende observasjoner:

- Tillatelsens grenseverdi for olje og jern er overskredet i en vannprøve fra 2025.
- Virksomheten har over tid ikke fulgt opp utslipp til vann, og har ikke satt inn tilstrekkelige tiltak for komme innenfor grenseverdien for olje i tillatelsen.
- Virksomheten har ikke gjort noen selvstendig vurdering av hvor ofte prøvene bør tas, hvilke parametere det bør analyseres på, og hvordan de skal sikre at prøvene er representative.

Avvik 3: Virksomheten har ikke risikovurdert alle hendelser med betydning for ytre miljø

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- Tillatelsen av 16.01.2015, sist oppdatert 06.12.2024, vilkår 9.1
- Internkontrollforskriften § 5, punkt 6

Beskrivelse av krav

Virksomheten skal kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene. Virksomheten skal gjennomføre en miljørisikoanalyse av sin virksomhet. Potensielle kilder til akutt forurensning av vann, grunn og luft skal kartlegges.

Miljørisikoanalysen skal dokumenteres og skal omfatte alle forhold ved virksomheten som kan medføre akutt forurensning med fare for helse- og/eller miljøskader inne på bedriftens område eller utenfor. Ved modifikasjoner og endrede produksjonsforhold skal miljørisikoanalysen oppdateres.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

ReMidt har en risikovurdering som gjelder for Orkanger gjenvinningsstasjon. Risikovurderingen var sist gjennomgått/oppdatert 8. mai 2025. Bedriften beskrev at de tar en ny gjennomgang av risikovurderingen blant annet ved større endringer av drift og større utskiftning av personell. Avvik, internrevisjoner, samsvarsvurderinger og vernerunder kan også føre til oppdatering av risikovurderingen.

Orkanger gjenvinningsstasjon er planlagt ombygd, og det er revet noen bygg på området nylig. Dette har blant annet ført til at isolerglassvinduer lagres utendørs i en periode, fram til pallen er full. Vinduer ble tidligere lagret innendørs. Ombyggingen hadde ikke ført til noen oppdatering av risikovurderingen.

På tilsynsdagen var også flere farlige avfallstyper og noe EE-avfall lagret utendørs uten tak.

I den nordvestlige delen av området var en stor haug med flis lagret helt inntil gjerdet, nært elva.



Bilde 1 og 2: Flishaug med oppkvernet trevirke

Avviket bygger på følgende observasjoner:

- Ombygging / riving av bygg på gjenvinningsstasjonen har ikke ført til noen oppdatering av risikovurderingen.
- Risikovurderingen manglet forhold som kan ha påvirkning på ytre miljø, for eksempel
 - o lagring av isolerglassvinduer utendørs uten tak,
 - o lagring av impregnert trevirke i konteiner uten tak og direkte på asfaltdekke utendørs,
 - o lagring av enkelte hvitevarer uten tak,
 - o flom,
 - o lagring av oppkvernet trevirke nært gjerde og elv.

Avvik 4: Isolerglassvinduer og gulvbelegg som kan være farlig avfall, lagres utendørs uten tak

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- Tillatelsen av 16.01.2015, sist oppdatert 06.12.2024, vilkår 3.3

Beskrivelse av krav

Farlig avfall skal lagres på en slik måte at det ikke oppstår forurensning. Lagring av farlig avfall som ikke lagres på tanker skal skje under tak og på tett fast dekke med oppsamling av eventuell avrenning. Impregnert trevirke tillates lagret utendørs i container/på tett dekke.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Under befaringen på tilsynsdagen, før gjenvinningsstasjonen åpnet for publikum, var gulvbelegg og isolerglassvinduer lagret utendørs. Bedriften fortalte at vinduene ble flyttet innendørs etter hvert når en pall ble full.



Avviket bygger på følgende observasjoner:

- Isolerglassvinduer og gulvbelegg, som kan være farlig avfall, var lagret utendørs uten tak under tilsynet.



Bilde 3 og 4: Utendørs lagring av gulvbelegg og isolerglassvinduer

Avvik 5: Virksomheten har ikke oversikt over om overvann fra anlegget medfører fare eller ulempe for miljøet

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- Tillatelsen av 16.01.2015, sist oppdatert 06.12.2024, vilkår 2.6 og 5.1

Beskrivelse av krav

Virksomheten skal ha en internkontroll som sikrer og dokumenterer at bedriften overholder krav i tillatelsen og annet regelverk. Virksomheten plikter til enhver tid å ha oversikt over alle forhold som kan medføre forurensning og kunne redegjøre for risikoforhold.

Avrenning av overflatevann fra bedriftens utearealer skal håndteres slik at det ikke medfører skade eller ulempe for miljøet.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

På Orkanger gjenvinningsstasjon er det 2 oljeutskillere og mange sandfang. Vannet fra sandfangene ledes inn på det kommunale overvannsnett og ut i elva. ReMidt har tatt prøver av sanden i sandfangene for noen år siden, og fant at sanda inneholdt forurensninger i tilstandsklasse 2 og 3. Bedriften har imidlertid ikke tatt prøver av overvann som renner ut gjennom sandfangene, og vet ikke hva som slippes ut med overvannet. Bedriften var også usikker på hvor deres rør var koblet på overvannsnett. På tilsynsdagen ble impregnert trevirke og gulvbelegg lagret utendørs på gjenvinningsstasjonen, på områder som ikke er tilkoblet oljeutskillere.



Avviket bygger på følgende observasjoner:

- ReMidt har ikke god nok oversikt over sine utslipp til vann.
- ReMidt kan ikke dokumentere/sannsynliggjøre at overflatevann fra bedriftens utearealer håndteres slik at det ikke medfører skade eller ulempe for miljøet.

Anmerkning 1: Virksomheten har ikke dokumentasjon på at oljeutskillerne på anlegget er dimensjonert for vannmengdene som faktisk blir tilført

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Det er to oljeutskillerne på Orkanger gjenvinningsstasjon, en på «torget» og en i «hall». Sistnevnte har tidligere ligget i en omlastingshall som nå er revet, og det var ikke mye aktivitet i områdene som er koblet til denne oljeutskilleren på tilsynsdagen. Oljeutskillerne er satt ned på slutten av 1990-tallet, og størrelsen på driftsområdet er ikke økt etter dette ifølge bedriften.

På tilsynsdagen kunne ikke bedriften legge fram dokumentasjon på at oljeutskillerne er store nok til å håndtere vannmengdene som blir tilført.

Anmerkning 2: Åpningstidene for publikum på gjenvinningsstasjonen stemmer ikke med tillatelsen

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

I tillatelsen til Orkanger gjenvinningsstasjon står det «driftstiden ved anlegget er normalt fra 06 til 21 på hverdager. Åpningstid for publikum er 7-16 på hverdager og 9-14 på lørdager. Driftstiden kan ikke være utover bestemmelser i reguleringsplan for området».

På tilsynsdagen fortalte ReMidt at de holder Orkanger gjenvinningsstasjon åpen for publikum kl. 9-16 på mandager, onsdager og fredager. På tirsdager og torsdager er stasjonen åpen fra 12-19. Lørdager er åpningstiden 9-14. Åpningstiden for gjenvinningsstasjonen på tirsdager og torsdager er altså ikke i tråd med det som står om åpningstid for publikum i tillatelsen. I nyere tillatelser blir vanligvis ikke åpningstid for publikum regulert. Dette må oppdateres i en revidert tillatelse.

Varsel om vedtak 1: Sende inn opplysninger til revidering av tillatelsen

Statsforvalteren vurderer å pålegge dere å sende inn opplysninger til oppdatert tillatelse for Orkanger gjenvinningsstasjon. Søknaden skal utarbeides i tråd med forurensningsforskriften §§ 36-2 og 36-3.

Forurensningsloven § 18, tredje ledd, åpner for at en tillatelse kan tilbakekalles eller endres når det har gått 10 år etter at den ble gitt. Det er derfor aktuelt å revidere deres tillatelse fra 2015, slik at vilkårene blir i tråd med de kravene som blir gitt i nyere tillatelser. Dagens tillatelse er utdatert på flere punkt.

Dere vil få et nytt brev med dette vedtaket. Dere vil få frist til 01.04.2026 til å sende inn opplysningene/søknaden til Statsforvalteren.

Vedtaket vil bli gitt med hjemmel i forurensningsloven § 49.

Statsforvalterens vurdering

Tillatelsen til gjenvinningsstasjonen er utdatert, og bør oppdateres. Dette har vi påpekt flere ganger i våre tilbakemeldinger på årsrapportene for Orkanger gjenvinningsstasjon. Under tilsynet fortalte



dere at gjenvinningsstasjonen er planlagt ombygd i tiden framover. Tillatelsen bør oppdateres i forbindelse med endringene på anlegget.

Dere har anledning til å kommentere

Dere har anledning til å kommentere dette varselet. Eventuelle kommentarer må sendes til Statsforvalteren innen to uker etter at denne rapporten er mottatt.

Varsel om gebyr

Statsforvalteren varsler at ReMidt IKS avd Orkdal må betale et gebyr for tilsynet. På bakgrunn av forventet ressursbruk tar vi sikte på å vedta et gebyr på 41 600 kr. Dette tilsvarer sats 2 for tilsyn av inntil en dags varighet. Vedtaket vil bli gitt med hjemmel i forurensningsforskriften § 39-7.

Dere vil få et nytt brev med vedtak om gebyr.

Statsforvalteren er pålagt å ta gebyr for tilsyn på forurensningsområdet. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Vi viser til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Dere har anledning til å kommentere

Dere har anledning til å kommentere dette varselet. jf. forvaltningsloven § 16. Eventuelle kommentarer må sendes Statsforvalteren innen to uker etter at dette brevet er mottatt.

Del 3: Informasjon om tilsynet

Gjennomføring av tilsynet

Tilsynet er gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Vår hjemmel til å føre tilsyn er forurensningsloven § 48. Rapporten gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av ReMidt IKS avd Orkdal sitt miljøarbeid eller miljøstatus.

Tilsynet er en del av Statsforvalterens risikobaserte tilsyn.

Fra Statsforvalteren deltok

- Hanna Sofie S. Thorvaldsen
- Sigrid Lund Drage

Fra ReMidt IKS avd Orkdal deltok

- Dmitri Rustamov, arbeidsleder
- André Johannessen, avdelingsleder Nord
- Joar Prins Andøl, HR-leder
- Torbjørn Evjen, administrerende direktør, og kvalitets og utviklingsleder
- Pål Harstad, HMS koordinator
- Christian Loiro, prosjektleder nybygg

Anlegg kontrollert

Følgende anlegg tilhørende ReMidt IKS avd Orkdal ble kontrollert under tilsynet:



- Orkanger gjenvinningsstasjon

Tema kontrollert

Følgende tema ble kontrollert:

- Mottak, mellomlagring og viderelevering av avfall
- Journalføring farlig avfall
- Utslipp til vann
- Risikovurdering ytre miljø

Regelverk

Tilsynet omfattet følgende regelverk:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

Del 4: Annen informasjon

Dere har anledning til å kommentere på rapporten

Dere har anledning til å kommentere på faktiske feil i denne rapporten. Eventuelle kommentarer må sendes Statsforvalteren innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Rapporten vil være offentlig tilgjengelig

Denne rapporten er tilgjengelig for offentligheten via Statsforvalterens postjournal på einnsyn.no, i tråd med offentlighetsloven.

Med hilsen

Marit Lorvik (e.f.)
underdirektør
Klima- og miljøavdelingen

Hanna Sofie Skåland Thorvaldsen
rådgiver
Klima- og miljøavdelingen

Dokumentet er elektronisk godkjent

Kopi til:

ORKLAND KOMMUNE

Postboks 83

7301

ORKANGER