

RAGN SELLS AS AVD BØVÅGEN
Postboks 453 (JE)
1471 Lørenskog

Oslo, 16. desember 2025

Deres ref.:
Jon Øyvind Søvik

Vår ref. (bes oppgitt ved svar):
2025/2150
2025.0212.miljodir

Saksbehandler:
Arnstein Flatlandsmo

Rapport etter tilsyn 25. november - 26. november 2025

Denne rapporten omhandler forhold som ble avdekket under tilsyn hos RAGN SELLS AS AVD BØVÅGEN (virksomhetsnummer: 972159948).

Rapporten består av følgende deler:

- Del 1: Resultatet av tilsynet
- Del 2: Miljødirektoratets vurdering og begrunnelse
- Del 3: Informasjon om tilsynet
- Del 4: Annen informasjon

Del 1: Resultatet av tilsynet

Denne delen gir en oversikt over resultatet av tilsynet og hva dere må gjøre til gitte frister. Nærmere beskrivelse er gitt i [del 2](#).

Miljødirektoratet avdekket avvik som dere må rette snarest

Miljødirektoratet avdekket følgende avvik under tilsynet:

- Avvik 1: Virksomheten kan ikke dokumentere kontroll og vedlikehold av lagertanker
- Avvik 2: Virksomhetens oppsamlingsbasseng tilknyttet tank 6 er underdimensjonert
- Avvik 3: Ragn Sells avd. Bøvågen har gravd i potensielt forurenset grunn uten å søke om tillatelse og mangler registrering i Grunnforurensning
- Avvik 4: Virksomheten mangler dokumenterte rutiner for å sikre at dreneringsventil tilknyttet oppsamlingsarrangement for tank 1 – 5 er stengt
- Avvik 5: Virksomhetens internkontroll er mangelfull
- Avvik 6: Virksomhetens miljørisikovurdering har enkelte mangler

Avvik er manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Vi ser alvorlig på avvik 1 og 2.

RAGN SELLS AS AVD BØVÅGEN må snarest rette opp avvik. Dere må sende Miljødirektoratet en skriftlig tilbakemelding som viser hvordan avvik er rettet innen 27. februar 2026.

Dere kan bli ilagt tvangsmulkt for ikke å rette avvik

Miljødirektoratet varsler at vi vil fatte vedtak om tvangsmulkt dersom vi ikke har mottatt en skriftlig tilbakemelding som bekrefter at avvik 1 og 2 er rettet innen gitt frist.

Dere må betale gebyr

RAGN SELLS AS AVD BØVÅGEN må betale et gebyr på 78 000 kr for tilsynet.

Vi ber om tilbakemelding fra dere på epost

Vi ber om at dere sender all skriftlig tilbakemelding til post@miljodir.no ved Arnstein Flatlandsmo. Merk svaret med saksnummer 2025/2150 og tilsynsnummer 2025.0212.miljodir.

Del 2: Miljødirektoratets vurdering og begrunnelse

Avvik 1: Virksomheten kan ikke dokumentere kontroll og vedlikehold av lagertanker.

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- forurensningsforskriften § 18-6 bokstav d

Beskrivelse av krav

Med bakgrunn i kartlegging av risiko for utslipp og kjennskap til tilstand for utslippsrelatert utstyr, skal det utarbeides rutiner for et systematisk vedlikehold av utslippsrelatert utstyr.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Under tilsynet ble det avdekket at virksomheten har svært mangelfull dokumentasjon knyttet til sine stående ståltanker. Virksomheten har et excel-ark med faner (kalt tankkort) for hver tank. I tankkortene er verken byggeår eller opprinnelig tankveggtykkelse fylt inn. Virksomheten kunne heller ikke fremlegge annen dokumentasjon som viser denne informasjonen.

Akseptkriterier

Akseptkriteriet for godstykkelse er satt til 50%, noe som blir umulig å følge opp ettersom man ikke vet opprinnelig godstykkelse. Under tilsynet ble det etterspurt hvilke vurderinger virksomheten har gjort i forbindelse med tykkelsesmålinger av tanker etter kontroll for å kontrollere at tankveggtykkelsen er innenfor akseptkriteriene. Virksomheten kunne ikke fremlegge dokumenterte vurderinger tilknyttet dette.

Dokumentasjon på vedlikehold og ettersyn

Det skal ha vært gjennomført noe ekstern kontroll på tankene, men virksomheten har i stor grad fulgt opp tankene selv, noe som er tillatt ettersom man frem til høsten 2025 skal ha hatt tilstrekkelig kompetanse i virksomheten. Dokumentasjonen på det gjennomførte vedlikeholdet består i hovedsak av enkeltsetninger i tankkortene. Virksomheten har ikke lagt frem rapporter eller annen mer detaljert informasjon på verken kontroll eller vedlikehold. Det er derfor umulig å vite hva som faktisk er gjort av kontroll og vedlikehold, samt tilstanden, på tankparken de siste 20-30 årene.

Lekkasje i tank 8

25. juni 2025 ble det oppdaget en mindre lekkasje i veggen på tank 8. Dette viser at virksomheten trolig ikke har gjennomført tilstrekkelig forebyggende vedlikehold slik det er påkrevd. Slike lekkasjer oppstår over tid, og vil normalt kunne forhindres ved regelmessig kontroll av godstykkelse og oversikt over opprinnelig godstykkelse.

Vi ser alvorlig på avviket.

Avvik 2: Virksomhetens oppsamlingsbasseng tilknyttet tank 6 er underdimensjonert

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- forurensningsforskriften § 18-6 bokstav c

Beskrivelse av krav

Tanker som inneholder stoffer som er væske ved normalt trykk og temperatur, med unntak av dobbeltveggede tanker skal ha et effektivt oppsamlingsarrangement som minst rommer tankens volum og som tåler de aktuelle kjemikalierne eller det farlige avfallet. Når oppsamlingsarrangementet omfatter flere tanker, skal kapasiteten minst tilsvare 110 prosent av den største tankens volum. Oppsamlingsarrangementet skal også kunne ta hånd om en eventuell overfylling fra lufteøret.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Under tilsynet opplyste virksomheten at tankgården er utstyrt med et felles oppsamlingsarrangement for flere av tankene, samt separate oppsamlingsbasseng for enkeltstående tanker.

Tank 6 har en kapasitet på 350 m³ der det lagres oljeforurenset vann. Under tilsynet ble det oppgitt at kapasiteten for oppsamlingsarrangementet tilknyttet tank 6 var 306 m³. Dette innebærer at oppsamlingsarrangementet ikke har tilstrekkelig volum til å romme hele tankens innhold, og oppfyller dermed ikke kravene i forskriften.

Under tilsynet fremviste virksomheten dokumentasjon fra 2017 der virksomheten konkluderer med at oppsamlingsarrangementet for tank 6 er for lite. Virksomheten kunne ikke fremlegge dokumenterte vurderinger tilknyttet dette, og har ikke iverksatt nødvendige tiltak for å bringe forholdet i samsvar med regelverket. Miljødirektoratet ser alvorlig på at oppsamlingsarrangementet ikke har tilstrekkelig kapasitet, samt at dette har vært kjent for virksomheten i lengre tid.

Vi ser alvorlig på avviket.

Avvik 3: Ragn Sells avd. Bøvågen har gravd i potensielt forurenset grunn uten å søke om tillatelse og mangler registrering i Grunnforurensning

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- tillatelse til virksomhet punkt 5 *Grunnforurensning og forurensete sedimenter*
- tillatelse til virksomhet punkt 12.2 *Overvåking av grunn og grunnvann*

Beskrivelse av krav

Punkt 5 stiller krav om at terrenginngrep som kan medføre fare for at forurensning i grunnen sprer seg, må ha godkjent tiltaksplan etter forurensningsforskriften kapittel 2 4 , eventuelt tillatelse etter forurensningsloven.

Virksomheten skal registrere overvåkingsdata i databasen Grunnforurensning innen 1. mars året etter at overvåkingen er gjennomført, jmfør punkt 12.2.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Graving

Under befaring ble det observert at virksomheten gjennomfører gravearbeid på en gressflate der oljeutskillerne er plassert. Virksomheten informerte at gravearbeidet skyldtes hull i en av oljeutskillerne som følgelig må byttes ut. Tidligere overvåking av grunnen fra 2023 viser at grunnen er lite/ikke forurenset i det aktuelle område.

Virksomheten informerte om at de hadde bestilt jordprøver for å kartlegge eventuell forurensning som følge av hullet i oljeutskilleren, og eventuelt behov for å rydde opp i forurenset grunn. Jordprøvene ble tatt samme dag som tilsynet ble gjennomført.

Virksomheten plikter å søke om tillatelse til terrenginngrep dersom det er mistanke om forurensning, men har ikke søkt om tillatelse til graving eller informert Miljødirektoratet om dette forholdet. Virksomheten kunne heller ikke fremvise en dokumentert tiltaksplan for gravearbeidet.

Grunnforurensning

Virksomheten gjennomførte en fullstendig grunnundersøkelse i 2023 der det ble tatt 14 prøver, men resultatene fra denne undersøkelsen er ikke registrert i Grunnforurensning. De siste grunnundersøkelsene på tomten som er registrert i Grunnforurensning er fra 1993.

Avvik 4: Virksomheten mangler dokumenterte rutiner for å sikre at dreneringsventil tilknyttet oppsamlingsarrangement for tank 1 – 5 er stengt

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- forurensningsforskriften § 18-6 bokstav e

Beskrivelse av krav

Basert på miljørisikovurderingen skal nødvendige rutiner og prosedyrer etableres og vedlikeholdes for å hindre forurensning ved normal drift og forutsigbare variasjoner i driften av tankanlegget. Det skal påses at rutinene følges.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Under befaring av virksomhetens tankgård ble det observert at dreneringsventilen i felles oppsamlingsarrangement for tank 1-5 var åpen. Virksomheten opplyste at virksomhetens praksis er at dreneringsventilen åpnes om morgenen og stenges ved arbeidshagens slutt.

Under tilsynet forespurte Miljødirektoratet virksomheten om gjeldende rutiner for håndtering av dreneringsventilen i oppsamlingsarrangementet. Virksomheten kunne imidlertid ikke fremlegge skriftlige rutiner som ivaretar dette.

Oppsamlingsarrangementet drenerer til oljeutskiller og videre til sjø. Ved eventuelle utslipp fra tankene skal ventilen sikre at utslipp blir værende i oppsamlingsarrangementet. Det er derfor viktig med etablerte rutiner som sikrer at ventilen normalt står i stengt posisjon.

Miljødirektoratet vil også påpeke at ventilen mangler merking som viser om den er åpen eller lukket. Dette kan medføre usikkerhet og øke risikoen for at ventilen blir stående åpen.

Avvik 5: Virksomhetens internkontroll er mangelfull

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- internkontrollforskriften § 5 andre ledd nr. 7
- avfallsforskriften §11-6 jf. vedlegg 4 nummer 6

Beskrivelse av krav

Virksomheten skal iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen.

Virksomheten skal iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Under tilsynet ble det avdekket at Ragn-Sells avdeling Bøvågen har flere mangler i sin internkontroll. Virksomheten opplyste at ettersom Ragn-Sells AS overtok 1. november har man ikke rukket å oppdatere alle rutiner for anlegget på Bøvågen. Det arbeides med å oppdatere de eksisterende rutinene man fortsatt skal bruke, samt implementere nye rutiner fra Ragn-Sells. Mottak, lagring og videresending av farlig avfall har fortsatt som normalt etter overtagelsen, og det forventes derfor at dette arbeidet gjøres i samsvar med de til enhver tid gjeldende rutiner.

Mottakskontroll

I rutine for mottakskontroll er det angitt at lageret skal telles fysisk en gang pr. måned. Virksomheten opplyste at bare enkelte fraksjoner ble telt dersom man hadde indikasjoner på at det var feil i virksomhetens elektroniske system for lagerbeholdning.

Vektene i virksomheten blir ikke kalibrert

Under tilsynet opplyste virksomheten om at de har tre vekter som benyttes til veiing av mottatt avfall. Det er en stasjonær vekt i hall 22, samt én truck og én jekketralle med hver sin vekt. Vektene har varierende alder, men ingen av dem har vært kalibrert (og evt. justert) av eksempelvis Justervesenet. Da disse vektene legges til grunn for hvor mye avfall (unntatt flytende) som mottas er det viktig at de måler rett.

Under tilsynet ble det opplyst at Ragn-Sells har sentrale rutiner for oppfølging av vekter.

Justering av beholdning i lagersystemet

Under tilsynet opplyste virksomheten at man med jevne mellomrom justerer beholdningen i lagersystemet. Spesielt gjelder dette for fraksjoner med mye/tung emballasje. Alt avfall som mottas kommer emballert og avfallet blir registrert inn i systemet inkludert emballasjen. En del av denne emballasjen fjernes når avfallet samles, og over tid vil det i lagersystemet være registrert mer avfall av en gitt fraksjon enn det som faktisk er på lager og sendes videre.

Under tilsynet informerte virksomheten at de jevnlig justerer lagerbeholdningen i sitt elektroniske system. Dette er midlertid ikke beskrevet i rutinene deres. Det er svært viktig at denne praksisen beskrives i rutinene på en god måte slik at det ikke kan oppstå uklarheter rundt reduksjon av en avfallsfraksjon.

Videresending av avfall

Ragn-Sells avdeling Bøvågen opplyste under tilsynet at man pr. i dag ikke følger en rutine for videresending av avfall. Dette er en sentral operasjon for virksomheten og er ikke dokumentert.

Mangelfull journalføring

Under tilsynet ble det avdekket at virksomheten har mangelfull dokumentasjon på endel av det arbeidet som trolig gjennomføres. Dette gjelder blant annet tankinspeksjoner (se avvik 1) og stikkprøver ved mottakskontroll. Iht. P005 Prosedyre for mottakskontroll og lagerstyring skal det tas stikkprøver minst hver 14 dag. Hittil i år har det vært gjennomført langt færre stikkprøver enn det rutinen krever.

Manglende avviksregistrering av hull i oljeutskiller

Virksomheten har registrert et avvik på manglende avrenning fra losse/laste plass fremfor lagerbygget. Avrenning fra dette området går til oljeutskiller. Under oppfølging av dette avviket ble det avdekket at oljeutskilleren hadde hull i bunnen. Dette hullet er ikke registrert som et nytt avvik, men er delvis inkludert i avviket nevnt over. Selv om hullet i oljeutskilleren nå følges opp, vil det være svært vanskelig å finne det igjen i systemet senere, og bruke informasjonen for å sikre at det ikke skjer igjen.

Avvik 6: Virksomhetens miljørisikovurdering har enkelte mangler

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- tillatelse til virksomhet punkt 13.1 *Miljørisikoanalyse*
- internkontrollforskriften § 5 andre ledd nr. 6

Beskrivelse av krav

Tillatelsen

Virksomheten skal gjennomføre en miljørisikoanalyse av sin virksomhet, der potensielle kilder til akutt forurensning av vann, grunn og luft skal kartlegges. Miljørisikoanalysen skal dokumenteres og skal omfatte alle forhold ved virksomheten som kan medføre akutt forurensning med fare for helse- og/eller miljøskader inne på virksomhetens område eller utenfor. Ved modifikasjoner og endrede produksjonsforhold skal miljørisikoanalysen oppdateres.

Risikoanalysen skal ta hensyn til ekstremvær, flom etc. og fremtidige klimaendringer. Virksomheten skal også ha oversikt over de miljøressurser som kan bli berørt av akutt forurensning og de helse- og miljømessige konsekvenser slik forurensning kan medføre.

Internkontrollforskriften

Virksomheten skal kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Virksomheten har utarbeidet en miljørisikoanalyse datert 20. januar 2025 for anlegget i Bøvågen. Under tilsynet ble det avdekket enkelte mangler i miljørisikoanalysen. Vi påpeker følgende eksempler:

- Sommeren 2025 avdekket virksomheten hull i en av virksomhetens tre oljeutskillere. Virksomheten har ikke risikovurdert utslipp fra oljeutskillerne som en hendelse i sin miljørisikoanalyse.
- Virksomheten lagrer flytende farlig avfall på IBC'er innendørs i lagerhaller med tett dekke og oppsamling av eventuell avrenning. Utenfor lagerhallene er det betongdekke med avrenning til oljeutskilleren og på de øvrige uteområdene er det asfaltert. I forbindelse med mottak og videresending av stykkgoods farlig avfall, transporteres/flyttes IBC'er med blant annet biler og gaffeltrucker. I miljørisikoanalysen har virksomheten risikovurdert håndtering og lagring av IBC'er med farlig avfall innendørs i lagerhaller, men har ikke risikovurdert transport eller håndtering av de aktuelle IBC'ene utendørs.

- Klimaendringer og naturkatastrofer er vurdert som en hendelse i miljørisikoanalysen. Hendelsen er angitt med lav sannsynlighet (nesten utenkelig) og ingen miljøkonsekvens. En hendelse forårsaket av ekstremvær kan potensielt føre til store utslipp, og virksomheten kunne ikke under tilsynet vise til hvilke vurderinger som ligger til grunn for valgt sannsynlighet og konsekvens.

1. november 2025 overtok Ragn-Sells driften av anlegget i Bøvågen. Under tilsynet opplyste Ragn-Sells at miljørisikovurderinger ikke har vært et tema frem til nå, men at det er på agendaen. Videre ble det opplyst at oppdatering og gjennomgang av miljørisikovurderinger ligger som en løpende oppgave for avdelingslederne, både med kvartalsvise oppdateringer og en årlig fullstendig gjennomgang av miljørisikovurderingen. Virksomheten opplyste at hendelser nevnt over skal inkluderes ved utarbeidelsen av en ny, oppdatert miljørisikovurdering for anlegget.

Varsel om tvangsmulkt for retting av avvik

Miljødirektoratet varsler herved at vi vil fatte vedtak om tvangsmulkt dersom vi ikke har mottatt en skriftlig tilbakemelding som bekrefter at avvik listet nedenfor er rettet innen 27. februar 2026.

Tvangsmulkten vil være følgende engangsbeløp:

- Avvik 1: 200 000 kr
- Avvik 2: 100 000 kr

Dere vil få et nytt brev med eventuelt vedtak. I vedtaket vil RAGN SELLS AS AVD BØVÅGEN få en ny frist på 3 uker til å sende oss en skriftlig tilbakemelding som bekrefter at avvik er rettet. Hvis vi ikke får denne tilbakemeldingen innen ny frist vil tvangsmulkten påløpe.

Tvangsmulkten vil bli fattet med hjemmel i forurensningsloven § 73.

Miljødirektoratets vurdering

Miljødirektoratet velger i denne saken å varsle vedtak om tvangsmulkt for å sikre at avvikene rettes innen fristen. Tankanlegget er i aktivt bruk uten at virksomheten har en dokumentert oversikt over tilstanden. En av tankene har nylig hatt lekkasje, noe som underbygger behovet for å sikre godt forebyggende vedlikehold. Oppsamlingsarrangementets volum for tank 6 dekker ikke tankens volum på 350 m³. Kravet om et oppsamlingsarrangement som minst rommer tankens volum har vært kjent for virksomheten siden 2017, uten at det har blitt iverksatt tiltak for å øke oppsamlingsbassengets volum.

Tvangsmulktens størrelse er satt ut fra en skjønnsmessig vurdering av viktigheten av å få rettet avviket og hva det vil koste å gjennomføre tiltak. Det er også tatt hensyn til alvorligheten i saken.

Dere har anledning til å kommentere

Dere har anledning til å kommentere dette varselet. Eventuelle kommentarer må sendes til Miljødirektoratet innen to uker etter at denne rapporten er mottatt.

Vedtak om gebyr

Miljødirektoratet vedtar at RAGN SELLS AS AVD BØVÅGEN må betale et gebyr på 78000 kr for tilsynet. Dette tilsvarer sats 5 for flerdagstilsyn og er gitt på bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk. Vedtaket er fattet med hjemmel i forurensningsforskriften § 39-8.

Dere vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen.

Miljødirektoratet er pålagt å ta gebyr for tilsyn på forurensningsområdet. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Vi viser til varsel om gebyr 25. november 2025 og til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Dere har rett til å klage

Dere har rett til å klage på vedtaket. Retten til å klage er gitt i forvaltningsloven kap. VI. En klage bør være skriftlig begrunnet og må sendes til Miljødirektoratet innen tre uker etter at dere mottok dette brevet. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsatt ovenfor må betales inn. Dersom vi tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

Del 3: Informasjon om tilsynet

Gjennomføring av tilsynet

Tilsynet er gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Vår hjemmel til å føre tilsyn er forurensningsloven § 48. Rapporten gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av RAGN SELLS AS AVD BØVÅGEN sitt miljøarbeid eller miljøstatus.

Tilsynet er en del av Miljødirektoratets risikobaserte tilsyn.

Fra Miljødirektoratet deltok

- Arnstein Flatlandsmo
- Joakim Sandkjenn
- Guri Haugen

Kontaktperson hos RAGN SELLS AS AVD BØVÅGEN

- Jon Øyvind Søvik

Anlegg kontrollert

Følgende anlegg tilhørende RAGN SELLS AS AVD BØVÅGEN ble kontrollert under tilsynet:

- Ragn-Sells AS avd Bøvågen, Karmøy

Tema kontrollert

Følgende tema ble kontrollert knyttet til Forurensende aktivitet:

- Internkontroll
- Vedlikehold av tanker og tilhørende utstyr
- Lagring av farlig avfall
- Graving i forurenset grunn
- Miljørisikovurdering

Regelverk

Tilsynet omfattet følgende regelverk:

- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Miljøservice Vest AS, gitt 15. mai 2014, sist endret 20. februar 2023
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften)
- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)
- Forskrift om begrenning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)

Fremlagt dokumentasjon

Fremlagt dokumentasjon som ble benyttet for å verifisere faktiske forhold under tilsynet:

- Rutiner og prosedyrer i internkontrollsystemet
- Miljørisikovurdering, datert 20. januar 2025
- Tankkort
- Prosedyre for mottakskontroll og lagerstyring
- Beregning av volum tankgård (tank 1-5)
- Analyser av utløp fra oljeutskillere (2023, 2024 og 2025)

Del 4: Annen informasjon

Andre forhold

Nytt eierforhold

Fra 1. november 2025 er Miljøservice Vest en del av Ragn Sells AS, og avdelingen har fått navnet Ragn Sells avdeling Bøvågen.

Renseanlegg

Virksomheten gjennomfører oppbygging/oppgradering av renseanlegget. Miljødirektoratet vil bli informert før det settes i gang testing (uten utslipp) av anlegget. Pr. i dag foreligger det ikke oppdatert driftsrutiner for anlegget, men virksomheten opplyste om at disse skal utarbeides før anlegget settes i drift.

System for lagerbeholdning av avfall

Virksomheten har gått over til en ny versjon av sitt system for lagerbeholdning. Avfall som kom inn før 1. november ble registrert inn i den gamle versjonen, mens avfall som er mottatt etterpå blir registrert i ny versjon. Virksomheten har valgt å ikke flytte det som var på lager før 1. november inn i den nye versjonen, noe som betyr at man i en periode vil ha to parallelle systemer. Det "gamle" avfall blir tatt ut av systemet etter hvert som det videresendes, og denne versjonen fjernes når alt avfall mottatt før 1. november 2025 er fjernet fra lageret. For å kontrollere hvor mye man til enhver tid har på lager må derfor to systemer konsulteres.

Dere har anledning til å kommentere på rapporten

Dere har anledning til å kommentere på faktiske feil i denne rapporten. Eventuelle kommentarer må sendes Miljødirektoratet innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Rapporten vil være offentlig tilgjengelig

Denne rapporten er tilgjengelig for offentligheten via Miljødirektoratets postjournal på miljodirektoratet.no, i tråd med offentlighetsloven.

Hilsen
Miljødirektoratet

Dette dokumentet er elektronisk godkjent

Henning Gøhtesen
seksjonsleder

Arnstein Flatlandsmo
tilsynsleder

Kopi til:

- Statsforvaltaren i Rogaland
- Karmøy kommune