



ISOS AS
Rombaksveien 450
8519 NARVIK

Saksbehandler, innvalgstelefon
Camilla Risa Haugstad, 75547890

Rapport etter tilsyn - Rombak pukkverk - Isos AS - Narvik

Denne rapporten omhandler forhold som ble avdekket under uvarslet tilsyn hos ISOS AS (virksomhetsnummer: 927144441) den 15. april 2026, med oppfølgingsmøte på Teams den 16. april 2026.

Rapporten består av følgende deler:

- Del 1: Resultatet av tilsynet og frister
- Del 2: Statsforvalterens vurdering og begrunnelse
- Del 3: Informasjon om tilsynet
- Del 4: Annen informasjon

Del 1: Resultatet av tilsynet og frister

Denne delen gir en oversikt over resultatet av tilsynet og hva dere må gjøre til gitte frister. Nærmere beskrivelse er gitt i del 2.

Statsforvalteren avdekket avvik som dere må rette snarest

Statsforvalteren avdekket følgende avvik under tilsynet:

- Avvik 1: Tank for spillolje er ikke driftet i tråd med kravene i forurensningsforskriften kapittel 18.
- Avvik 2: ISOS AS har mangler ved sin internkontroll.
- Avvik 3: ISOS AS har ikke iverksatt et måleprogram for kontrollmåling av støvnedfall og utslipp til vann og støy som samsvarer med dagens drift ved pukkverket på Rombak.
- Avvik 4: ISOS AS mottar og mellomlagerer returmasser på Rombak uten tillatelse.
- Avvik 5: Merking, oppbevaring og deklarerer av farlig avfall er mangelfull ved pukkverket på Rombak.
- Avvik 6: ISOS AS har ikke forhåndsvarslet naboer ved sprengninger ved pukkverket på Rombak i tråd med kravene i forskriften.

Avvik er manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.



Vi ser alvorlig på avvik 1.

ISOS AS må snarest rette opp avvik. Statsforvalteren ber om en skriftlig tilbakemelding som viser hvordan avvik er rettet **innen 1. september 2026**.

Statsforvalteren har anmerkninger

Vi har følgende anmerkninger:

- Anmerkning 1: Virksomheten bør forbedre sine rutiner for mottakskontroll av masser.

Anmerkning er et forhold som vi mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke er manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Dere kan bli ilagt tvangsmulkt for ikke å rette avvik

Statsforvalteren varsler at vi vil fatte vedtak om tvangsmulkt dersom vi ikke har mottatt en skriftlig tilbakemelding som bekrefter at avvik 1 er rettet innen gitt frist.

Dere vil bli pålagt å betale et gebyr

Statsforvalteren varsler at ISOS AS må betale et gebyr på 32 300 kr for tilsynet.

Vi ber om tilbakemelding fra dere på e-post

Vi ber om at dere sender all skriftlig tilbakemelding til sfnopost@statsforvalteren.no ved Camilla Risa Haugstad. Merk svaret med saksnummer 2018/3360.

Del 2: Statsforvalterens vurdering og begrunnelse

Avvik 1: Tank for spillolje er ikke driftet i tråd med kravene i forurensningsforskriften kapittel 18

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- Forurensningsforskriften §§ 18-4, 18-5, 18-6, 18-7 og 18-8.

Beskrivelse av krav

Forurensningsforskriften kapittel 18 (Tanklagring av farlige kjemikalier og farlig avfall) stiller en rekke krav som blant annet gjelder for virksomheter som lagrer farlig avfall i tanker større enn 2 m³. Tanker som er omfattet av kapittelet og som inneholder stoffer som er væske ved normalt trykk og temperatur, skal ha et effektivt oppsamlingsarrangement som minst rommer tankens volum og som tåler det farlige avfallet (§ 18-6 c). I tillegg til kravet om oppsamlingsarrangement, følger det av forurensningsforskriften § 18-4 krav om miljørisikoanalyse etter fastlagte kriterier. Forskriften har også krav om tiltak (risikoreduserende og forebyggende, §§ 18-5 og 18-6) og beredskap (§ 18-7) som skal ha miljørisikoanalysen som utgangspunkt. Forskriften har også en bestemmelse (§ 18-8) om at den ansvarlige til enhver tid skal kunne dokumentere at kravene i kapittelet er oppfylt.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Virksomheten har en tank for mellomlagring av spillolje som er større enn 2 m³. Tanken bærer preg av å ha stått der en stund, da det er en del rust. Det er anlagt et oppsamlingsarrangement rundt tanken, men dette er delvis fylt med blant annet steinstøv. Tanken står på grusdekke, og vi vurderer at en eventuell lekkasje fra tanken kan gi utslipp til grunnen i området. Virksomheten var ikke klar



over kravene som gjelder for tanker over 2 m³ som inneholder farlig avfall, og har følgelig ingen dokumentasjon som viser at nevnte krav i forurensningsforskriften kapittel 18 er overholdt.

Avvik 2: ISOS AS har mangler ved sin internkontroll

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- Internkontrollforskriften § 5 andre ledd nr. 1, 6 og 7.

Beskrivelse av krav

Internkontrollforskriftens § 5 stiller krav til innhold i virksomhetens internkontroll. Internkontrollen skal være tilpasset virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse i det omfang som er nødvendig for å etterleve krav i eller i medhold av miljølovgivningen. Internkontrollen skal blant annet sørge for at virksomheten har oversikt over krav som er særlig relevant for virksomheten. Den skal også inneholde en skriftlig oversikt over farer og problemer som kan oppstå hos virksomheten. På bakgrunn av nevnte farer og problemer skal virksomheten videre vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene. Virksomheten skal iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av miljølovgivningen.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Oversikt over regelverk som virksomheten er omfattet av

Under tilsynet kom det frem at virksomheten ikke var kjent med krav som er særlig relevant for virksomheten. Dette gjaldt blant annet krav relatert til tanklagringen av spillolje, jf. avvik 1 i denne rapporten. Virksomheten var heller ikke kjent med kravene til utslippskontroll i forurensningsforskriften kapittel 30, som gjelder for produksjon av pukk, grus, sand og singel. Virksomheten har tidligere drevet midlertidige knuseverk andre steder i Narvik uten å være klar over at aktiviteten er omfattet av kravene i forurensningsforskriften kapittel 30.

Risikovurdering av forhold som angår ytre miljø

Virksomheten kunne under tilsynet den 15. april ikke vise til at virksomheten hadde kartlagt farer og problemer knyttet til ytre miljø på anlegget i Djupvikveien 18 eller på Rombak. Under oppsummeringsmøtet via Teams dagen etterpå kunne derimot virksomheten vise til at seks risikofaktorer som omfatter ytre miljø var vurdert. Det var derimot ikke tid under Teammøtet til å gå gjennom og vurdere innholdet i miljørisikovurderingen som var gjort. Basert på det vi rakk å se, er miljørisikovurderingen mangelfull, da den bare omfatter seks forhold. Under tilsynet observerte og pratet vi om flere ting som burde vært risikovurdert i forhold til ytre miljø. Vi har under her listet opp noen forhold vi mener dere må vurdere. Listen er ikke uttømmende, og dere er ansvarlig for å vurdere alle forhold ved deres anlegg som kan påvirke ytre miljø. Dette gjelder blant annet:

- Risiko for støvutslipp over lovlig grense
- Risiko for utslipp av suspendert stoff over lovlig grense
- Risiko for utslipp av andre helse- og miljøskadelige stoffer i utslipp til vann
- Risiko for at vannutslippet påvirker vannkvaliteten slik at tilstandsklassen for resipienten endres
- Risiko for at støygrenser overskrides
- Risiko for avrenning til grunnen fra påkjøring av IBC med spillolje
- Risiko for avrenning til grunnen fra spilloljetank
- Risiko for søl ved av-/påfylling til/fra olje-/dieseltank
- Risiko for at oppsamlingsarrangement rundt olje-/dieseltank svikter



Skriftlige rutiner

Virksomheten kunne under tilsynet ikke vise frem noen skriftlige rutiner relatert til driften og med relevans for miljøregelverket som gjelder for virksomheten. Det ble underveis vist til at driften på Rombak var overtatt fra Rombak Pukkverk Narvik AS (RPN) i fjor og at de hadde rutiner relatert til det som ble etterspurt. RPN har drevet pukkverket på Rombak i flere tiår, før driften i fjor ble overtatt av ISOS AS. RPN eier fortsatt grunnen, men det er ISOS AS med egne ansatte som drifter pukkverket. Vi hadde en kort prat med daglig leder hos RPN under tilsynet, og det ble da henvist til deres svar etter forrige tilsyn i 2018, og at de ansatte med særlig kjennskap til internkontrollen var utilgjengelig under tilsynet. Etter overtakelse av drift, har ISOS AS endret de faktiske driftsforhold på anlegget. Store deler av den faste installasjonen på anlegget er fjernet og det er satt inn mobile knuseverk. I den grad RPN har rutiner for driften ved anlegget på Rombak vil disse ikke gjenspeile dagens drift. Det skal også nevnes at pukkverket ble betydelig utvidet i 2020, som blant annet førte til nye utslippspunkter for utslipp til vann. Det er viktig at virksomheten gjennomgår sine rutiner ved endringer av driften.

Vi etterspurte en del rutiner under tilsynet, som dere ikke kunne fremvise da vi var der. Dette er rutiner dere må ha da det følger av krav i eller i medhold av miljøregelverket. Vi har under her listet opp noen rutiner vi mener dere må ha. Listen er ikke uttømmende, og dere er ansvarlig for å ha de rutiner som er relevante for å sørge for ivaretagelse av miljøregelverket. Dette gjelder blant annet:

- Rutine for måleprogram
- Rutine for støvdempende tiltak
- Rutine for drift, kontroll og vedlikehold av renseanlegg for utslipp til vann
- Rutine for håndtering og lagring av farlig avfall
- Rutine for levering og deklarerer av farlig avfall
- Rutine for mottak av jordmasser og returbetong og -asfalt
- Rutine for gjennomføring og oppfølging av miljørisikovurdering
- Rutine for avvikshåndtering
- Rutine for forhåndsvarsling av naboer ved sprengning.

Avvikshåndtering

ISOS AS har et digitalt system for registrering av avvik, og de ansatte har anledning til selv å registrere avvik. Det fremkom derimot under tilsynet at avvikssystemet ikke brukes for å melde avvik om ytre miljø knyttet til pukkverksdriften. Rapportering av avvik foregår hovedsakelig muntlig, og utførte tiltak og oppfølging blir ikke dokumentert i virksomhetens avvikshåndteringssystem. Det kom også frem at naboklager ikke registreres som avvik. Virksomheten har heller ingen skriftlig rutine for avvikshåndtering.

Avvik 3: ISOS AS har ikke iverksatt et måleprogram for kontrollmåling av støvnedfall og utslipp til vann og støy som samsvarer med dagens drift ved pukkverket på Rombak.

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- Forurensningsforskriften § 30-9.

Beskrivelse av krav

Forurensningsforskriften kapittel 30 har utslippsgrenser for nedfallsstøv, utslipp til vann og støy. Virksomheten skal iverksette et måleprogram for kontrollmåling av støvnedfall, utslipp til vann og utslipp av støy. Formålet med målingene er å dokumentere at gitte krav overholdes. Resultater fra



gjennomførte målinger skal også dokumenteres, og brukes til vurdering av fremtidig behov for målinger.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Ettersom dere har overtatt driften etter RPN, viste dere til måleprogrammet RPN sendte til Statsforvalteren i forbindelse med oppfølging av forrige tilsyn i 2018. RPN har ikke oppdatert måleprogrammet siden da. Under tilsynet kunne dere vise til at det var gjennomført målinger av støvnedfall i ett år fra 2018 til 2019. Resultatene viste at støvnedfallet var under grenseverdien på 5 g/m². Dere kunne også vise til en støvutredning som var gjennomført i forbindelse med reguleringsplanendring i 2020 for utvidelse av området.

Dere kunne ikke dokumentere at måleprogrammet var oppdatert med vurdering av fremtidig behov for målinger, basert på resultatene fra gjennomførte undersøkelser. Dere kunne heller ikke dokumentere at det var gjennomført målinger av utslipp til vann fra anlegget, hverken som del av oppfølging etter forrige tilsyn i 2018 eller i forbindelse med anleggelsen av nytt utslippspunkt for utslipp til vann etter utvidelsen i 2020.

Pukkverket er også blitt betydelig utvidet siden forrige tilsyn, og ISOS AS har etter overtakelse også lagt om driften av anlegget. Dere har blant annet byttet maskiner for knusing av stein og anlagt nytt båtmtak av stein som kan påvirke støv- og støvforhold ved anlegget. Dette er endringer som gjør at dere må oppdatere måleprogrammet.

Avvik 4: ISOS AS mottar, mellomlagerer og behandler returmasser på Rombak uten tillatelse

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- Forurensningsloven §§ 7 og 29.

Beskrivelse av krav

Forurensningsloven har overordnede bestemmelser relatert til forurensning til vann, luft eller jord. Hovedregelen om forurensning følger av forurensningsloven § 7 som stadfester at ingen må «ha, gjøre eller sette i verk» noe som kan medføre fare for forurensning. Forurensningsloven § 29 krever at avfallsmottak som kan medføre forurensning eller virke skjemmende, må ha tillatelse etter § 11. Ved mottak av returmasser ved et pukkverk kan det derfor være behov for å regulere dette særskilt med tillatelse.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

ISOS AS har tillatelse til mottak, mellomlagring og behandling av returbetong og -asfalt i Djupvikveien 18. Da ISOS AS overtok driften av pukkverket på Rombak i 2025 var dere i dialog med oss angående flytting av denne tillatelsen til pukkverket på Rombak. Vi svarte da at siden det var snakk om et nytt anlegg, så måtte dere søke om ny tillatelse etter forurensningsloven § 11.

Dere har etter overtakelse av driften på Rombak begynt å motta betong og asfalt på Rombak, i tillegg til at dere også mottar en del jordmasser der. Dere forklarte at dere klipper betongmassene i mindre biter og tar ut armeringsjernet. Dere forklarte også at dere av og til sikter jordmassene dere mottar. Betongmassene knuser dere med planer om å bruke dette til produksjon av nye betongelementer¹. Jordmassene planlegger dere fortrinnsvis å bruke til oppfylling og avslutning av deler av pukkverket.

¹ Denne aktiviteten er omfattet av forurensningsforskriften kapittel 33, som blant annet setter krav til meldeplikt.



Mottak av alle typer returmasser skal meldes fra om til Statsforvalteren (jf. meldeplikten i forurensningsforskriften § 30-11) der vi vil gjøre en vurdering av om det er behov for tillatelse. Virksomheten vil være ansvarlig for en eventuell miljøskade som oppstår ved mottak og lagring av masser som inneholder forurensninger. Dere kan ikke motta returmasser på Rombak før behov for tillatelse er avklart med oss.

Avvik 5: Merking, oppbevaring og deklarerer av farlig avfall er mangelfull ved pukkverket på Rombak

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- Avfallsforskriften §§ 11-5 og 11-12.

Beskrivelse av krav

Farlig avfall skal tas hånd om på en forsvarlig måte. Alle som oppbevarer, transporterer eller håndterer farlig avfall, skal treffe nødvendige tiltak for å unngå fare for forurensning eller skade på mennesker eller dyr. Forsvarlig håndtering innebærer blant annet at avfallet merkes med innhold (se Miljødirektoratets faktaark M-284 | 2014 om *Håndtering av farlig avfall*²).

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Da ISOS AS overtok driften av Rombak pukkverk overtok de også alt farlig avfall som var lagret på anlegget. ISOS har siden overtakelsen ryddet mye farlig avfall, men det gjenstår fortsatt noe farlig avfall etter tidligere driver. Dette farlige avfallet har blitt deklarerert på virksomheten RPN frem til nå. Dere forklarte at dere har videreført RPN sin avtale med avfallsleverandør, og at de også deklarerer avfallet på vegne av bedriften. Det er virksomhetens ansvar at deklarasjonene blir riktig utfylt, og dere må derfor ha et system for kontroll av deklarasjoner av farlig avfall fra virksomheten.

Under tilsynet viste dere også et område som dere spesifiserte at var deres eget farlige avfall, og ikke opprydning etter forrige driver. Det er virksomheten der det farlige avfallet oppstår som skal sørge for deklarasjon av det farlige avfallet. Det innebærer at det farlige avfallet som ISOS AS produserer skal deklarerer på ISOS AS. Per i dag er ISOS AS ikke registrert som produsent av farlig avfall i Avfallsdeklarasjon. Ved drift fremover må ISOS AS påse at det farlige avfallet blir deklarerert på den som har produsert avfallet, og at alt farlig avfall blir levert og deklarerert minst én gang i året.

Alt farlig avfall på Rombak var ikke tilstrekkelig emballert, merket eller oppbevart for å sikre at det ikke kan medføre forurensning til omgivelsene. Dette gjaldt blant annet plassering av flytende farlig avfall i tilknytning til sluk uten oppsamling og utendørs lagring av IBC som inneholdt farlig avfall, samt mangelfull merking av beholdere og steder for lagring av farlig avfall.

Avvik 6: ISOS AS har ikke forhåndsvarslet naboer ved sprengninger ved pukkverket på Rombak i tråd med kravene i forskriften

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- Forurensningsforskriften § 30-8.

Beskrivelse av krav

Forskriften krever at naboer skal varsles om når sprengninger skal finne sted.

² <https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/publikasjoner/m284/m284.pdf>



Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Under tilsynet kom det frem at dere ikke har varslet naboer om når sprengninger skal finne sted. Dere fortalte at det sprenges nesten daglig, og at det er sirenellyd som varsler om sprengning i forkant. Dere forklarte videre at dere informerte naboer en gang om at det vil foregå sprengninger i tiden fremover. Dette ivaretar etter Statsforvalterens syn ikke kravet til forhåndsvarsling etter forurensningsforskriften § 30-8. Naboer skal varsles om når sprengninger skal finne sted. I den grad dere bruker eksterne firma for sprengning må dere via samordning av internkontroll sørge for at naboer blir varslet i tråd med kravene i forurensningsforskriften § 30-8.

Anmerkning 1: Virksomheten bør forbedre sine rutiner for mottakskontroll av masser **Observasjoner under tilsynet og vår vurdering**

Dere mottar masser både på avfallsmottaket i Djupvikveien 18 og på pukkverket på Rombak. Dere forklarte at dere ikke har en egen mottakskontroll av massene dere mottar ved anleggene, men at dere gjør en visuell kontroll ved mottak. Dere har tillatelse til mottak og behandling av betongmasser i Djupvikveien 18. Tillatelsen stiller krav til kontroll av betongmasser ved mottak på anlegget. Dere forklarer at dere stort sett mottar returbetong fra annet avfallsselskap, og at de da gjennomfører mottakskontrollen. Dette har de også krav til i egen tillatelse. Dere forklarte videre at dere kunne be avfallsselskapet ettersende dokumentasjon på mottakskontroll. Dere forklarte videre at dere var kjent med kravene i avfallsforskriften kapittel 14A, og at dere ved direkte mottak ved anleggene ber om dokumentasjon på at betongen er egnet til utfylling eller som tilsats i ny betongproduksjon. Det er deres ansvar å sørge for at dere ikke mottar forurenset betong. For å sikre dette bør dere be om dokumentasjon på mottakskontroll fra deres leverandører.

Returasfalt er normalt ikke farlig avfall, såfremt det ikke inneholder tjære som ble brukt i asfalt i stedet for bitumen før 1970. Inneholder asfalten tjære vil det i henhold til avfallsforskriften kapittel 11 vedlegg I, klassifiseres som farlig avfall. Erfaringsmessig er det lite asfalt fra før 1970 i omløp, men virksomheten må allikevel sikre at asfalten ikke inneholder tjære.

Ved mottak av masser, herunder jordmasser, asfalt og betong, skal dere ha mottakskontroll. Dette er for å sikre at dere ikke tar imot avfall dere ikke skal/kan gjenvinne. Vi viser også til miljøveilederen for pukkverk for kommentar om hva mottakskontrollen som minimum skal inneholde.

Varsel om tvangsmulkt for retting av avvik

Statsforvalteren varsler herved at vi vil fatte vedtak om tvangsmulkt dersom vi ikke har mottatt en skriftlig tilbakemelding som bekrefter at avvik listet nedenfor er rettet innen gitt frist.

Tvangsmulkten vil være følgende engangsbeløp:

- Avvik 1: 50 000 kr

Dere vil få et nytt brev med eventuelt vedtak. I vedtaket vil ISOS AS få en ny frist på 4 uker til å sende oss en skriftlig tilbakemelding som bekrefter at avvik er rettet. Hvis vi ikke får denne tilbakemeldingen innen ny frist vil tvangsmulkten påløpe.

Tvangsmulkten vil bli gitt med hjemmel i forurensningsloven § 73.

Statsforvalterens vurdering

Statsforvalteren velger i denne saken å varsle vedtak om tvangsmulkt for å sikre at avvik rettes innen fristen. Vurderingen er gjort med hensyn til tilstanden til spilloljetanken og konsekvensen ved et



eventuelt utslipp fra tanken. Vi mener det er avgjørende at virksomheten sørger for at lagingen av spillolje i tank større enn 2 m³ overholder kravene i forurensningsforskriften kapittel 18.

Tvangsmulktens størrelse er satt ut fra en skjønnsmessig vurdering av viktigheten av å få rettet avviket og hva det vil koste å gjennomføre tiltak. Det er også tatt hensyn til alvorligheten i saken.

Dere har anledning til å kommentere

Dere har anledning til å kommentere dette varselet. Eventuelle kommentarer må sendes til Statsforvalteren innen to uker etter at denne rapporten er mottatt.

Varsel om gebyr

Statsforvalteren varsler at ISOS AS må betale et gebyr for tilsynet. På bakgrunn av forventet ressursbruk tar vi sikte på å vedta et gebyr på kr. 32 300. Dette tilsvarer sats 3 for tilsyn av inntil en dags varighet. Vedtaket vil bli gitt med hjemmel i forurensningsforskriften § 39-7.

Dere vil få et nytt brev med vedtak om gebyr.

Statsforvalteren er pålagt å ta gebyr for tilsyn på forurensningsområdet. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Vi viser til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Dere har anledning til å kommentere

Dere har anledning til å kommentere dette varselet. jf. forvaltningsloven § 16. Eventuelle kommentarer må sendes Statsforvalteren innen to uker etter at dette brevet er mottatt.

Del 3: Informasjon om tilsynet

Gjennomføring av tilsynet

Tilsynet er gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Vår hjemmel til å føre tilsyn er forurensningsloven § 48. Rapporten gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av ISOS AS sitt miljøarbeid eller miljøstatus.

Tilsynet er en del av Statsforvalterens risikobaserte tilsyn.

Fra Statsforvalteren deltok:

- Camilla Risa Haugstad
- Kaja Baukhol Olsen

Kontaktperson hos ISOS AS:

- Stian Os

Anlegg kontrollert

Følgende anlegg tilhørende ISOS AS ble kontrollert under tilsynet:

- Anlegg for mottak, mellomagring og behandling av betong og asfalt i Djupvikveien 18
- Rombak pukkverk i Rombaksveien 450



Tema kontrollert

Følgende tema ble kontrollert:

- Internkontroll
- Mottak av avfall
- Håndtering av farlig avfall
- Utslipp til luft og vann

Regelverk

Tilsynet omfattet følgende regelverk:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven - Anlegg for mottak, mellomlagring og behandling av avfall, sist endret den 17.11.2023.

Del 4: Annen informasjon

Andre forhold

Meldeplikt for pukkverk

Forurensningsforskriften kapittel 30 omfatter stasjonære og midlertidige/mobile knuseverk og siktestasjoner som produserer pukk, grus, sand og singel. Alle pukkverk, knuseverk og siktestasjoner er omfattet av forskriften, også de som er en del av midlertidig anleggsvirksomhet. Det betyr at all produksjon av pukk, grus, sand og singel er omfattet av virkeområdet. Det følger av kap. 30 at den ansvarlige i god tid før en virksomhet som er omfattet av kap. 30 starter opp, skal sende melding til Statsforvalteren med opplysninger om virksomheten. Meldeplikten gjelder også ved vesentlige endringer i driften, slik som da pukkverket på Rombak ble utvidet i 2020.

Dere har anledning til å kommentere rapporten

Dere har anledning til å kommentere på faktiske feil i denne rapporten. Eventuelle kommentarer må sendes Statsforvalteren innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Rapporten vil være offentlig tilgjengelig

Denne rapporten er tilgjengelig for offentligheten via Statsforvalterens postjournal på einnsyn.no, i tråd med offentlighetsloven.

Med hilsen

Tilde Nygård (e.f.)
seksjonsleder

Camilla Risa Haugstad
seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent



Kopi til:
NARVIK KOMMUNE

Postboks 64

8501

NARVIK