



FYLKESMANNEN I ROGALAND

Miljøvern avdelingen

Saksbehandler: Johan Tore Rødland
Telefon: 51568938

Vår ref.: 2010/9630
Arkivnr.: 461.3

Deres ref:
Vår dato: 09.05.2011

Norsk Stein AS, Suldal kommune - Endelig versjon kontrollrapport

Rapport nr.: 2011.024.I.FMRO
Type kontroll: Inspeksjon

Informasjon om virksomheten:

Navn på virksomhet: Norsk Stein AS	Organisasjonsnr (bedrift): 872 092 242
Postadresse: Berakvam, 4234 Jelsa	Besøksadresse: Berakvam, 4234 Jelsa
Utslippstillatelse: Nei	Bransjenr. (NACE-kode): 08.120 – Utvinning fra grus- og sandtak, utvinning av leire og kaolin
Risikoklasse: Ikke fastsatt	Kommune/kommunenr.: Suldal/1134
Kontrolldato: 31.03.11	Tidsrom for forrige kontroll: Ikke kontrollert

Tilstede under kontrollen:

Fra virksomheten: Gjertrud Halsne (assisterende daglig leder) Vidar Breistein (avd.leder utskipning)	Fra Fylkesmannen: Johan Tore Rødland (Kontrollør) Kirsten Allred (Deltaker)
--	---

Rapportens innhold

Rapporten beskriver de avvik og anmerkninger som ble konstatert under kontrollen.

Hovedtema for kontrollen var:

- Tiltak mot støy
- Utslipp av støv
- Håndtering av farlig avfall
- Avfall fra skip
- Andre krav som følger av forurensningsforskriften kap.30

Resultater fra kontrollen

Fylkesmannen avdekket 4 avvik under kontrollen:

Avvik 1: Virksomheten har mangelfulle rutiner for håndtering av farlig avfall.

Avvik 2: Virksomheten oppfyller ikke sine forpliktelser til å ta imot avfall fra skip

Avvik 3: Virksomheten overskrider krav til utslipp av støv.

Avvik 4: Virksomheten har mangelfullt måleprogram for støy og utslipp til vann.

Oppfølging etter kontrollen

Fylkesmannen ber Norsk Stein AS **innen 15.august 2011** om å redegjøre for sin oppfølging av avvikene som ble gitt etter kontrollen.

Rapport godkjent :

Marit Sundsvik Bendixen
ass.fylkesmiljøvernsjef

Johan Tore Rødland
senioringeniør

Bakgrunn

Fylkesmannen er tilsynsmyndighet for pukkverk, jf. forurensningsloven § 81. På bakgrunn av klager på støy og støv fra flere pukkverk i fylket har Fylkesmannen besluttet å prioritere kontroll av pukkverk i 2011. Kontrollen ved Norsk Stein AS inngår i disse kontrollene.

Norsk Stein AS har hatt en midlertidig utslippstillatelse datert 20.10.97. Fylkesmannen har tidligere vurdert kravene i tillatelsen i forhold til nye forskriftskrav i Forurensningsforskriften kapittel 30 *Forurensninger fra produksjon av pukk, grus, sand og singel*, og har på grunnlag av dette avklart at virksomheten automatisk omfattes av forskriftskravene og skal etterleve disse fra 01.01.2011. Suldal kommune vedtok høsten 2010 ny reguleringsplan for Norsk Stein AS på Berakvam, hvor også forskriftskravene legges til grunn mht utslipp til ytre miljø. Kontrollen er dermed basert på selv bærende forskriftskrav.

Fylkesmannen viser til § 30-14 *Overgangsbestemmelser*, hvor det heter:

For eksisterende virksomheter som faller inn under virkeområdet i § 30-1 og som i dag ikke har tillatelse etter forurensningsloven § 11, eller som har tillatelse med lempeligere krav enn fastsatt i dette kapittelet, gjelder dette kapittelet fra 1.januar 2011.

Informasjon om virksomheten

Norsk Stein AS har et årlig masseuttak på inntil 6 mill. tonn, og planlegger å øke dette til 10 mill. tonn. Anlegget er dermed det største pukkverket i fylket. Norsk Stein AS eies av det danske selskapet Stema shipping, som også administrerer de fleste frakteskipene som anløper anlegget. Det meste av produksjonen eksporteres med morselskapet som eneste kunde.

Anlegget på Berakvam har 143 ansatte. De fleste av disse jobber innen transport, ferdigvare, og vedlikehold, samt mekanikere en liten sprengningsavdeling. Det leies også inn ekstern boringstjeneste fra Bertelsen og Garpestad AS.

Både virksomheten, kommunen og Fylkesmannen har mottatt naboklager på støvflukt fra anlegget, spesielt knyttet til lengre kuldeperioder.

Definisjoner

Avvik: Overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen (for eksempel overtredelse av krav i forurensningsloven, forskrifter hjemlet i forurensningsloven eller krav og vilkår fastsatt i utslippstillatelser eller dispensasjoner).

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse, miljø og sikkerhet og som ikke omfattes av definisjonen for avvik

Regelverk

De viktigste HMS-kravene for bransjen virksomheten tilhører er sammenstilt og ligger tilgjengelig på internett, www.regelhjelp.no.

Hjemlene for de avvik som gis etter denne kontrollen ligger i følgende regelverk:

- *Lov om forurensninger og om avfall (forurensningsloven)*, av 13. mars 1981, med senere endringer.
- *Forskrift ombegrensning av forurensning (forurensningsforskriften)*, av 1.6.2004, med senere endringer.

- *Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven)*, av 6.11.1976, med senere endringer.
- *Forskrift om begrenning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften)*, av 1.6.2004, med senere endringer.
- *Forskrift om gjenvinning og begrenning av avfall (avfallsforskriften)*, av 1.6.2004, med senere endringer.
- *Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften)*, av 6.12.1996, med senere endringer.

Rapporten omhandler eventuelle avvik og anmerkninger som er konstatert under kontrollen og som ligger innenfor Fylkesmannens forvaltningsområde. Rapporten gir således ingen fullstendig tilstandsvurdering av bedriftens miljøarbeid eller miljøstatus.

Resultater fra kontrollen

Avvik 1: Virksomheten har mangelfulle rutiner for håndtering av farlig avfall

Avvik fra:

Internkontrollforskriften § 5, 2. ledd, punkt 7, avfallsforskriften kapittel 11

Grunnlag for avviket:

1. Virksomhetens etablerte (internkontroll)rutine for håndtering av farlig avfall har mangler, jf internkontrollforskriften § 5, 2. ledd, punkt 7
2. Virksomheten har ikke oversikt over hvilke typer farlig avfall som oppstår på anlegget, jf avfallsforskriften § 11-4
3. Farlig avfall oppbevares ikke på en forsvarlig måte, jf. avfallsforskriften § 11-5
4. Deklarasjonsskjemaene for farlig avfall er mangelfullt utfylt, § 11-12

Kommentarer:

1. Norsk Stein AS har en skriftlig prosedyre (ID 24948, versjonsnr. 001) for håndtering av farlig avfall.

Reglene for hvordan farlig avfall skal håndteres, står i avfallsforskriften kapittel 11.

Følgende krav er spesielt viktige for Norsk Stein AS som avfallsprodusent:

- Virksomheten har et ansvar for å vurdere om avfallet som oppstår på anlegget er farlig eller ikke (§ 11-4).
- Farlig avfall skal oppbevares forsvarlig (§ 11-5)
- Farlig avfall skal leveres til en innsamler eller et mottaksanlegg som har tillatelse til å håndtere farlig avfall. Ved mengder over 1 kg skal farlig avfall leveres årlig (§ 11-8).
- Ved levering av farlig avfall, skal det fylles ut et deklarasjonsskjema som følger avfallet ved videre transport. Virksomhetens kopi av deklarasjonsskjemaet skal arkiveres (§ 11-12).

Norsk Stein AS sin prosedyre for håndtering av farlig avfall har mangler ved at den ikke sier noe om korrekt utfylling og oppbevaring av deklarasjonsskjema (den gule gjenparten) (§ 11-12), at avfallet skal leveres til et lovlig mottaksanlegg eller om den årlige leveringsplikten (§ 11-8). Prosedyren inneholder ingen beskrivelse av hvilke typer farlig avfall som kan oppstå ved bedriften (§ 11-4, se punkt 2).

Prosedyren har som formål å sikre at ”lagring og deponering av farlig avfall blir utført i henhold til gjeldende forskrifter”, men omtaler produkter like mye som avfall. Fylkesmannen vil gjøre oppmerksom på at kravene til håndtering av farlig avfall og kravene om eksempelvis aktsomhet i forbindelse med bruk av produkter er hjemlet i forskjellige regelverk. Avfall defineres som ”kasserte løseobjekter eller stoffer” (avfallsforskriften § 11-3. punkt a)) mens produkt er ”råvare, hjelpestoff, halvfabrikat og ferdig vare av ethvert slag” (produktkontrollloven § 2 a).

Prosedyren har et avsnitt om ansvar, men dette gjelder hvem som er ansvarlig for kjøp av produkter, lagring av produkter og for å formidle farene ved bruk av produkter. Det opplyses ikke hvem som er ansvarlig for at virksomhetens farlige avfall blir håndtert i tråd med kravene i avfallsforskriften kapittel 11.

2. Virksomheter som genererer avfall, skal ha en oversikt over de ulike typene farlig avfall som oppstår ved anlegget.

Registreringer i Norbas (nasjonal database over farlig avfall), viser at Norsk Stein AS har innlevert følgende typer farlig avfall fra og med 2008 (mengde oppgis i kg eller l):

<i>Avfallsstoffnr./-navn</i>	<i>2008</i>	<i>2009</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>
7011 Spillolje, refusjonsberettiget	36000	39700	57500	820
7012 Spillolje, ikke refusjonsberettiget	1517		4000	
7021 Olje- og fettavfall	966	224	491	
7022 Oljeforurenset masse	265	1795		
7023 Drivstoff og fyringsolje		400		
7024 Oljefiltre	2474	3189	2320	
7030 Oljeemulsjoner, sloppvann		10500		
7042 Organiske løsemidler uten halogen	2	400		
7051 Maling, lim, lakk, løsemiddelbasert	401		100	
7052 Maling, lim, lakk, 2-komponent	1			
7132 Baser, uorganiske	20			
7152 Organisk avfall uten halogen	11	1484		

*batterier er ikke med i oversikten til Norbas

Hvorvidt listen over utgjør de faktiske typene farlig avfall som oppstår på Berakvam-anlegget er uvisst, fordi bedriften ikke har en egen oversikt over hva som genereres av farlig avfall. I tillegg til det som er registrert i Norbas har Norsk Stein AS i 2011 levert maling, lim, forurenset diesel, betongtilsetning, grease, filter og refusjonsberettiget spillolje.

Fylkesmannen antar for øvrig at avfallsfraksjonen ”oljeemulsjoner, sloppvann” kan dreie seg om farlig avfall levert fra skip. Dette avfallet skal i utgangspunktet deklarerer på avfallsprodusenten, det vil si rederiet (se avvik 2).

3. Lagret farlig avfall skal oppbevares forsvarlig, jf avfallsforskriften § 11-5. Farlig avfall skal ikke lagres på en slik måte at det kan føre til forurensning. Avfallet skal lagres i tett, merket emballasje, det skal være skjermet mot nedbør og sikret mot uvedkommende. Det skal være et tydelig skille mellom produkter og avfall.

Fylkesmannen vurderer det slik at virksomhetens oppbevaring av farlig avfall ikke er forsvarlig. Emballasjen for farlig avfall er ikke tilstrekkelig merket. Bedriften mangler oppsamlingsfat for lysstoffrør og spraybokser. Området hvor avfallet lagres fremstår som dårlig organisert og uryddig. Søl i forbindelse med påfylling vil gå rett i grunnen.



Bilde 1



Bilde 2

Norsk Stein AS sorterer ikke ut spraybokser som farlig avfall. Spraybokser og EE-avfall (elektrisk/elektronisk avfall) var kastet i container for blandet avfall (se bilde 3). Container for EE-avfall sto like ved, og bedriften må dermed innskjerpe rutine for avfallssortering. Spraybokser er farlig avfall og skal lagres for seg, deklarerer og leveres til et lovlig mottak. EE-avfall regnes i utgangspunktet ikke som farlig avfall, men skal sorteres ut som egen fraksjon.



Bilde 3

4. Farlig avfall som er forskriftsmessig deklarerert og levert til et lovlig mottak, blir registrert i en nasjonal database (Norbas). Avfallet blir registrert på avfallsprodusenten, det vil si den virksomheten hvor avfallet har oppstått. Det er avfallsprodusenten (dvs Norsk Stein AS) som er ansvarlig for at deklarasjonsskjemaets øverste halvdel er korrekt utfylt, jf avfallsforskriften § 11-12. Alle felter merket med stjerne (*) skal som et minimum være utfylt.

Mange av deklarasjonsskjemaene for farlig avfall som Norsk Stein AS kunne fremvise ifm tilsynet, manglet utfylling i feltene for organisasjonsnummer, EAL-kode og dato.

Når det gjelder farlig avfall deklarerert på skjema nr. 8058488 så fremstår det som om olje fra oljeutskiller og oljeoppsugd fra kulvert er deklarerert på ett og samme skjema. EAL-koden som er benyttet er 190810 (andre blandinger av fett og olje fra olje/vann-

separering), jf Vedlegg 1 til avfallsforskriften kapittel 11). Dette er feil EAL-kode for avfall fra oljeutskillere. Ved denne typen sammenblanding av avfall vil det dessuten ikke være samsvar mellom den mengden olje som i henhold til Rapport skjemaet (for tømning og kontroll av oljeutskillere) er tatt ut av oljeutskilleren og den mengden som er deklarerert.

Oppfølging av avviket:

Avviket lukkes når Norsk Stein AS oversender;

- 1) En revidert prosedyre for håndtering av farlig avfall som omfatter de viktigste kravene i avfallsforskriften kapittel 11.
- 2) En oversikt over hva som oppstår av farlig avfall i virksomheten.
- 3) Dokumentasjon som viser at virksomhetens farlige avfall lagres forsvarlig.
- 4) Bekreftelse på at virksomheten nå er kjent med at ansvaret for utfylling av deklarasjonsskjemaets øverste halvdel.

Avvik 2: Virksomheten oppfyller ikke sine forpliktelser til å ta imot avfall fra skip

Avvik fra:

Forurensningsforskriften § 20-5

Kommentarer:

Ifølge forurensningsforskriften § 20-5 skal "havneansvarlig [...] ut fra behovet for levering, sørge for etablering og drift av mottaksordninger for avfall og lasterester fra skip i havnen". Som avfall fra skip regnes "enhver form for avfall, herunder kloakk og andre rester enn lasterester som oppstår mens et skip er i drift", jf § 20-3.

Norsk Stein AS er havneansvarlig for kaianlegget på bedriftens område på Berakvam. Omlag 90 % av skipsanløpene er av såkalt "faste" skip. Halvparten av skipene går ut av landet, de fleste er også registrert i utlandet. Anlegget har mellom 700 og 800 anløp i året.

Bedriften har utarbeidet en avfallsplan (Waste handling plan, ikke datert), og Fylkesmannen vil kommentere følgende avsnitt i planen:

"We will not receive:

1. *Any special wastes such as oil, items soiled with oil, paint, batteries or any other items that may be within this category.*
2. *Any food waste. This means that other types of waste, which is to be delivered, must be clean of any remains of food."*

Forurensningsforskriften § 20-5 slår fast at havneansvarlig plikter å ha en ordning for mottak av avfall og lasterester fra skip. Mottaksordningen skal være tilstrekkelig. Den havneansvarlige har ikke anledning til å reservere seg mot å ta imot en eller flere typer avfall.

Det mottakstilbudet Norsk Stein AS har på Berakvam er dermed ikke tilstrekkelig til å oppfylle den plikten bedriften har etter § 20-5. Bedriften skal ta imot de avfallstypene skipene har behov for å levere. Bedriften er også ansvarlig for at avfallet får en lovlig disponering.

Kravene til hva en avfallsplanen skal inneholde er for øvrig beskrevet i Vedlegg 1 til forurensningsforskriften kapittel 20.

Selv om avfallsplanen stadfester at Norsk Stein AS ikke tar imot farlig avfall fra skip, kunne bedriften ikke gjøre rede for hvorvidt bedriften faktisk tar imot slikt avfall eller ikke. Basert på oversikten i Norbas ser det ut for at bedriften minst en gang har tatt imot sloppvann. Som nevnt under avvik 1 skal dette avfallet i utgangspunktet deklarerer på avfallsprodusent, dvs rederiet. Dersom dette ikke er mulig (dette krever at rederiet er registrert i Norge), er det i prioritert rekkefølge agenten som skal stå som avfallsprodusenten, deretter charteren og til slutt havnen. Se vedlagte informasjonsark om levering og deklarerer av farlig avfall fra skip.

Oppfølging av avviket:

Avviket lukkes når Norsk Stein AS oversender dokumentasjon på at bedriften har etablert en tilstrekkelig mottaksordning for skipsavfall, samt en revidert avfallsplan.

Avvik 3: Virksomheten overskrider krav til utslipp av støv.

Avvik fra:

Forurensningsforskriftent § 30-5 Utslipp av støv.

Internkontrollforskriften § 5, 2. ledd, punkt 6

Kommentarer:

Fylkesmannen har mottatt en rekke naboklager på støvnedfall fra Norsk Stein AS, spesielt i forbindelse med lengre kuldeperioder vintrene 2009/10 og 2010/11. Klagene er til dels dokumentert med daterte bilder som viser betydelig støvnedfall. Tørre perioder med sterkt vind på sommeren vil også medføre en viss støvflukt.

Virksomheten har gjennomført systematiske målinger av støvnedfall ved 3 målestasjoner. Målingene for 2 av punktene viser til dels betydelige overskridelser av kravet på at mengde nedfallsstøv ikke skal overstige 5g/m^2 i løpet av 30 dager, *jf. forurensningsforskriften § 30-5*. Periodene hvor overskridelsene er registrert overensstemmer med den dokumentasjon Fylkesmannen har mottatt fra naboer. Omfanget av støvnedfallet anses dermed som avklart.

Norsk Stein AS har gjennomført tiltak mot støvflukt i form av vanning, innebygging av sikteanlegg og tak over finfraksjonslager. Tiltakene begrenser normalt støvutslippet i sommerhalvåret tilstrekkelig til å overholde forskriftskravet, men som følge av anleggets størrelse vil en viss støvflukt i tørre perioder likevel måtte påregnes. Det foreligger internkontrollprosedyrer for henholdsvis *vanning av ferdigvarelager, veier og røys* samt for *vanning av salver*.

Det framkom under kontrollen at bedriften hadde planer om ytterligere skjerming av utslippskilder for støv, innkjøp av utstyr for finfordeling av vann om sommeren, samt montering av varmekabler ved vannpåsprøytingsanlegg. Det ble ikke lagt fram en konkret handlingsplan for disse tiltakene, *jf. Internkontrollforskriften § 5, 2. ledd, punkt 6*

Virksomheten må for å lukke avviket oversende Fylkesmannen en tidfestet plan for gjennomføring av konkrete tiltak for å bringe mengden av nedfallstøv ved nærmeste eller mest støvutsatte nabo under grenseverdien. Tiltakene må være av en art som sikrer effektive støvdempingstiltak også i kuldeperioder, og skal være implementert innen neste vintersesong. Dersom tilstrekkelige tiltak ikke er gjennomført må bedriften tilpasse produksjonen i slike perioder slik at kravene ikke overskrides.

Avvik 4: Virksomheten har mangelfullt måleprogram for støy og utslipp til vann.**Avvik fra:**

Forurensningsforskriften § 30-9 Måling og beregning av utslipp. b) Utslipp til vann og støy. Internkontrollforskriften § 5, 2. ledd, punkt 6

Kommentarer:Utslipp til vann

Virksomheten har ikke utarbeidet et kvalitetssikret måleprogram for prøvetaking og måling av utslipp til vann for å sikre at maksimalkonsentrasjon av faststoff/suspendert stoff (SS) i utslippspunktet til sjø er under 50 mg/l, jf. § 30-6 *Utslipp til vann*.

Støy

Virksomheten har ikke gjennomført oppdatert støymåling. Det foreligger ikke oppdaterte støyberegninger eller støymålinger for masseuttaket på Berekvam, men det ble under kontrollen opplyst at i henhold til handlingsplan for 2011 skulle Sinus AS engasjeres til dette. Grovknuser er plassert i bunnen av masseuttaket, og dermed godt skjermet mot omgivelsene. Det genereres likevel betydelig støy fra andre deler av prosessanlegget samt fra anleggsmaskiner. Det forsøkes å unngå rygging med anleggsmaskiner så langt mulig for å minimere lyd fra ryggealarmer. Det ble gjennomført en måling av støy fra lasteaktivitet i 2003 ved hytte vest for fjorden, som konkluderte med at støyen ikke overskrev de støykrav som da var gjeldende.

Virksomheten omfattes nå av selv bærende krav i forurensningsforskriften kapittel 30 *Forurensninger fra produksjon av pukk, grus, sand og singel* fra 01.01.11. Støymålinger for stasjonære knuseverk skal være gjennomført innen et år etter at forskriften trådte i kraft, jf. § 30-9 slik at virksomheten kan dokumentere at kravene i § 30-7 *Støy* ikke overskrides..

For å lukke avviket må Norsk Stein AS oversende Fylkesmannen måleprogram for støy og utslipp til vann implementert i virksomhetens internkontroll/HMS- system.

Resultater av målingene og eventuelle tiltaksplaner som følge av disse vil være tema for et oppfølgende tilsyn ved virksomheten i 2012.

Andre forhold**Internkontroll**

Norsk Stein AS har et elektronisk basert internkontrollsystem som også omfatter ytre miljø og rutiner for avviksbehandling. Ansvar for å *forsikre at alle krav til ytre miljø overholdes og daglig kontakt med grunneiere og naboer* inngår i stillingsinstruks til alle avdelingsledere.

Det er utarbeidet en *Prosedyre for overvåking og kontroll av miljøaspekter* med formål å sikre oppfølging av miljøstyringssystemet. Dette inkluderer miljøkartlegging, gjennomføring av miljømålinger og vurdering av resultatene av disse, vurdering av måloppnåelse i forhold til handlingsplaner, avviksrapportering og vurdering hvorvidt lover og regler for ytre miljø overholdes. Gjennomgang av miljøkartlegging, statusrapport og planer skal være faste punkter ved virksomhetens internrevisjon av internkontrollsystemet.

Fylkesmannen har ved denne kontrollen fokusert på de deler av internkontrollsystemet som omhandler utslipp av støv, støy og vann samt håndtering av farlig avfall, og rapporten gir derfor ikke en fullstendig vurdering virksomhetens internkontroll.

Vi vil likevel kommentere internkontrollsystemets prosedyre *Rutine ved naboklager og andre eksterne klager på utslipp til luft og vann, inkludert støy* hvor det heter det at:

Alle henvendelser til Norsk Stein på utslipp av støv, støy eller utslipp til sjø skal registreres på RUH-lapp og leveres nærmeste overordnede.


Klageren skal behandles høflig og profesjonelt. Noter navn og telefonnummer, eller e-postadresse. Spør hva klagen gjelder, og noter dette.

Fortell at klagen nå blir registrert i avviksprogrammet vårt, og at det vil bli behandlet der.

Fylkesmannen savner en angivelse av forventet behandlingstid for klagen i prosedyren, samt et krav om at den som klager skal ha formell tilbakemelding fra bedriften. Virksomhetens oppfølging av sitt internkontrollsystem, herunder avvikshåndtering (strakstiltak og forebyggende tiltak) vil for øvrig bli nærmere gjennomgått ved neste tilsyn.

Uryddig uteareal

Området til Norsk Stein AS på Berakvam disponeres også av underentreprenører. Avfallshaugen på bildet under (bilde 4) tilhører en underentreprenør. Fylkesmannen vurderer det slik at Norsk Stein AS bør ta ansvar for det som foregår på anleggsområdet av forsøpling, også når forsøplingen skyldes underentreprenører. Det var tomme spraybokser i denne haugen. Spraybokser er farlig avfall og skal ikke blandes med annet avfall.

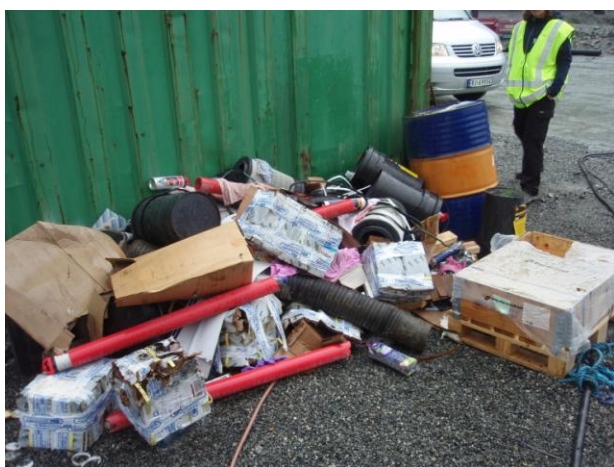

Bilde 4

Meldeskjema

Det er utarbeidet et meldeskjema for virksomheter som omfattes av forurensningsforskriftens kapittel 30, jf. § 30-11. Meldeskjema er utlagt på Fylkesmannen sine hjemmesider under *Miljøvern* og *Skjemaer*. Fylkesmannen ønsker at også eksisterende virksomheter som omfattes av forskriften skal sende inn meldeskjema. Vi ber derfor om at utfylt skjema oversendes Fylkesmannen, fortrinnsvis per e-post.