



Inspeksjon ved  
**CCM AS,**  
**Ødegård Avfallsdeponi**

Endelig  
**RAPPORT**  
Nr.  
**2009.112.I.**

**FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS**

<i>Virksomhetens postadresse:</i> CCM Ødegård avfallsdeponi, Skreksrudveien - Ødegård 2150 Årnes	FMs saksnr. 2009/1555 Næringsgruppe for deponiet / NACE 90.020 E-post: <a href="mailto:reidun@deponiet.no">reidun@deponiet.no</a> Telefon: 63910333
<i>Gårds- og bruksnr.</i> 163, bnr. 2 og 3, Nes kommune <i>CCM AS Org.nr.</i> 977 024 196 <i>CCM AS Bedr.enhet</i> 989 579 878 (Ødegård avfallsdeponi 980 378 527)	<i>Forrige kontroll:</i> 18.november 2008 <i>Tidsrom for denne kontrollen :</i> 3.desember 2009
<i>Tilstede fra bedriften:</i> Ole Weng og Reidun Weng	<i>Deltager fra Fylkesmannens miljøvernnavd:</i> Jens Hertzberg

## Rapportens innhold – Kontrolltema - Bakgrunn for kontrollen

Denne rapporten beskriver de avvik og anmerkninger som ble avdekket/konstatert innen følgende kontrollerte tema:

- Generell mottakskontroll i henhold til avfallsforskriften kapittel 9-11 ”mottak av avfall” (\*).
- Tillatelse til mellomlagring av lettere forurensede jordmasser gitt 18.9.2009 (\*\*)

\*) Tillatelse til å motta avfall gjaldt fram til 1.juli 2009.

\*\*) Tillatelsen av 18.8.2009 åpnet for mottak og mellomlagring av 2000 tonn lettere forurensede masser i påvente behandling av innsendt plan for avslutning og etterdrift av deponiet.

## Hovedkonklusjon – Funn :

Kontrollen avdekket 3 avvik fra gjeldende lover og forskrifter innenfor de områder som ble kontrollert. Det ble videre gitt 1 anmerking. For definisjoner se neste side.

### Avvik :

- 1) Virksomheten har tatt i mot betydelig større mengder forurensede jordmasser enn det som tillatelse gjelder for.
- 2) De forurensede massene er deponert framfor å være mellomlagret slik tillatelsen krever.
- 3) Stikkprøvekontroll av avfall er ikke foretatt.

## Innledning

Kontroll som gjennomført her, utføres i hovedsak for å verifisere at gjeldende krav med hensyn til ivaretagelse av ytre miljø overholdes. Kontrollen fokuserer på overholdelse av krav. Rapporten omhandler eventuelle avvik og anmerkninger som er avdekket under kontrollen og som ligger innenfor Fylkesmannens forvaltningsområde. Rapporten gir således ingen fullstendig tilstandsvurdering av bedriftens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner på et avvik og en anmerkning er som følger:

- **AVVIK** defineres som *overtredelse av krav satt i medhold av helse, miljø- og sikkerhetslovgivningen*. (F.eks. overtredelse av krav i forurensningsloven, forskrifter hjemlet i denne loven, utslippstillatelsen).
- **ANMERKNING** er *et forhold som tilsynsetaten mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse, miljø og sikkerhet og som ikke omfattes av definisjonen for avvik*. (Dette kan f.eks være mangler eller svake punkter ved virksomhetens utstyr, styresystemer eller arbeidsmåte).

## 1. Lovgrunnlag

Dokumentunderlag for kontrollen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter.
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften).
- Tillatelse av 18.8. 2009 til mellomlagring av lettere forurensede masser.

## 2. Avvik

Følgende avvik ble funnet ved kontrollen:

### **Avvik 1:**

**Virksomheten har tatt i mot betydelig større mengder forurensede jordmasser enn det fylkesmannen har gitt tillatelsen til.**

*Avvik fra:* Tillatelse til mellomlagring av forurensede masser av 18.8.2009.

### **Krav:**

Det er gitt tillatelse til mottak og mellomlagring inntil 2000 tonn forurensede masser med gitte grenseverdier.

### **Funn:**

Det ble opplyst under kontrollen at det var tatt imot ca 10.000 tonn forurensede masser.

*Tillegg i endelig rapport:* Forurensede jordmasser er mottatt også i etterkant av kontrollen på tross av at det ble gitt stoppordre kontrolldagen. Det er i etterkant av kontrollen ifølge opplysninger fra daglig leder tatt inn ytterligere 5000 tonn i uke 50 og 51.

### **Avvik 2:**

**De forurensede massene er deponert framfor å være mellomlagret slik tillatelsen krever.**

*Avvik fra:* Tillatelsen til mellomlagring av forurensede masser av 18.8.2009.

### **Krav:**

Jf tillatelsens pkt 4; ”Mellomlagring av gravemasser må skje på en slik måte at det ikke kan medføre forurensning til jord, luft eller vann og / eller avløpsnett. Dette betyr at det er ulovlig å produsere forurenset sigevann eller forurenset overvann fra opplagsplassen.”

### **Funn:**

Området hvor de forurensede massene er lagret / deponert er vist på foto 1. De opprinnelige leirmassene fra området hvor de forurensede masser nå er lagt ut sees i bakkant. Det vil si at mellomlagringen har skjedd direkte oppå avfallet i deponiet.

Foto 2 viser kanten av mellomlagringen mot Engelsrudjordet hvor overvannet er synlig.

Foto 3 viser nylig tippet lass i et annet område (østre område) hvor den midlertidige anleggsveien går.

### **Avvik 3**

**Stikkprøvekontroll av forurensede jordmasser er ikke foretatt og rutiner for stikkprøvekontroll av dette er ikke implementert.**

***Avvik fra:***

Avfallsforskriften § 9-11 Mottak i hht vedlegg II (plikter for driftsansvarlig TA- 2223/2007)

**Krav:**

Minimum krav til stikkprøvekontroll er for hvert 100. lass. Ved kontrollen skal det tas ut prøver for kontrollanalyse i forhold til gitte grenseverdier.

**Funn:**

Det er ikke foretatt noen stikkprøvekontroll av forurensede jordmasser siden 2008. Det er heller ikke tatt prøver for eventuell senere analyse. Det ble opplyst at kontrollen begrenset seg til en visuell kontroll.


Manglende stikkprøver for avfallsmottak ble også konstatert ved forrige kontroll. Bedriften utarbeidet da rutiner for slik kontroll for ordinært sortert avfall.

Rutiner for stikkprøvekontroll av jordmasser er ikke implementert. CCM Ødegård sin samarbeidspartner NorMiljø AS har bistått ved utvelgelse av prosjekter og skal ha hentet inn nødvendige analyser for å sikre at vilkårene for å ta imot massene er oppfylt. CCM Ødegård har imidlertid ikke foretatt den nødvendige stikkprøvekontrollen med uttak av prøver for kontrollanalyse slik regelverket krever.

## **3. Anmerkinger**

Utgår i endelig rapport, men er kommentert i avsnittet ovenfor.

## 4. Bilder.

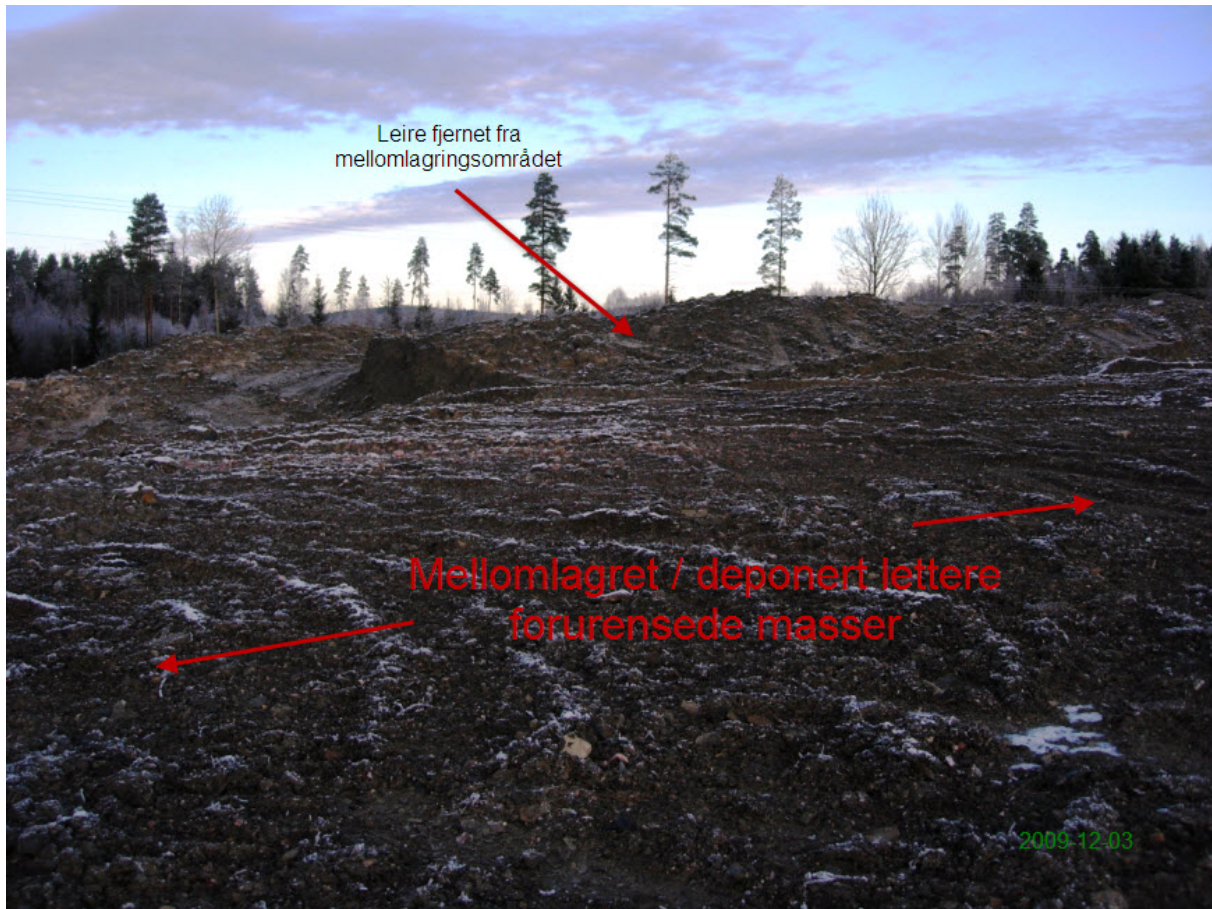

**Foto 1:** Mellomlagret / Deponerte forurensede gravemasser



**Foto 2: Forurensede gravemasser mot Engelsrud-jordet.**



**Foto 3:** Nylig tippede gravemasser i østre del av deponiet.  
Anleggsvei til venstre for bildet.