



HERMOD TEIGEN AS AVD EGRSUND
Fosseikeveien 14
4323 SANDNES

Kontakt saksbehandler
Kirsten Allred, 51568933

Rapport etter kontroll 07.11.2024 (inspeksjonsrapport 2024.282.I.SFRO)

Denne rapporten omhandler forhold som ble avdekket under tilsyn hos HERMOD TEIGEN AS AVD EGRSUND (Hermod Teigen) (virksomhetsnummer: 916263775) den 7. november 2024.

Rapporten består av følgende deler:

- Del 1: Resultatet av tilsynet og frister
- Del 2: Statsforvalterens vurdering og begrunnelse
- Del 3: Informasjon om tilsynet
- Del 4: Annen informasjon

Del 1: Resultatet av tilsynet og frister

Denne delen gir en oversikt over resultatet av tilsynet og hva dere må gjøre til gitte frister. Nærmere beskrivelse er gitt i del 2.

Statsforvalteren avdekket avvik som dere må rette snarest

Statsforvalteren avdekket følgende avvik under tilsynet:

- Avvik 1: Virksomheten overskrider grenseverdiene for utslipp til vann og til luft.
- Avvik 2: Virksomheten har ikke sendt inn vurderinger av utslipp til luft eller for deflagrasjoner innen fristen.
- Avvik 3: Virksomhetens måleprogram for utslipp til vann er mangelfullt.
- Avvik 4: Mottakskontrollen er noe mangelfull.
- Avvik 5: Virksomhetens egenkontrollrapportering er noe mangelfull.

Avvik er manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

HERMOD TEIGEN AS AVD EGRSUND må snarest rette opp avvik. Dere må sende Statsforvalteren en skriftlig tilbakemelding som viser hvordan avvik er rettet innen 17. februar 2025. Se også våre kommentarer til tilbakemelding for avvik 1 og 2.



Statsforvalteren har anmerkninger

Vi har følgende anmerkninger:

- Anmerkning 1: Informasjonen til kundene kan bli bedre.
- Anmerkning 2: Avfall fra sandfangkummene må vurderes opp mot kriteriene for farlig avfall.

Anmerkning er et forhold som vi mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke er manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Varsel om gebyr

Statsforvalteren varslar at HERMOD TEIGEN AS AVD EGRSUND må betale et gebyr for tilsynet. På bakgrunn av forventet ressursbruk tar vi sikte på å vedta et gebyr på kr. 40 400 Dette tilsvarer sats 2 for tilsyn av inntil en dags varighet. Vedtaket vil bli gitt med hjemmel i forurensningsforskriften § 39-7.

Dere vil få et nytt brev med vedtak om gebyr.

Statsforvalteren er pålagt å ta gebyr for tilsyn på forurensningsområdet. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Vi viser til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Dere har anledning til å kommentere

Dere har anledning til å kommentere dette varselet. jf. forvaltningsloven § 16. Eventuelle kommentarer må sendes Statsforvalteren innen to uker etter at dette brevet er mottatt.

Vi ber om tilbakemelding fra dere på epost

Vi ber om at dere sender all skriftlig tilbakemelding til sfropost@statsforvalteren.no. Merk svaret med saksnummer 2024/13690 og tilsynsnummer 2024.282.I.SFRO.

Del 2: Statsforvalterens vurdering og begrunnelse

Avvik 1: Virksomheten overskrider grenseverdiene for utslipp til vann og til luft

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- Tillatelse av 20.12.2022 vilkår 3.3.1, 3.3.3 og 4.1

Beskrivelse av krav

Det er i tillatelsens vilkår 3.3.1 satt begrensninger for utslipp av suspendert stoff (SS), totalt organisk karbon (TOC), arsen (As), bly (Pb), kadmium (Cd), kobber (CU), krom (Cr), kvikksølv (Hg), nikkel (Ni) sink (Zn) og olje i overvannet. Grenseverdiene gjelder for utslipp av overvann fra områder for mottak, lagring og behandling av avfall.

For å begrense utslippet av forurenset overvann skal anleggsområdet avskjermes og dreneres slik at overflatevann fra tak og området rundt ikke renner inn på virksomhetens uteområde.

Det er også satt krav ift. utslipp til luft for komponentene støv, bly, kadmium, sink, kvikksølv og asbest.



Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Utslipp til vann

I forkant av kontrollen oversendte Hermod Teigen en sammenstilling av analyseresultatene for utslipp av overvann i 2024. Oversikten, med analyseresultater fram til og med oktober 2024, viser overskridelser av grenseverdiene for bly, sink, olje (i januar og februar), suspendert stoff og TOC. Utslippet av kobber ligger like rundt utslippsgrensen.

Resultatene fra 2023 (jf. virksomhetens egenkontrollrapportering for 2023) viste også overskridelser av de samme komponentene, i tillegg til kobber, krom og nikkel. Virksomheten har dermed over tid hatt for høye verdier på flere av de regulerte komponentene.

Prøveresultatene det vises til overfor, gjelder prøvetaking av overvannet fra den delen av anlegget hvor avfall mottas og behandles. Overvannet fra dette området går via sandfangkummer og oljeutskiller før utslipp til sjø. Prøvene tas månedlig (jf. vilkår 3.3.1), fra prøvetakingskum etter oljeutskiller.

Virksomheten har i tillegg til å ta prøver av dette vannet, også tatt prøver av overvannet fra den delen av anlegget hvor det kun foregår kjøring og lagring av rene fraksjoner (området mellom de to lagerbyggene). Disse prøvene har blitt tatt årlig. Analyserapportene fra 2021-2023 ble oversendt Statsforvalteren etter kontrollen. I årene 2021 og 2022 er det kun ubetydelige mengder av de regulerte stoffene i utslippsvannet, men rapporten fra 2023 viser at overvannet fra dette området inneholder for mye suspendert stoff, bly, kobber, sink og olje, se tabellen under.

Utslippskomponent	SS	TOC	Arsen	Pb	Cd	Cu	Cr	Hg	Ni	Zn	Olje
Grenseverdi mg/l	20	10	0,01	0,05	0,01	0,05	0,01	0,0005	0,05	1	5
30.08.2023	280	30	0,007	0,45	0,001	1,150	0,004	0,0004	0,007	3,07	7,1

Tabell 1: Analyserapport august 2023

Vannet fra dette området går direkte til sjø, dvs. ikke via virksomhetens oljeutskiller. Prøvene tas ut før de to vannstrømmene samles i en felles ledning, men etter prøvetakingskummen for oljeutskilleren. Utslippet inngår ikke i virksomhetens egenkontrollrapportering, se avvik 5.

Avskjerming av anleggsområdet

Ifølge vilkår 3.3.3 i tillatelsen skal virksomheten sørge for at anleggsområdet avskjermes og dreneres slik av overflatevann fra området rundt ikke renner inn på uteområdet. Dette er et tiltak for å begrense utslippet av forurenset overvann.

Hermod Teigen fortalte på kontrolldagen at dette i liten grad har blitt gjort. Dette skyldes blant annet at det er dekke helt inn til fjellkanten noe som gjør det vanskelig å stoppe vannet fra tilliggende arealer å renne inn på anlegget.

Utslipp til luft

Hermod Teigen sin egenkontrollrapport for 2023 viser at virksomheten overskred grenseverdien for utslipp av sink, se tabellen under. Resultatene fra måling i juni 2024 viser også overskridelser av sink, i tillegg til kvikksølv og støv.



Utslippskomponent	Støv	Pb	Cd	Zn	Hg	Asbest
Grenseverdi mg/Nm ³	10	0,05	0,005	0,5	0,007	0,5
2023 egenkontrollrapport	6,1	0,016	0,005	0,68	0,002	0,072
Juni 2024	12	0,027	<0,005	1,1	0,010	0,04

Tabell 2: Sammenstilling av prøveresultater fra egenkontrollrapport 2023 (utslipp til luft, høyeste verdi) – og resultater fra analyse som fremstilt i «Endelig rapport 2024-1698. Måling av emisjoner til luft fra shredderanlegget. Juni 2024».

Som tilbakemelding for avvik 1 ber vi virksomheten om en redegjørelse for hvilke tiltak som skal iverksettes, og med frist for gjennomføring.

Avvik 2: Virksomheten har ikke sendt inn vurderinger av utslipp til luft eller for deflagrasjoner innen fristen

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- Tillatelse av 20.12.2022 vilkår 13.1, 13.2 og 13.5.

Beskrivelse av krav

I tillatelsens punkt 13.1-13-5 er det stilt krav om at virksomheten skal sende inn utredninger av utslippene til vann og luft, av støy og deflagrasjoner, samt en tilstandsrapport om mulig forurensning av grunn og grunnvann. Fristen for innsending var satt til 1. mars 2024.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Utredninger av støy (13.3) og tilstandsrapport (13.4) ble oversendt Statsforvalteren 29. februar 2024.

Utslipp til vann (13.1)

Hermod Teigen oversendte etter kontrollen en vurdering av utslippet til vann (e-post datert 08. november 2024, COWI: Utslipp til vann, fagnotat). Vurderingen sier noe om påvirkningen på resipienten, men det foreslås i rapporten å avvente med konklusjoner til forbedring av renseløsning er iverksatt.

Statsforvalteren vil kommentere at vurderingen skal omfatte sedimenteringsavstand, strøm og vannutskiftning i resipienten. Utslippet har i liten grad blitt vurdert opp mot BAT-konklusjonene for rensing og overvåking. En slik vurdering vil være relevant i forbindelse med valg av renseløsning, og oppfølging av avvik 1.

Det er ikke gjennomført en egen miljørisikovurdering av utslippene, det vises kun til vurderinger som er gjort i punkt 7 («Redegjørelse om utslippet av stoffene i pkt. 5 kan påvirke resipienten negativt slik at resipientens miljømål ikke nås»), gjennomførte prøver og måleprogrammet.

Utslipp til luft (13.2)

Når det gjelder utslipp til luft, har virksomheten målt utslippet, inkludert prioriterte miljøgifter (jf. tillatelsen vilkår 13.2 første setning) - men de resterende punktene under vilkår 13.2 er ikke gjennomført.

Deflagrasjoner (13.5)

Utredningen av deflagrasjoner mangler også. På grunn av intern feil i rapporteringen av antall deflagrasjoner i 2023, har virksomheten ikke gjort noen videre vurderinger av årsak, tiltak og utslipp knyttet til deflagrasjoner.



Som tilbakemelding for avvik 2 ber vi virksomheten om en plan, med tidsfrister, for når utredningene kan forventes ferdigstilt.

Avvik 3: Virksomhetens måleprogram for utslipp til vann er mangelfullt

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- Tillatelse av 20.12.2022 vilkår 10.4

Beskrivelse av krav

I tillatelsen er det stilt krav om at virksomheten skal ha et program for utslippskontroll. Det stilles også krav til innholdet i måleprogrammet.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Hermod Teigen har utarbeidet et program for utslippskontroll av vann: «Måleprogram oljeutskiller». Måleprogrammet ble oversendt Statsforvalteren etter kontrollen.

I forhold til kravene til innhold som gitt i vilkår 10.4 i tillatelsen, har måleprogrammet følgende mangler:

- Prøvetakingen av overvannet fra området mellom lagerhallene viser at vannet (ved prøven i 2023) var forurenset. Måleprogrammet må oppdateres ift. disse resultatene, i den delen av programmet som omhandler virksomhetens faktiske utslipp til vann (jf. tillatelsen vilkår 3).
- Det kommer ikke tydelig nok fram i måleprogrammet hvorvidt det er prøvetakingskum til oljeutskilleren. Virksomheten tar også prøver i sandfangkum, for å måle hvorvidt det er forurensninger i overvannet fra området mellom lagerhallene. Det må beskrives i måleprogrammet hvor dette uttakspunktet er, og hvor ofte det skal tas prøver av dette overvannet.
- Virksomheten har foretatt en utvidet prøvetaking av utslippene til vann og luft. Utredningene har konkludert med at Hermod Teigen bør følge med på enkelte parametre. Beskrivelsen av hvilke parametre virksomheten må overvåke må med i måleprogrammet.
- Forurensningsnivået i overflatevannet vil – ifølge opplysninger virksomheten ga på kontrolldagen - avhenge av feie- og rydderutiner, og nedbørsmengden. Statsforvalteren vil derfor påpeke at det er viktig at prøvene blir merket med denne type opplysninger: eksempelvis om prøven blir tatt før eller etter feiing, ved nedbør eller ved skjærebrenning, osv. Prøvene må også merkes på en slik måte at det helt tydelig kommer fram hvor prøven er tatt (prøvetakingskum til oljeutskiller eller sandfangkum som ikke er tilknyttet oljeutskiller), og av hvem. Hvordan prøvene skal merkes må beskrives i måleprogrammet.
- På side 8 i måleprogrammet står det at vannmengden (som slippes til sjø) beregnes teoretisk utfra størrelsen på de arealer som drenerer til prøvetakingspunktet og nedbørsdata for området. Måleprogrammet må suppleres med eksempelvis et kart som viser hvilke arealer som drenerer til prøvetakingspunkt(e) (virksomheten har to prøvetakingspunkter) og en referanse til dokumentet som heter Sammenstilling_vann_Egersund (oversendt 31. oktober 2024) – som viser utregningen.



Avvik 4: Mottakskontrollen er noe mangelfull

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- Tillatelse av 20.12.2022 vilkår 9.3, jf. forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5 annet ledd punkt 7

Beskrivelse av krav

Tillatelsen stiller en rekke krav til hvordan avfallet virksomheten mottar skal registreres og journalføres. Registreringen skal som minimum bestå av avfallstype (med koder), mengder, dato for mottak, leverandør (eier av avfallet) og anlegg for videre levering. Avfallet skal være sporbart tilbake til eier helt til mottakskontrollen er ferdig.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Statsforvalteren registrerte på kontrolldagen at Hermod Teigen har gjort forbedringer i mottakskontrollen, og i utsorteringen, siden sist kontroll i 2021. Virksomheten har økt fokus på avviksregistrering.

Statsforvalteren vil imidlertid påpeke at kjøretøy skal kunne spores tilbake til eier, og registreringen av mottatte kjøretøy må dermed ha med denne informasjonen. Det skal fremgå av journalføringen hvilke kjøretøy som kommer fra hvem, hvordan disse er presset/merket, og hvor de lagres.

Virksomheten mangler skriftlig sjekklister for mottakskontroll.

Som del av internkontrollsystemet skal virksomheten ha skriftlige rutiner/sjekklister for hva som skal sjekkes i mottakskontrollen (vilkår 9.3.1) og ha dokumentasjon på at personell som håndterer avfall har fått opplæring (vilkår 2.8).

Avvik 5: Virksomhetens egenkontrollrapportering er noe mangelfull

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- Tillatelse av 20.12.2022 vilkår 10.1 jf. forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) § 11-12

Beskrivelse av krav

Rapportering skal skje i henhold til Miljødirektoratets veileder M-112-2014 Veileder til egenkontrollrapportering – 2018), jf. vilkår 10.5 i tillatelsen.

Farlig avfall

Mottak av farlig avfall skal rapporteres i tabell 2.1 *Rammekrav* og tabell 4.6 *Avfallsregnskap for mottatt avfall til behandling*. Egengenerert farlig avfall skal rapporteres i tabell 4.4 *Farlig avfall*.

Blybatterier (fra privatpersoner) som ikke er deklarerert når det mottas skal registreres på mottaket som avfallsprodusent, jf. avfallsforskriften § 11-12. Tilsvarende gjelder for egengenererte blybatterier.

Utslipp til vann

I Miljødirektoratets veileder til egenkontrollrapportering punkt 2.4.2 står det at «Tabellen for årlig utslipp skal inneholde bedriftens totale utslipp til vann for rapporteringsåret. Dette omfatter utslipp



regulert i tillatelsen, utslipp av prioriterte miljøgifter, akutt- og ulovlig forurensning, og andre utslipp av betydning».

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Farlig avfall

Hermod Teigen er et avfallsmottak for blybatterier (avfallsstoffnummer 7092). Ved egenkontrollrapporteringen for 2023 meldte Hermod Teigen at virksomheten hadde tatt imot 57 tonn blybatterier (tabell 4.6). Medregnet 11 tonn som sto på lager, skriver virksomheten at 68 tonn er levert videre til gjenvinning i Norge. I tabell 4.4 (i egenkontrollskjemaet) sier virksomheten tilsvarende at 68,2 tonn har gått til gjenvinning i Norge.

Det skal gå fram av egenrapporteringen hvor mye batterier Hermod Teigen har tatt imot som avfallsmottak, og mengden batterier som er såkalt «egengenererte», dvs. blybatterier fra privatpersoner, batterier fra kjøretøy som ikke er omfattet av vrakpantordningen, avviksbatterier (batterier som ikke har blitt fjernet fra miljøsanerte kjøretøy eller kommer inn sammen med metallavfall), samt batterier fra service på egne kjøretøy. Slik det ble rapportert for 2023, fremstår det som om alle batterier er «egengenererte», dvs. ikke har blitt tatt imot som et avfallsmottak.

Det skal også være samsvar mellom tallene som presenteres i egenkontrollrapporten, og tallene man finner i avfallsdeklarerings.no. I avfallsdeklarerings.no er Hermod Teigen (Egersund) oppført som avfallsprodusent for om lag 45 tonn blybatterier, og med ca. 19 tonn som avfallsmottak. Ifølge opplysninger som framkom etter kontrollen, tok Hermod Teigen i fjor imot ca. 23 tonn.

Dersom en legger til grunn fordelingen av blybatterier (avfallsmottak vs. avfallsprodusent) som gitt i avfallsdeklarerings.no, har det oppstått 22 tonn med egengenererte blybatterier fra Hermod Teigen.

Utslipp til vann

Hermod Teigen rapporterer per i dag kun prøveresultater fra overvannet som går via oljeutskiller. Som vist til i avvik 1 har virksomheten også tatt prøver av overvannet som kommer fra arealet mellom de to lagerbyggene. Dette vannet utgjør en del av virksomhetens totale utslipp til vann og må inngå i egenkontrollrapporteringen.

Anmerkning 1: Informasjonen til kundene kan bli bedre

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

I tillatelsen vilkår 9.3.2 står det at informasjon, om hvilke avfallstyper det er tillatt å levere ved anlegget, skal være lett tilgjengelig. Det skal også informeres særlig om at EE-avfall og farlig avfall ikke skal blandes med annet avfall.

Hermod Teigen har ingen skriftlig informasjon, og informerer kundene kun muntlig ved å besvare henvendelser fra privatpersoner per telefon om hva som kan mottas og ikke.

Statsforvalteren anser dette som noe utilstrekkelig ift. at informasjonen som det er vist til overfor skal være lett tilgjengelig.



Anmerkning 2: Avfall fra sandfangkummene må vurderes opp mot kriteriene for farlig avfall

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Anlegget til Hermod Teigen i Holeviga er tilknyttet et oljeutskilleranlegg, som tar imot overflatevann fra området. Det er flere overvanns-/sandfangkummer i området der håndtering av avfall foregår, overvannet ledes videre til oljeutskilleren.

Hovedregelen er at sand fra sandfang som ligger i forkant av en oljeutskiller, eller som er en integrert del av oljeutskilleren, regnes som farlig avfall.

Det er ikke klart for Statsforvalteren hvor avfallet fra tømning av sandfangkummene i dette området har blitt levert. I avfallsdeklarerer.no er det følgende innleveringer av oljeutskilleravfall fra Hermod Teigen Egersund (fra 2015 og fram til dags dato):

A	B	C	F	K	L	IV	IV	K	S	
Dato sen	Dato ferd	Deklarasj	Produser	Avfa	Avfallstoff beskrivel	EAL-kod	EAL, beskrivelse	Mengd	M	Tilleggsopplysninger
19.01.2017	04.02.2017	300211201	916263775	7021	Olje- og fettavfall	130506	Olje fra olje/vann-separatorer	5500	L	
19.01.2017	08.02.2017	300211203	916263775	7022	Oljeforurenset masse	130503	Slam fra oljeutskillere	10000	L	
29.03.2019	13.04.2019	300787297	916263775	7021	Olje- og fettavfall	130506	Olje fra olje/vann-separatorer	7000	L	
16.06.2021	01.07.2021	301423416	916263775	7022	Oljeforurenset masse	130503	Slam fra oljeutskillere	41770	KG	Oljeutskiller Egersund
16.06.2021	01.07.2021	301423422	916263775	7021	Olje- og fettavfall	130506	Olje fra olje/vann-separatorer	28500	L	Oljeutskiller Egersund

I området mellom lagerhallene er det avrenning av overvann som passerer sandfang før utslipp til sjø. Dette vannet går ikke via oljeutskilleren. Prøven som ble tatt i 2023 av dette vannet, viste innhold av tungmetaller over grenseverdiene i tillatelsen. Avhengig av hvor mye som sedimenteres i sandfanget, kan dermed også avfallet i sandfang på dette området være forurenset. Virksomheten bør derfor vurdere dette avfallet opp mot kriteriene for farlig avfall som gitt i avfallsforskriften kapittel 11 vedlegg 1. Dersom avfallet er ført opp i den europeiske avfallslisten med avfallskoder for både farlig og ikke-farlig avfall (speilinn ganger) må det dokumenteres hvilken klassifisering avfallet skal ha.

Del 3: Informasjon om tilsynet

Gjennomføring av tilsynet

Tilsynet er gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Vår hjemmel til å føre tilsyn er forurensningsloven § 48. Rapporten gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av HERMOD TEIGEN AS AVD EGERESUND sitt miljøarbeid eller miljøstatus.

Tilsynet er en del av Statsforvalterens risikobaserte tilsyn.

Fra Statsforvalteren deltok:

- Kirsten Allred
- Elisabeth Time Ellingsen

Kontaktperson hos HERMOD TEIGEN AS AVD EGERESUND:

- Linn Danielsen



Anlegg kontrollert

Følgende anlegg tilhørende HERMOD TEIGEN AS AVD EGRSUND ble kontrollert under tilsynet:

- Hermod Teigen avd. Egersund – Fragmenteringsanlegg, Kaupanesveien 33, 4374 Egersund.

Tema kontrollert

Følgende tema ble kontrollert:

- Mottakskontroll
- Avfall
- Utslipp til vann
- Utslipp til luft

Regelverk

Tilsynet omfattet følgende regelverk:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse etter forurensningsloven 2022.0581.T datert 20.12.2022

Fremlagt dokumentasjon

- Oversendt i epost datert 31. oktober 2024:
 - Alex Stewart International Norge AS: Endelig rapport 2024-1698 Hermod Teigen AS avd Eigerøya. Måling av emisjoner til luft fra shredderanlegget. Juni 2024
 - Sammenstilling av måledata – støvmåling
 - Analyserapport NO2409136 (prøvemottak 29.04.2024) inkl. tre vedlegg
 - 2024 - Sammenstilling vann Egersund
 - Mottakskontroll (ID: 609, versjon 1, sist revidert 05.10.2021)
 - Driftsrutine Egersund (ID: 1317, versjonsnummer 1, revisjonsdato: 31.10.2024)
- Ettersendt i epost datert 8. november 2024:
 - Analyserapport NO2114597-AB (dato prøvemottak: 08.09.2021)
 - Analyserapport NO2206754-AA (dato prøvemottak: 11.04.2022)
 - Analyserapport NO2318123 (dato prøvemottak: 01.09.2023)
 - Analyserapport AR-24-MM-026519-01 (prøvemottak 14.02.2024)
 - COWI: Miljøgiftundersøkelse i bunnsediment utenfor Hermod Teigen, Egersund (versjon 1, 06.02.2024)
 - COWI: Støy fra gjenvinningsanlegg for jern og metall (versjon 1, 09.02.2024)
 - COWI: Utslipp til vann, fagnotat (versjon 01, 28.02.2024)
 - COWI: Utslipp til vann, fagnotat (versjon 03, 21.10.2024)
- Lagring av kjemikalier og farlig avfall (ID: 659, versjon 1, sist revidert: 17.11.2021)
- Dokument uten tittel (Rutine mottak av farlig avfall)
- Statistikk Brann-/branntilløp og deflagrasjoner, HT Egersund 2023
- Måleprogram oljeutskiller (ID: 1226, revisjonsdato: 05.03.2024, versjonsnummer: 1)
- Måleprogram luft (ID: 616, sist revidert: 13.10.2021)



Del 4: Annen informasjon

Andre forhold

Opplæring/plan for kompetanseutvikling

Iht. vilkår 2.8 i tillatelsen skal alle i virksomheten som håndterer avfall, ha opplæring i slik håndtering. Opplæringen skal dokumenteres i internkontrollsystemet. Det skal også foreligge en dokumentert plan for kompetanseutvikling.

På kontrolldagen fikk Statsforvalteren opplyst fra en av de ansatte at vedkommende fikk opplæring fra en annen ansatte for om lag ti år siden. *Dokumentert* opplæring var ikke et spesifikt vilkår i virksomhetens tillatelse av 25.11.2010, men vi minner om at dette er et krav i den nye tillatelsen (av 21.12.2022).

Tett dekke

Deler av dekket med inngangsporten er grus, dette ble også kommentert under sist tilsyn, og er vurdert i bedriftens tilstandsrapport. Planen er ifølge virksomheten å asfaltere her, men dette har blitt utsatt grunnet bygging av veg, og nå grunnet bygging av renseløsning.


Resipientundersøkelse

Statsforvalteren minner om at resipientundersøkelsen (Miljøgiftundersøkelse i bunnsediment utenfor Hermod Teige, Egersund) og dens resultat skal registreres i vann-nett.no, ref. tillatelsens vilkår 11.2.

Utslippspunktet

Forurenset overvann skal i henhold til tillatelsen (vilkår 3.3.2) føres ut i Holveiga rett ved kai, 60 cm under vannflaten.

I forbindelse med kontrollen ba Statsforvalteren om koordinatene for utslippspunktet. Disse ble ettersendt (i epost 19. november 2024), og har nå blitt lagt inn i myndighetenes database Forurensning, se utdrag under.

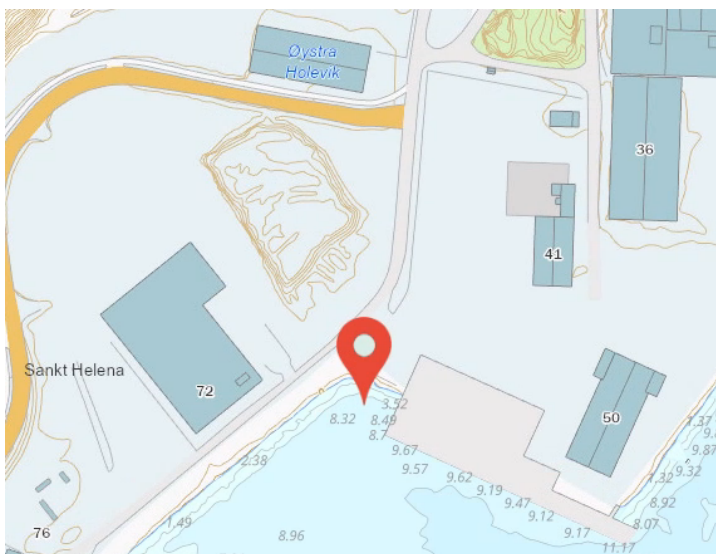

Figur 1: Utdrag fra Forurensning, anlegg: Hermod Teigen Egersund



Dere har anledning til å kommentere rapporten

Dere har anledning til å kommentere på faktiske feil i denne rapporten. Eventuelle kommentarer må sendes Statsforvalteren innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Rapporten vil være offentlig tilgjengelig

Denne rapporten er tilgjengelig for offentligheten via Statsforvalterens postjournal på einnsyn.no, i tråd med offentlighetsloven.

Med hilsen

Kirsten Redmond Kristiansen (e.f.)
fagleder forurensing

Kirsten Allred
senioringeniør

Dokumentet er elektronisk godkjent

Kopi til:

Eigersund kommune

Postboks 580

4379

Egersund